

BEDIENUNGSANLEITUNG

Milli-Ohmmeter RESISTOMAT® Typ 2316

© 2013 burster
präzisionsmesstechnik gmbh & co kg
Alle Rechte vorbehalten

Software-Version V 201000
Gültig ab: 10.12.2013

Hersteller:
burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg
Talstraße 1 - 5 Postfach 1432
76593 Gernsbach 76587 Gernsbach
Germany Germany

Tel.: (+49) 07224 / 6450
Fax.: (+49) 07224 / 64588
E-Mail: info@burster.de
www.burster.de

1404-BA2316DE-5170-121525

Anmerkung:

Alle Angaben in der vorliegenden Dokumentation wurden mit großer Sorgfalt erarbeitet, zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen reproduziert. Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Die vorliegenden Informationen sowie die korrespondierenden technischen Daten können sich ohne vorherige Mitteilung ändern. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige Genehmigung durch den Hersteller reproduziert werden, oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet oder weiterverarbeitet werden.

Bauelemente, Geräte und Messwertsensoren von burster präzisionsmesstechnik (nachstehend "Produkt" genannt) sind das Erzeugnis zielgerichteter Entwicklung und sorgfältiger Fertigung. Für die einwandfreie Beschaffenheit und Funktion dieser Produkte übernimmt burster ab dem Tag der Lieferung Garantie für Material- und Fabrikationsfehler entsprechend der in der Produktbegleitenden Garantie-Urkunde ausgewiesenen Frist. burster schließt jedoch Garantie- oder Gewährleistungsverpflichtungen sowie jegliche darüber hinausgehende Haftung aus für Folgeschäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden, hier insbesondere die implizierte Gewährleistung der Marktgängigkeit sowie der Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck. burster übernimmt darüber hinaus keine Haftung für direkte, indirekte oder beiläufig entstandene Schäden sowie Folge- oder sonstige Schäden, die aus der Bereitstellung und dem Einsatz der vorliegenden Dokumentation entstehen.

Präzisionsmessgeräte, Sensoren und Messsysteme
für elektrische, thermische und mechanische Größen



Konformitätserklärung (nach EN ISO/IEC 17050-1:2010)

Declaration of conformity (in accordance with EN ISO/IEC 17050-1:2010)

Name des Ausstellers: burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg
Issuer's name:

Anschrift des Ausstellers: Talstr. 1-5
Issuer's address: 76593 Gernsbach, Germany

Gegenstand der Erklärung: Milliohmmeter RESISTOMAT® für Fertigung und Labor
Object of the declaration: Milliohmmeter RESISTOMAT® for Production and Laboratory

Modellnummer(n) (Typ): 2316-Vxxx
Model number / type:

Diese Erklärung beinhaltet obengenannte Produkte mit allen Optionen
This declaration covers all options of the above product(s)

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents:

| Dokument-Nr <i>Documents No.</i> | Titel <i>Title</i> | Ausgabe/Ausgabedatum <i>Edition/Date of issue</i> |
|-------------------------------------|--|--|
| 2006/95/EC | Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen <i>Electrical Equipment designed for use within certain voltage limits</i> | 2006 |
| 2004/108/EC | Elektromagnetische Verträglichkeit <i>Electromagnetic Compatibility</i> | 2004 |
| EN 61010-1 | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Messkategorie 1, Schutzklasse III <i>Safety requirements, CAT 1, Safety class 3</i> | 2001 |
| EN 55011 | Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte – Funkstörungen – Grenzwerte und Messverfahren <i>EMC Generic emission</i> | 2010 |
| EN 61326-1 | Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen – industrielle Umgebung <i>EMC Generic immunity</i> | 2006 |

Zusätzliche Angaben:
Additional information:

Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration getestet.
The product was tested in a typical configuration.

Diese Konformitätserklärung betrifft alle nach Ausstellungsdatum ausgelieferten Produkte:
This DoC applies to above-listed products placed on the EU market after:

Gernsbach 11.02.2011 i.V. Christian Karius
Ort / place Datum / date Quality Manager

Dieses Dokument ist entsprechend EN ISO/IEC 17050-1:2010 Abs. 6.1g ohne Unterschrift gültig / According EN ISO/IEC 17050 this document is valid without a signature.

burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg · Talstr. 1-5 · D-76593 Gernsbach (Postfach 1432 D-76587 Gernsbach) Tel. 07224/645-0 · Fax 645-88
www.burster.de · www.burster.com · info@burster.de

Sitz der Gesellschaft: HRA 530170 Mannheim · Komplementär: burster präzisionsmesstechnik Verwaltungs-GmbH · Sitz der Gesellschaft: Gernsbach · HRB 530130 Mannheim
Geschäftsführer: Matthias Burster · Prokurist: Edgar Migler · UST-Identnr.: DE 144 005 098 · Steuernr.: 39454/10503
Dresdner Bank AG Rastatt Kto. 06 307 073 00 BLZ 662 800 53 · Volksbank Baden-Baden* Rastatt eG Kto. 302 082 00 BLZ 662 900 00

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|
| Anhang | Wartung und Kundendienst | SCPI Befehle | Fernbedienung des Gerätes | Bedienung | Kurzbedienungsanleitung | Bedienelemente | Sicherheitshinweise | Betriebsvorbereitung | Einleitung |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|



Inhaltsübersicht

1. Einleitung
2. Betriebsvorbereitung
3. Sicherheitshinweise
4. Bedienelemente
5. Kurzbedienungsanleitung
6. Bedienung
7. Fernbedienung des Gerätes
8. SCPI Befehle
9. Wartung, Kundendienst, Versand, Reinigung
10. Anhang


| |
|------------------------------|
| Einleitung |
| Betriebs- vorbereitung |
| Sicherheits- hinweise |
| Bedien- elemente |
| Kurzbedienungs- anleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|
| Anhang | Wartung und Kundendienst | SCPI Befehle | Fernbedienung des Gerätes | Bedienung | Kurzbedienungsanleitung | Bedienelemente | Sicherheitshinweise | Betriebsvorbereitung | Einleitung |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|




| | Seite |
|--|-----------|
| 1. Einleitung | |
| 1.1 Anwendung | 13 |
| 1.2 Beschreibung..... | 13 |
| 2. Betriebsvorbereitung | 15 |
| 2.1 Auspacken des Gerätes | 15 |
| 2.2 Erste Inbetriebnahme | 15 |
| 2.3 Versorgungsspannung, Netzschalter und Netzsicherung..... | 15 |
| 2.4 Stromversorgung und Anschluss von Signalkabeln | 16 |
| 2.5 Blockschaltbild | 17 |
| 2.6 Aufstellung, Montage..... | 18 |
| 2.7 Funktionstest..... | 18 |
| 2.8 Kalibrierung | 18 |
| 2.9 Lagerung | 18 |
| 3. Sicherheitshinweise | 19 |
| 4. Bedienelemente | 21 |
| 4.1 Frontplatte | 21 |
| 4.1.1 Beschreibung der Tasten | 21 |
| 4.2 Rückplatte..... | 22 |
| 4.2.1 Beschreibung der Anschlussbuchsen | 22 |
| 5. Kurzbedienungsanleitung | 25 |
| 6. Bedienung | 27 |
| 6.1 Bedeutung der einzelnen Anzeigesegmente | 27 |
| 6.2 Einstellmenü | 28 |
| 6.3 Konfigurationsmenü | 29 |
| 6.4. Messmenü | 30 |
| 6.5. Beschreibung der einzelnen Einstellmenüs..... | 31 |
| 6.5.1 Messbereich | 31 |
| 6.5.2 Grenzwerte | 32 |

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

| | |
|------------------------------|---|
| Einleitung | <div> <div>Typ 2316</div> <div>RESISTOMAT®</div> <div>  </div> </div> |
| Betriebs- vorbereitung | <div> <div>Seite</div> <div> <div>6.5.3 Lastfall 33</div> <div> <div>6.5.3.1 Umgang mit induktiven Lasten, z.B. Drosseln, Kabel auf Trommel, Motoren, Spulen, Transformatoren34</div> </div> </div> </div> |
| Sicherheits- hinweise | <div> <div>6.5.4 Messmodus 36</div> <div> <div>6.5.4.1 Dauerbetrieb36</div> <div>6.5.4.2 Einzelmessung37</div> <div>6.3.4.3 Alternierender Messmodus.....38</div> <div>6.3.4.4 Schnellmessung.....38</div> <div>6.3.4.5 Abkühlkurve39</div> </div> </div> |
| Bedien- elemente | <div> <div>6.5.5 Temperaturkompensation42</div> <div>6.5.6 Autozero / Man-Zero.....43</div> <div>6.5.7 Geräteprogramm.....44</div> <div>6.5.8 Komparator.....45</div> <div>6.5.9 Kontrast46</div> </div> |
| Kurzbedienungs- anleitung | <div> <div>6.5.10Temperatursensor47</div> <div>6.5.11Anzeigeumfang.....49</div> <div>6.5.12Selbsttest50</div> <div>6.5.13Datenausgang53</div> <div>6.5.14Zugriff zum Passwort.....54</div> <div>6.5.15Schnittstelle56</div> </div> |
| Bedienung | <div> <div>6.5.16Bezugstemperatur57</div> <div>6.5.17Bezugslänge58</div> <div>6.5.18Messstromeinstellung60</div> <div>6.5.19Justieren und Kalibrieren60</div> </div> |
| Fernbedienung des Gerätes | <div> <div>7. Fernbedienung des Gerätes 61</div> <div>7.1 Steuerung über die SPS-Schnittstelle.....61</div> </div> |
| SCPI Befehle | <div> <div>7.2 Steuerung über die RS232-Schnittstelle.....62</div> <div>7.2.1 Anschlussbelegung der RS232-Schnittstelle62</div> <div>7.2.2 Schnittstellenparameter63</div> <div>7.2.3 Kommunikationsprotokoll.....63</div> </div> |
| Wartung und Kundendienst | <div> <div>7.2.4 Verbindungsaufbau63</div> <div>7.2.5 Selection with Response64</div> <div>7.2.6 Fast-Selection65</div> <div>7.2.7 Polling 65</div> <div>7.2.8 Datenübertragung.....66</div> </div> |
| Anhang | <div> <div>7.2.9 Verbindungsende66</div> <div>7.2.10Beispiele für den Kommunikationsablauf.....66</div> <div>7.2.10.1 Abkühlkurve66</div> <div>7.2.10.2 Kommunikation mit "Fast Selection".....67</div> </div> |

| | | |
|---------|---|----|
| 7.3 | Allgemeine Hinweise..... | 68 |
| 7.3.1 | Zeitüberwachung der Schnittstelle | 68 |
| 7.3.1.1 | Timer A (Response Timer) | 68 |
| 7.3.1.2 | Timer B (Receive Timer)..... | 68 |
| 8. | SCPI Befehle | 69 |
| 8.1 | Allgemeines | 69 |
| 8.1.1 | Kompatibilität zu 2318-V001 | 69 |
| 8.1.2 | Geänderte Funktionen..... | 70 |
| 8.1.3 | Übersicht alte Befehle | 71 |
| 8.2 | SCPI Register | 72 |
| 8.3 | ACCEss Subsystem..... | 73 |
| 8.3.1 | ACCess:LEVel..... | 73 |
| 8.4 | DISPlay Subsystem | 74 |
| 8.4.1 | DISPlay:CONTRast | 74 |
| 8.5 | CALCulate Subsystem | 75 |
| 8.5.1 | CALCulate:LIMit:STATe..... | 75 |
| 8.5.2 | CALCulate:LIMit:RELais | 76 |
| 8.5.3 | CALCulate:LIMit:RESet | 76 |
| 8.5.4 | CALCulate:LIMit:LOWer | 77 |
| 8.5.5 | CALCulate:LIMit:UPPer | 77 |
| 8.5.6 | CALCulate:LIMit:ACKnowledge? | 78 |
| 8.5.7 | CALCulate:LIMit:CONTRol:DATA | 78 |
| 8.5.8 | CALCulate:LIMit:MATH[EXPRession] | 79 |
| 8.6 | SCALE Subsystem | 80 |
| 8.6.1 | SCALE:VOLTage | 80 |
| 8.6.2 | SCALE:PT100 | 81 |
| 8.7 | HCOPy Subsystem | 82 |
| 8.7.1 | HCOPy:DESTination | 82 |

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--|
| Einleitung | Typ 2316 | RESISTOMAT® |  |
| Betriebs- vorbereitung | Seite | | |
| Sicherheits- hinweise | 8.8 CCURve Subsystem.....82 8.8.1 CCURve:TIME:END82 8.8.2 CCURve:TIME:DELTA83 8.8.3 CCURve:TIME:COUNt.....83 8.8.4 CCURve:TIME:DATA.....84 8.8.5 CCURve:TIME:CHARge84 8.8.6 CCURve:INITiate 85 8.8.7 CCURve:ABORt 85 | | |
| Bedien- elemente | 8.9 TRACe Subsystem86 8.9.1 TRACe:DATA:LENGth.....86 8.10 TRIGger Subsystem86 8.10.1ABORT 86 8.10.2INITiate[IMMediate]87 8.10.3INITiate:CONTInuos87 8.10.4FETCh? 88 | | |
| Kurzbedienungs- anleitung | 8.11 SYSTem Subsystem88 8.11.1SYSTem:VERSion?88 8.11.2SYSTem:LANGUage.....89 8.11.3SYSTem:PASSword89 8.11.4SYSTem:ERRor[NEXT]?90 | | |
| Bedienung | 8.12 STATus Subsystem91 8.12.1STATus:PRESet 91 8.12.2STATusOPERation:ENABLE91 8.12.3STATus:QUESTionable:ENABLE92 8.12.4STATus:OPERation:CONDition?92 8.12.5STATus:QUESTionable:CONDition?93 8.12.6STATus:OPERation[EVENT]?93 8.12.7STATus:QUESTionable:[EVENT]?94 | | |
| Fernbedienung des Gerätes | 8.13 SENSE Subsystem.....95 8.13.1SENSe:TCOMpensate95 8.13.2SENSe:TCOMpensate:STATe.....96 8.13.3SENSe:TCOMpensate:TEMperature.....96 8.13.4SENSe:TCOMpensate:TEMereature:REFerence97 8.13.5SENSe:TCOMpensate:TCOefficient:SElect98 8.13.6SENSe:TCOMpensate:TCOefficient:USER:CHANGe.....99 8.13.7SENSe:FRESistance:RESolution.....100 8.13.8SENSe:FRESistance:MODE.....100 8.13.9SENSe:FRESistance:TIME:CONStant.....101 8.13.10 SENSE:FRESistance:RANGe?101 | | |
| SCPI Befehle | | | |
| Wartung und Kundendienst | | | |
| Anhang | | | |

| | Seite |
|---|-------|
| 8.13.11 SENSE:FRESistance:RANGe:AUTo..... | 102 |
| 8.13.12 SENSE:FRESistance:RANGe:UPPer..... | 103 |
| 8.13.13 SENSE:FRESistance:RANGe:LOWer..... | 104 |
| 8.13.14 SENSE:FRESistance:RANGe:MANual..... | 105 |
| 8.13.15 SENSE:AVERage:COUNT..... | 106 |
| 8.13.16 SENSE:CORRection:OFFSet..... | 106 |
| 8.13.17 SENSE:CORRection:OFFSet:AUTO:STATe..... | 106 |
| 8.14 SOURce Subsystem..... | 107 |
| 8.14.1 SOURce:CURRent..... | 107 |
| 8.15 IEEE-488.2 Befehle..... | 108 |
| 8.15.1 *SRE Befehl..... | 108 |
| 8.15.2 *STB? Befehl..... | 108 |
| 8.15.3 *ESE Befehl..... | 109 |
| 8.15.4 *ESR? Befehl..... | 109 |
| 8.15.5 *OPC Befehl..... | 110 |
| 8.15.6 *RST Befehl..... | 110 |
| 8.15.7 *TST? Befehl..... | 110 |
| 8.15.8 *WAI Befehl..... | 111 |
| 8.15.9 *CLS Befehl..... | 111 |
| 8.15.10 *IDN? Befehl..... | 112 |
| 8.15.11 *RCL Befehl..... | 112 |
| 8.16 Programmierbeispiele..... | 113 |
| 8.16.1 Kommunikation mit "Selection with response"..... | 113 |
| 8.16.2 Kommunikation mit "Fast Selection"..... | 115 |
| 8.16.3 Programmierbeispiel..... | 117 |
| 9. Wartung, Kundendienst, Versand, Reinigung..... | 118 |
| 10. Anhang..... | 119 |
| 10.1 Technische Daten..... | 119 |
| 10.2 Justieren und Kalibrieren..... | 121 |
| 10.3 Fehlermeldung und Problembeseitigung..... | 121 |

| |
|------------------------------|
| Einleitung |
| Betriebs- vorbereitung |
| Sicherheits- hinweise |
| Bedien- elemente |
| Kurzbedienungs- anleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Anhang | Wartung und Kundendienst | SCPI Befehle | Fernbedienung des Gerätes | Bedienung | Kurzbedienungsanleitung | Bedienelemente | Sicherheits-hinweise | Betriebs-vorbereitung | Einleitung |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|



1. Einleitung

1.1 Anwendung

Mit dem Milliohmometer RESISTOMAT® Typ 2316 sind schnelle und genaue Messungen kleinster Widerstände möglich. Bedingt durch das robuste Tischgehäuse mit Folientastatur ist dieses Gerät sowohl für den Laborbetrieb als auch für harten industriellen Einsatz ausgelegt.

Drähte und Spulen können temperaturkompensiert gemessen werden. Dazu wird die Temperatur des Prüflings mit einem Pt 100 bzw. Pyrometer erfasst und der Widerstand im Gerät auf z.B. 20 °C (einstellbar) berechnet.

Der Anwendungsbereich ist sehr vielseitig wie z.B. Messung von:

- Transformator-Motorwicklungen
- Spulen jeder Art
- Kabel und Drähte auf der Trommel oder als Meterprobe
- Schalter- und Relaiskontakte
- Heizelemente
- Sicherungen
- Anschlüsse und Übergänge an Stromschienen u.v.a.m.

Die volle Steuerbarkeit über die RS232 PC-Schnittstelle ermöglicht den Aufbau vollautomatischer Prüfplätze. Für die Integration in Fertigungsablaufsteuerungen steht eine SPS-Schnittstelle zur Verfügung. Für Klassifizierung und Selektierung der Prüflinge ist ein 2-fach Komparator mit SPS und Relais-Schaltausgängen vorhanden.

Für die Aufnahme der Abkühlkurve an Wicklungen mit frei einstellbarem Zeitintervall ist ein Datalogger für bis 1000 Messwerte integriert.

1.2 Beschreibung

Das Gerät arbeitet nach der bewährten Vierleiter-Messmethode, wobei Zuleitungs- bzw. Übergangswiderstände eliminiert werden. Auch Thermospannungen, die eventuell im Messkreis vorhanden sind, werden durch das Messverfahren automatisch kompensiert. Die Überwachung der Messleitungen erfolgt mit der integrierten Kabelbruchkennung.

Eine Temperaturkompensation für beliebige Prüflingsmaterialien wie Kupfer, Aluminium, Messing, Wolfram usw. ist selbstverständlich. Die Temperaturerfassung erfolgt über einen externen Pt 100-Sensor oder ein externes Infrarotmessgerät (Zubehör). Für die Messung großer induktiver Prüflinge wurde ein spezieller Messeingangsschutz entwickelt, damit Spannungsspitzen beim Abklemmen des Prüflings nicht zur Schädigung des Gerätes führen.

Besteht der Wunsch, Prüflinge mit unterschiedlichen Parametern in einer automatischen Messanlage zu prüfen, so können bis zu 16 Geräteeinstellungen wie Messbereich, Grenzwerte, Temperaturkoeffizient usw. abgespeichert werden. Alle gerätespezifischen Einstellungen werden auf dem Display angezeigt.

Das Abrufen der Einstellungen erfolgt über die Tastatur oder per SPS-Schnittstelle mit einem Bitmuster (4 Bits). Selbstverständlich können sämtliche Geräteeinstellungen auch über das RS232-Interface erfolgen.

Für die Messwertanzeige wurde ein kontrastreiches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung eingesetzt, mit dem der Messwert sowohl in dunklen als auch in hellen Räumen sehr gut abgelesen werden kann.

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Anhang | Wartung und Kundendienst | SCPI Befehle | Fernbedienung des Gerätes | Bedienung | Kurzbedienungsanleitung | Bedienelemente | Sicherheits-hinweise | Betriebs-vorbereitung | Einleitung |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|



2. Betriebsvorbereitung

2.1 Auspacken des Gerätes

Das Gerät wiegt 3,5 kg und ist dementsprechend stoßsicher verpackt. Packen Sie es sorgfältig aus und achten Sie auf die Vollständigkeit der Lieferung.

Zum normalen Lieferumfang gehören: 1 Milliohmometer RESISTOMAT® Typ 2316
1 Geräteanschlusskabel
1 Exemplar dieses Handbuches

Prüfen Sie das Gerät sorgfältig auf Beschädigungen.

Sollte der Verdacht auf einen Transportschaden bestehen, benachrichtigen Sie bitte umgehend den Zusteller.

Die Verpackung ist zur Überprüfung durch den Vertreter des Herstellers und/oder Zusteller aufzubewahren.

Der Transport des RESISTOMAT® Typ 2316 darf nur in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Verpackung erfolgen.

2.2 Erste Inbetriebnahme

Bei einer eventuellen Betauung des Gerätes muss vor dem Einschalten gewährleistet sein, dass das Gerät vollkommen (auch intern) abgetrocknet ist.

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Geräteanschlusskabel an eine Norm-Schutzkontaktsteckdose an.

Achtung: Das Gerät darf auf keinen Fall eingeschaltet werden, wenn Transportschäden ersichtlich sind.
Durch Netzverschleppungen können lebensgefährliche Spannungen am Gehäuse oder Messeingang vorliegen.

2.3 Versorgungsspannung, Netzschalter und Netzsicherung

Das Gerät kann ohne Netzvoreinstellungen bei Versorgungsspannungen von 85 ... 264 V AC, betrieben werden.


Die Leistungsaufnahme beträgt ca. 30 VA.

Der Sicherungswert bei einer Versorgungsspannung von 230 V bzw. 115 V beträgt 0,63 AT.


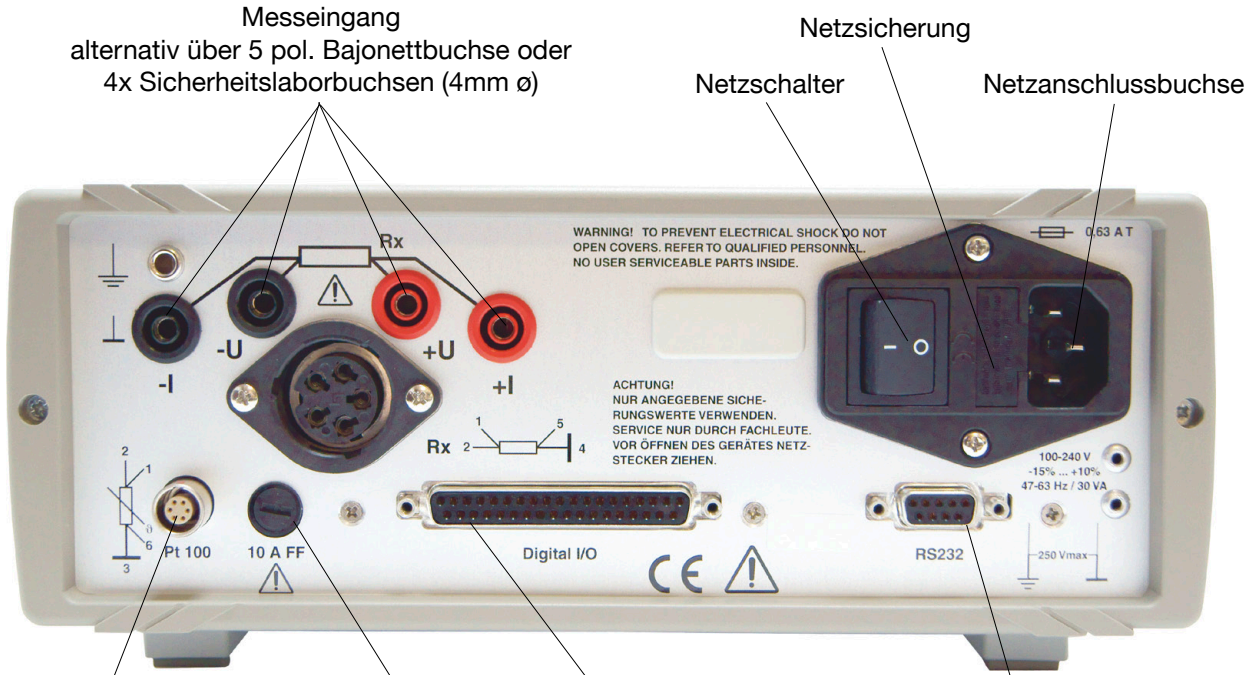
Die Netzsicherung befindet sich zwischen der Netzanschlussbuchse und dem Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes.

Beim Auswechseln der Sicherung ist darauf zu achten, dass das Gerät völlig vom Netz getrennt ist. Dazu Geräteanschlusskabel von der Netzanschlussbuchse entfernen. Hierbei nur am Stecker ziehen, niemals am Kabel.


Es dürfen nur Originalsicherungen 5 x 20 mm 0,63 AT verwendet werden.

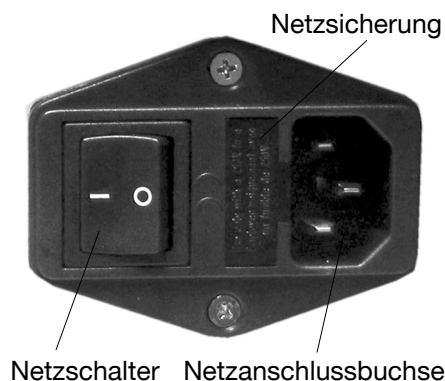

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Einleitung | <div data-bbox="180 91 421 152"> <h1>Typ 2316</h1> </div> <div data-bbox="884 91 1256 152"> <h1>RESISTOMAT®</h1> </div> <div data-bbox="1342 38 1455 152">  </div> | |
| Betriebsvorbereitung | <div data-bbox="180 230 1197 275"> <h2>2.4 Stromversorgung und Anschluss von Signalkabeln</h2> </div> | |
| Sicherheits-hinweise |  <div data-bbox="204 336 1455 1008"> <div data-bbox="271 336 778 432"> <p>Messeingang alternativ über 5 pol. Bajonettbuchse oder 4x Sicherheitslaborbuchsen (4mm ø)</p> </div> <div data-bbox="1002 347 1177 376"> <p>Netzschalter</p> </div> <div data-bbox="1189 403 1455 432"> <p>Netzanschlussbuchse</p> </div> <div data-bbox="204 1070 418 1099"> <p>Pt 100-Anschluss</p> </div> <div data-bbox="730 1070 1040 1131"> <p>Digital Ein- bzw. Ausgänge für SPS</p> </div> <div data-bbox="1189 1070 1428 1099"> <p>RS232-Schnittstelle</p> </div> <div data-bbox="523 1220 1082 1415"> <p>zusätzliche Absicherung des Messstromes mit einer superflinken 10 A Sicherung 6,3 x 32 mm 600 VAC 50 000 A Abschaltleistung (oder mehr) RS-Components #209-9406 (in Deutschland) Nur diese Sicherung verwenden</p> </div> </div> | |
| Bedien-elemente | | |
| Kurzbedienungsanleitung | | |
| Bedienung | | |
| Fernbedienung des Gerätes | | |
| SCPI Befehle | <div data-bbox="180 1563 1428 1821"> <ul style="list-style-type: none"> - Am genormten Anschluss der RS232-Schnittstelle darf nur ein geschirmtes, verdrilltes Kabel mit geschirmten Steckern angeschlossen werden. - Am Pt 100-Anschluss darf nur ein Pt100-Sensor mit einem abgeschirmten Kabel angeschlossen werden. Der Kabelschirm darf nicht auf dem Steckergehäuse liegen wenn sensorseitige Erdung unklar ist. Es könnten dadurch Messfehler durch Doppelerdungsausgleichsströme auftreten. - An den zwei parallel geschalteten Messeingängen darf nur ein Prüfling angeschlossen sein. In dem nicht benutzten Anschluss dürfen aus Sicherheitsgründen keine Leitungen gesteckt sein. </div> | |
| Wartung und Kundendienst | | |
| Anhang | | |

2.5 Blockschaltbild

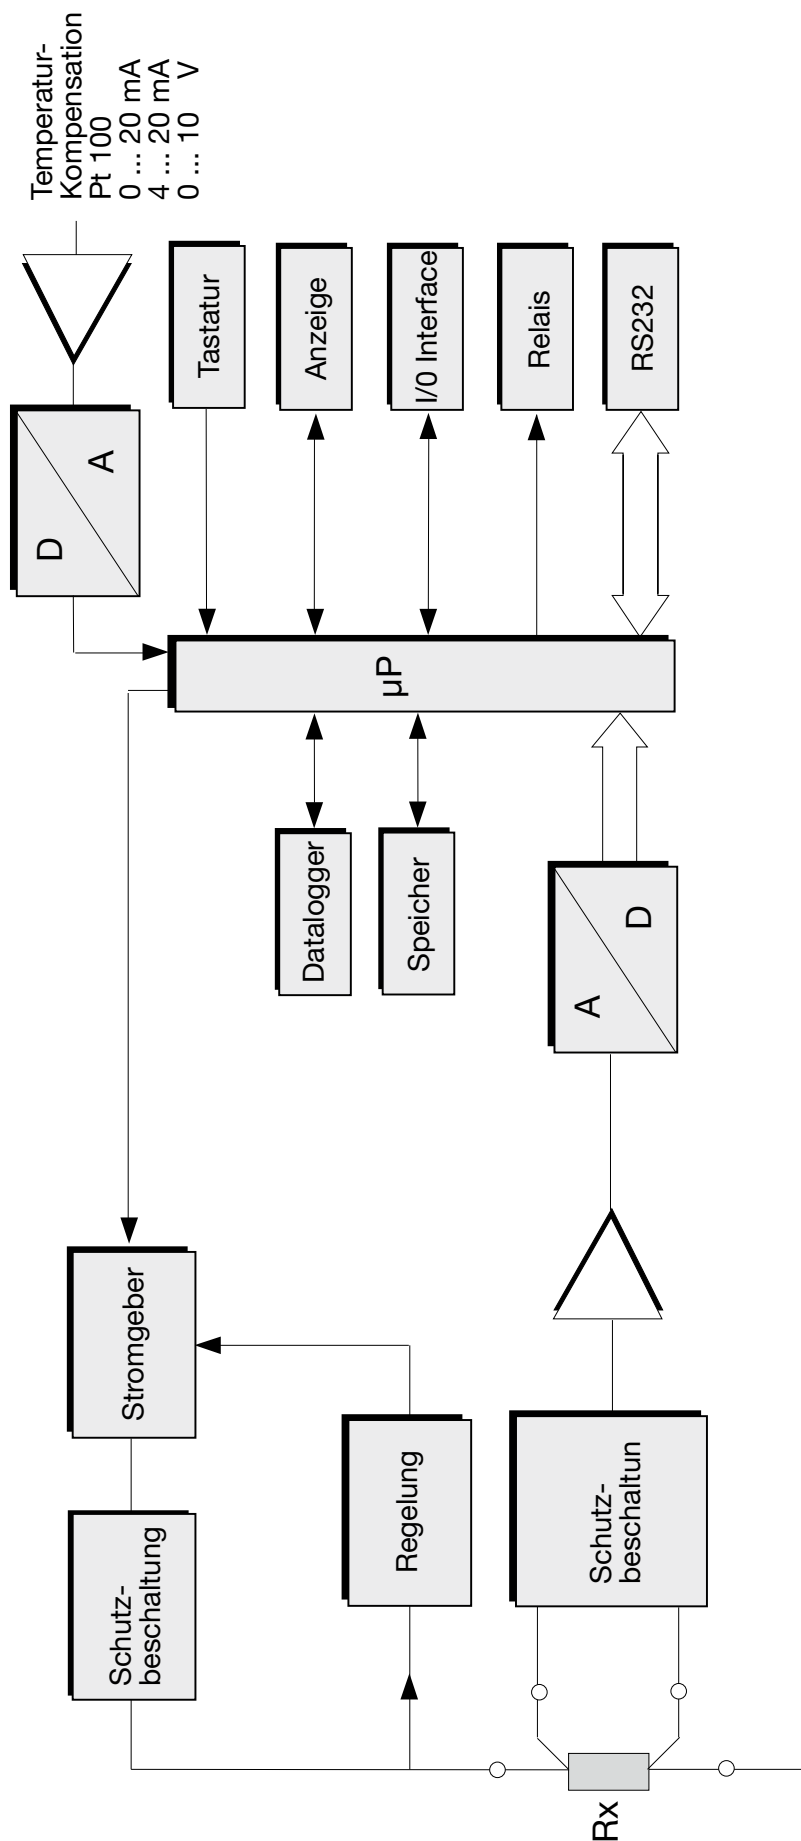


| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Anhang | Wartung und Kundendienst | SCPI Befehle | Fernbedienung des Gerätes | Bedienung | Kurzbedienungsanleitung | Bedien-elemente | Sicherheits-hinweise | Betriebs-vorbereitung | Einleitung |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|

2.6 Aufstellung, Montage

- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit sich im Gerät kein Wärmestau bildet.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen wie Teppiche oder Decken oder in der Nähe von Materialien wie Gardinen und Wandbehängen auf, die Luftzirkulation verhindern könnten.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geneigter Position auf. Es darf nur in waagrechtter Position benutzt werden.
- Halten Sie das Gerät von Geräten, Maschinen und Einrichtungen fern, die starke Magnetfelder erzeugen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wird das Gerät direkt von einem warmen in einen kalten Raum gebracht, kann sich im Inneren Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie einige Stunden ab, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Achten Sie darauf, dass die Frontscheibe nicht mechanisch belastet wird.
- Das Gerät muss einen thermischen Gleichgewichtszustand angenommen haben.
- Der Aufstellungsort soll so gewählt werden, dass das Gerät weder extremen Temperaturen (Betriebstemperaturbereich 0 - 50° C) bzw. Temperaturschwankungen noch Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, Glühlampen, Staub, Ölen, organischen Lösungsmitteln, sonstigen Aerosolen oder starken Vibrationen oder Stößen ausgesetzt wird. In stark verschmutzter industrieller Umgebung empfiehlt es sich, ein geeignetes Schutzgehäuse zu verwenden.

2.7 Funktionstest

Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint in der Anzeige für ca. 3 s folgender Text:

| | | | |
|---|--|------|--|
|  | RESISTOMAT 2316 VERSION: SERIENNUMMER SOFTWARESTAND CAL-NUMMER | | |
| | SPRACHE | TEST | |

Anschließend geht das Gerät sofort in das Messmenü.

2.8 Kalibrierung

Das Gerät wurde vor der Auslieferung kalibriert. Die dazu benutzen Messgeräte sind nach DIN ISO 9000ff auf staatliche Normale rückführbar. Die Rekalibrierung des Gerätes sollte nach einem Zeitraum von ca. einem Jahr erfolgen. Die Kalibrierung erfolgt über die RS232-Schnittstelle und sollte nur im Herstellerwerk vorgenommen werden. Mit der kostenpflichtigen PC-Software 2316- P001 ist eine Kalibrierung auch kundenseitig möglich.

2.9 Lagerung

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern wollen, packen Sie es zusammen mit einem Trockenmittel in eine luftdicht verschlossene Polyethylen tasche ein. Setzen Sie das Gerät nicht Sonnenlicht oder anderer Lichtbestrahlung aus. Achten Sie darauf, dass die Sichtscheibe nicht berührt wird. Die Lagertemperatur liegt im Bereich 0...70 °C, für eine optimale Displaylebensdauer sollten 50 °C nicht überschritten werden.

3. Sicherheitshinweise



Die Hardware und die Software wurden nach dem Stand der Technik entwickelt und geprüft. Eine völlige Fehlerfreiheit kann jedoch nicht garantiert werden. Deshalb darf mit diesem Gerät oder Teilen dieses Geräts keine Steuerung oder Regelung beeinflusst werden von der ohne zusätzliche Sicherung direkt oder indirekt eine Gefahr für Lebewesen oder Sachen ausgehen kann. Wartung und Instandsetzung dürfen nur von geschulten, fach- und sachkundigen Personen durchgeführt werden, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.

- Das Gerät verfügt über zwei parallelgeschaltete Messanschlüsse, von denen nur einer gleichzeitig benutzt werden darf. In den nicht benutzten Anschluss dürfen aus Sicherheitsgründen keine Leitungen gesteckt sein. Die nicht benutzte Rundbuchse muss mit der mitgelieferten Kappe abgedeckt werden.
- Vor Beginn jeder Messung ist sicher zu stellen, dass der zu messende Prüfling frei von Fremdspannung (z.B. Netzspannung, eine von einem rotierendem Motor generierte Spannung usw.) ist.
- Vorsicht beim Umgang mit induktiven Prüflingen. Physikalisch bedingt können bei Unterbrechung des Messstromes lebensgefährliche Induktionsspannungen entstehen. Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Lastfall". (siehe Kapitel 6.5.3)
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Im Gerät befinden sich keine Teile, die vom Kunden gewartet, eingestellt oder justiert werden können. Das Gerät arbeitet ohne Umschaltung mit allen weltweit üblichen Netzspannungen.
- Ersetzen Sie Sicherungen nur durch Sicherungen gleichen Typs. Verwenden Sie keinesfalls Sicherungen mit anderer Charakteristik oder anderen Nennströmen. Ziehen Sie vor dem Sicherungswechsel den Netzstecker und schließen Sie den Prüfling kurz.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, lösen Sie das Netzkabel. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Überlassen Sie Reparaturarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.
- Wollen Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, niemals am Kabel.
- Sollte infolge eines gebrochenen Displays Flüssigkeit aus dem Gerät austreten und in Kontakt mit Ihren Händen kommen, waschen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Rückstände der Flüssigkeit lassen sich mit Aceton oder Ethanol beseitigen.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Überprüfen Sie das Netzanschlusskabel vor der Inbetriebnahme.


| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|
| Anhang | Wartung und Kundendienst | SCPI Befehle | Fernbedienung des Gerätes | Bedienung | Kurzbedienungsanleitung | Bedienelemente | Sicherheits-hinweise | Betriebs-vorbereitung | Einleitung |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|



4. Bedienelemente

4.1. Frontplatte

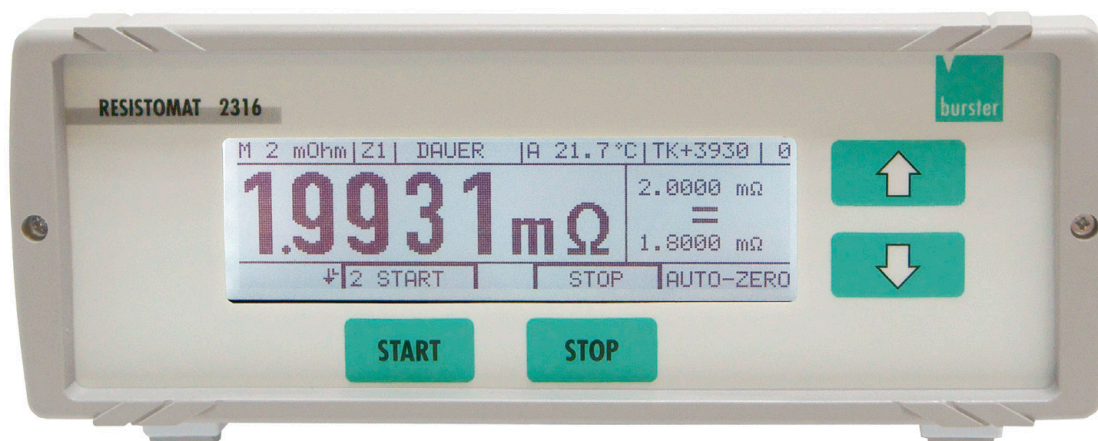

Frontplatte mit hintergrundbeleuchteter LCD-Anzeige und integrierter Folientastatur mit taktiler Rückmeldung

4.1.1 Beschreibung der Tasten


- [START] : Im Messmenü wird eine Messung ausgelöst
- Im Konfigurationsmenü bekommt diese Taste andere Funktionen zugeteilt, je nach Beschriftung die über der Taste im Display eingeblendet wird (Softkey).
- [STOP] : Im Messmenü wird eine Messung angehalten.
- Im Konfigurationsmenü bekommt diese Taste andere Funktionen zugeteilt, je nach Beschriftung die über der Taste im Display eingeblendet wird (Softkey).
- [↑] : Im Messmenü und manuelle Bereichswahl kann der Messbereich vergrößert werden.
- Im Konfigurationsmenü hat die Taste eine Cursor (auf) -Funktion.
- [↓] : Im Messmenü und manuelle Bereichswahl kann der Messbereich verkleinert werden.
- Im Konfigurationsmenü hat die Taste eine Cursor (ab) -Funktion.
- [↑] : Werden beide Tasten gleichzeitig gedrückt
- [↓] kommt man in das Konfigurationsmenü.

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

4.2. Rückplatte

4.2.1 Beschreibung der Anschlussbuchsen

Messeingang

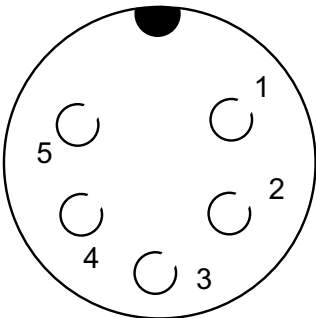


Ansicht auf Buchse

- 1 + U
- 2 + I
- 3 Analog GND
- 4 - I
- 5 - U

Steckergehäuse: Potential PE
 Gegenstecker: burster Typ 9900-V172


Hinweis: Der Stromzweig ist mit einer Sicherung 6,3 x 32 [mm] 10AFF geschützt. (Rückseite des Gerätes)

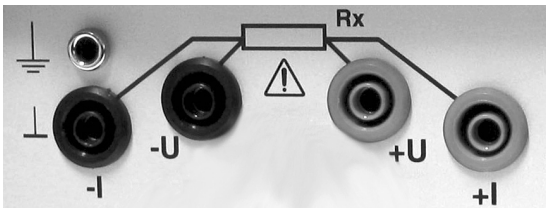

- I liegt auf Potential FE

Vorsicht ! Es darf gleichzeitig nur ein Messeingang verwendet werden.
 In den nicht benutzten Eingang dürfen aus Sicherheitsgründen keine Leitungen gesteckt sein.

Pt100-Eingang

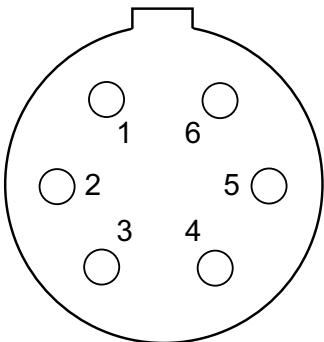

Ansicht auf Buchse


- 1 + U
- 2 + I
- 3 - I
- 4 Funktionserde
- 5 Funktionserde
- 6 - U

Steckergehäuse: Potential PE
 Gegenstecker: burster Typ 4291-0


Zweileiter-Technik ist möglich, wenn am Fühler die entsprechenden Anschlüsse überbrückt werden.

Hinweis: Kabelschirm **NIE** auf Steckergehäuse legen, wenn sensorseitige Erdung unklar ist. Sonst ist versehentlich Potentialbindung am Temperaturfühler möglich und es können Messfehler durch Doppelerdungsausgleichsströme auftreten. (Steckergehäuse ist Schutz Erde)

RS232-Schnittstelle

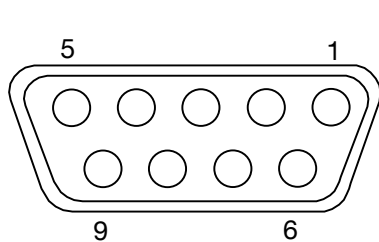


9-pol. Sub MinD
Buchse
Ansicht auf Buchse

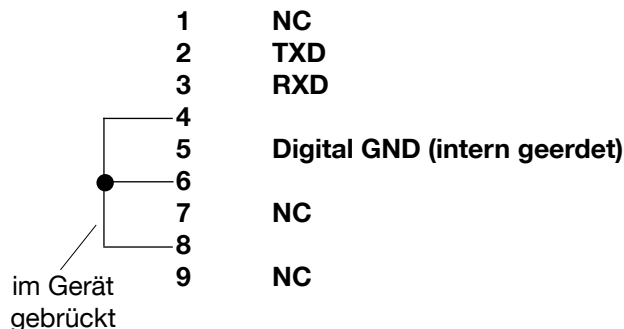

Steckergehäuse: Potential PE
Gegenstecker: Typ 9900-V209
passendes Datenkabel: Typ 9900-K333

Digital I/O

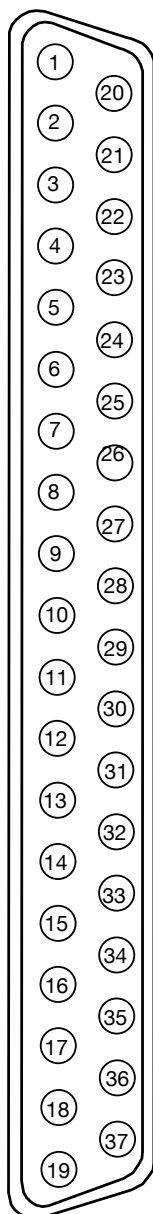

37-pol. Sub Min D
Ansicht auf Buchse

| Pin | Funktion | Bedeutung |
|---------|-------------|-------------------------------|
| 1 | Relais | <, Schließer |
| 2 | | Nicht belegt |
| 3 | Relais | =, Schließer |
| 4 | SPS-Ausgang | Geräteprogramm übernommen ok |
| 5 | Relais | >, Schließer |
| 6 | Relais | Gemeinsame Relais-Wurzel |
| 7 | SPS-Ausgang | Busy |
| 8 | SPS-Ausgang | Messende |
| 9 | SPS-Ausgang | Messfehler |
| 10 | SPS-Ausgang | < |
| 11 | SPS-Ausgang | Geräteprogramm 0 gespiegelt |
| 12 | SPS-Ausgang | = |
| 13 | SPS-Ausgang | Geräteprogramm 1 gespiegelt |
| 14 | SPS-Ausgang | > |
| 15 | SPS-Ausgang | GEFAHR |
| 16 | SPS-Ausgang | Geräteprogramm 2 gespiegelt |
| 17 | SPS-Ausgang | Geräteprogramm 3 gespiegelt |
| 18 | SPS | + 24 V Extern |
| 19 | SPS | + 24 V Extern |
| 20 | SPS | Masse 24 V Extern |
| 21 | SPS-Eingang | START / STOP Messung |
| 22 | SPS-Eingang | EIN / AUS Komparator |
| 23 | SPS-Eingang | Belastungsende (Abkühlkrurve) |
| 24 | SPS-Eingang | Reserve 1 |
| 25 | SPS-Eingang | START Drucker |
| 26 | SPS-Eingang | Geräteprogramm übernehmen |
| 27 | SPS-Eingang | Reserve 2 |
| 28 | SPS-Eingang | Geräteprogramm 0 |
| 29 | SPS-Eingang | Geräteprogramm 1 |
| 30 | SPS-Eingang | Geräteprogramm 2 |
| 31 | SPS-Eingang | Geräteprogramm 3 |
| 32 | SPS-Eingang | Reserve 3 |
| 33 | | Nicht belegt |
| 34 | Pyrometer | + 10 V Analogeingang |
| 35 | Pyrometer | Masse, FE |
| 36 | Fußtaster | Schließer |
| 37 | Fußtaster | Schließer, DGND |
| Gehäuse | Schirm | Schutzerde |

Steckergehäuse: Potential PE
Gegenstecker: Typ 9900-V165

| |
|------------------------------|
| Einleitung |
| Betriebs- vorbereitung |
| Sicherheits- hinweise |
| Bedien- elemente |
| Kurzbedienungs- anleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |


| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|
| Anhang | Wartung und Kundendienst | SCPI Befehle | Fernbedienung des Gerätes | Bedienung | Kurzbedienungsanleitung | Bedienelemente | Sicherheitshinweise | Betriebsvorbereitung | Einleitung |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|




5. Kurzbedienungsanleitung

Nach dem Einschalten des Gerätes kann im Geräteidentifikationsmenü die Bediensprache gewählt werden.


Durch das gleichzeitige Drücken beider Pfeiltasten kommt man in das Konfigurationsprogramm. Mit ENTER wird der ausgewählte Menüpunkt bestätigt. Mit ESC kann von jedem Punkt im Konfigurationsmenü auf den nächsten unteren Menüpunkt zurückgeschaltet werden. Soll ein Wert z.B. Grenzwert geändert werden erscheinen über den START/STOP Tasten Pfeile für die links/rechts Cursorbewegung. Die Zahl wird durch die auf/ab Pfeiltasten (rechte Seite) auf der Frontplatte geändert.

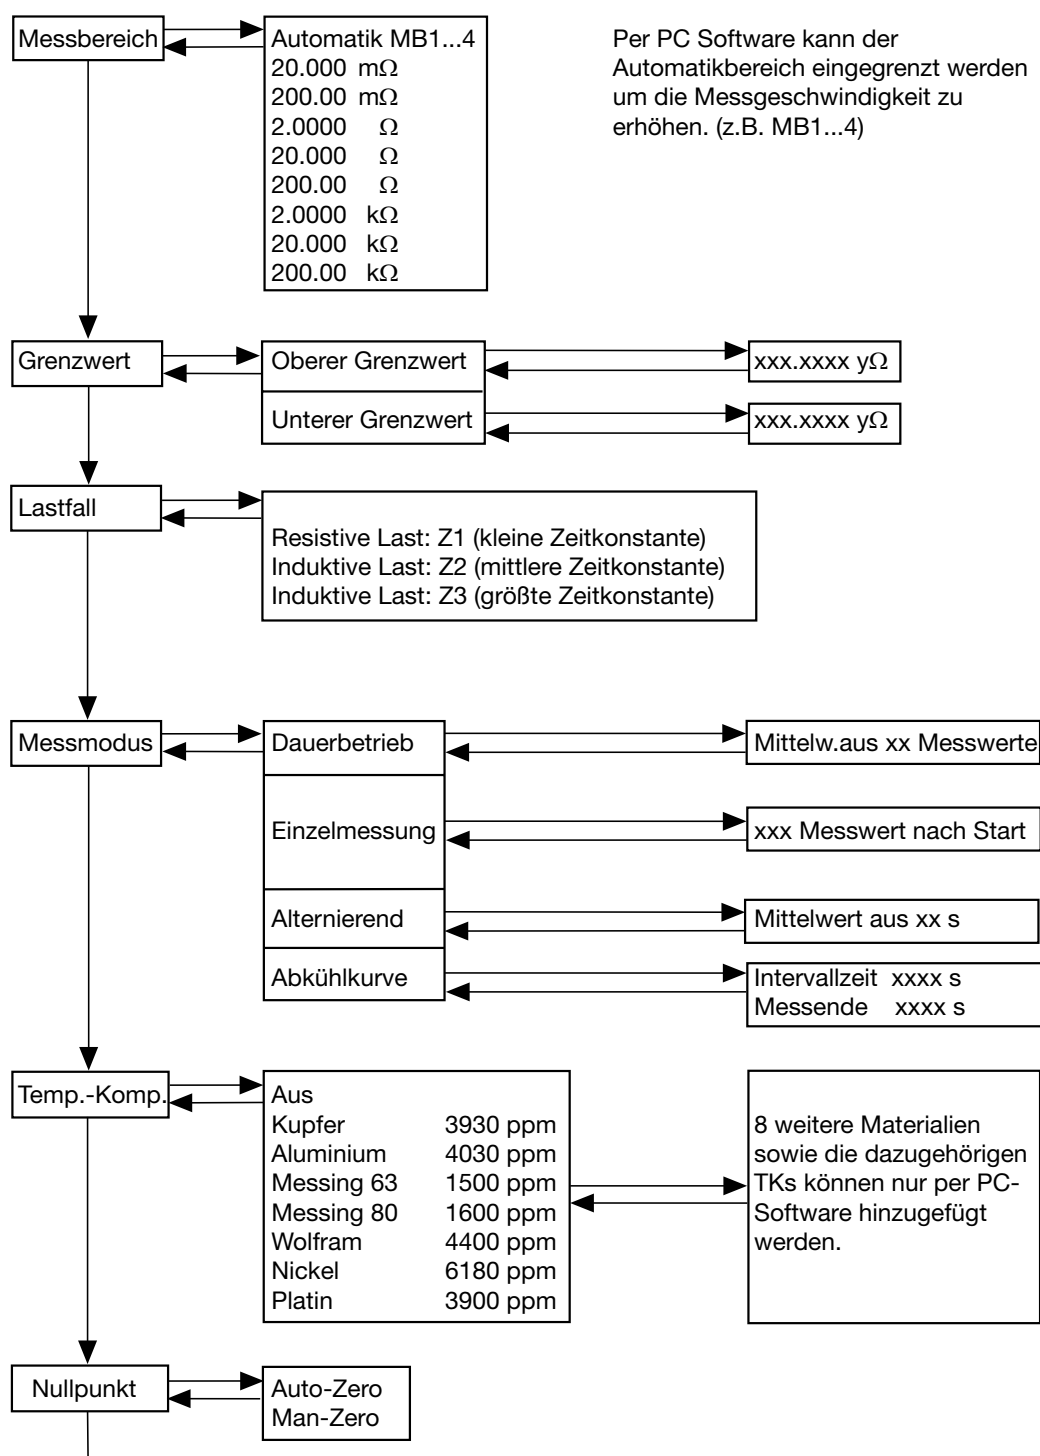

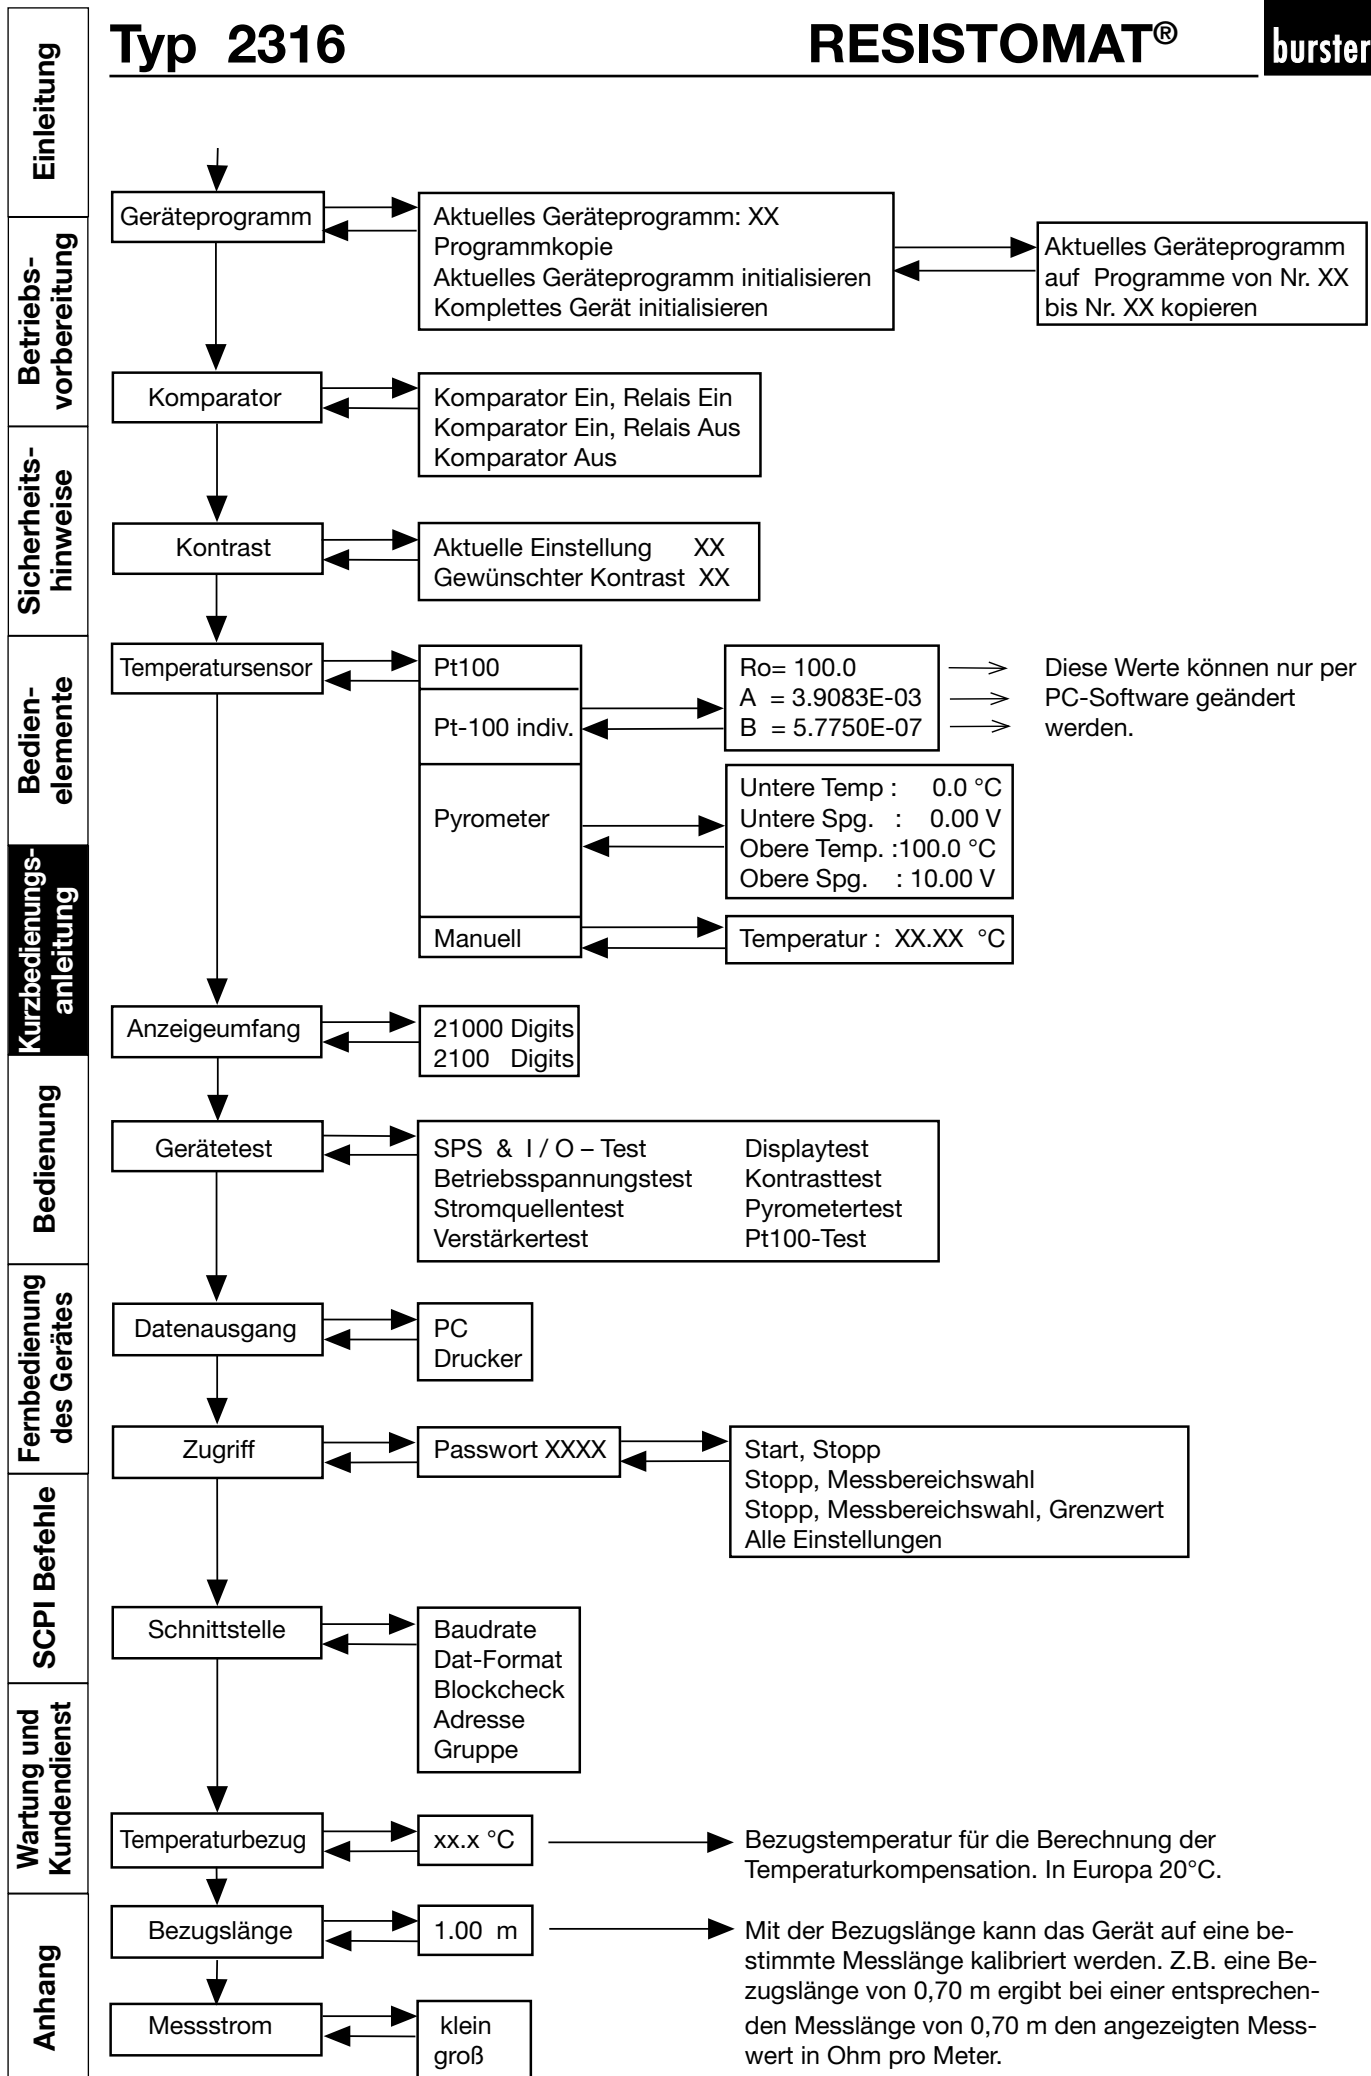

6. Bedienung

6.1 Bedeutung der einzelnen Anzeigesegmente

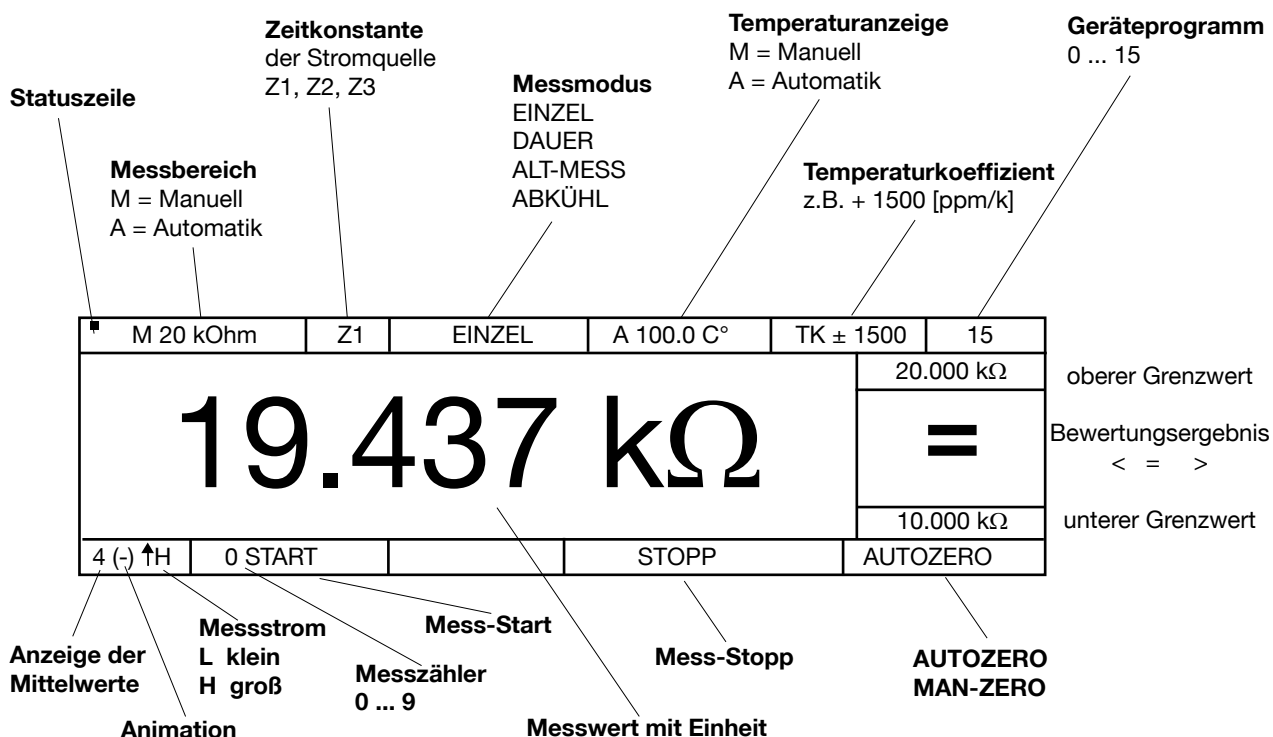


Grenzwerte und Bewertungsergebnis sind nur bei aktiviertem Komparator sichtbar. Bei laufender Messung wird im entsprechenden Feld von 0 ... 9 durchgezählt, und zwar immer dann, wenn ein neues Messergebnis vorliegt.

Gefahrhinweise und Fehlermeldungen blinken.

Die Animation (-) zeigt im Sekundentakt an, dass das Gerät aktiv ist und misst.



6.2 Einschaltmenü

Nach dem Einschalten erscheint das erste Menü:

| | | | |
|---|--|------|--|
|  | RESISTOMAT 2316 VERSION: SERIENNUMMER SOFTWARESTAND CAL-NUMMER | | |
| | SPRACHE | TEST | |

Wenn nach 3 Sekunden SPRACHE nicht gedrückt wird, geht das Gerät automatisch in das Messmenü.

Mit WEITER geht es sofort in das Messmenü.



Hinweis: Wenn innerhalb 3 Sekunden in diesem Menü die Tasten   gleichzeitig gedrückt werden, erscheint das Service Menü.

| | | | | |
|---|-------|--|--------|---------|
| SERVICE-MENÜ | | | | |
| <div>PASSWORT XXXX</div> GERÄT NEUINITIALISIEREN GRUNDKALIBRIERUNG LADEN | | | | |
| 220 | ENTER | | ESCAPE | SERVICE |

Dieses Menü ist durch ein geheimes Passwort geschützt und nur für Servicepersonal zugänglich.

Wenn SPACHE gedrückt wird, erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|---|-------|--|--------|--|
| <div>DEUTSCH</div> ENGLISH FRANCAIS ITALIANO ESPANOL | | | | |
| | ENTER | | ESCAPE | |

Invertierte Auswahlzeile, Anwahl mit   , Auswahl mit ENTER, weiter zu Menü 5.

6.3 Konfigurationsmenü

Wenn die Tasten \uparrow und \downarrow gleichzeitig gedrückt werden, geht das Gerät in den Konfigurationszustand, und zeigt Menü 5.

Menü 5 besteht aus drei Seiten.

| | | | |
|-----------|--------------------|----------------------|--------------|
| 10 | MESSBEREICH | 20 mΩ | \downarrow |
| 20 | GRENZWERTE | 10.000 mΩ, 20.000 mΩ | |
| 30 | LASTFALL | RESISTIVE LAST: Z1 | |
| 40 | MESSMODUS | DAUERBETRIEB (1) | |
| 50 | TEMPERATURKOMP. | AUS | |
| 60 | NULLPUNKT | MAN-ZERO | |
| MENÜ 5 | | ENTER | ESCAPE |

Invertierte Auswahlzeile. Anwahl mit \uparrow \downarrow , Auswahl und weiter zu Menü 10 - 170 mit ENTER. Zurück in den Grundzustand mit ESCAPE. Anzeige rollierend, nach 170 kommt 10, bei der untersten Zeile wird nach Drücken von \downarrow die nächste Seite angezeigt, der Cursor steht dann in der ersten Zeile. Nach oben genauso. Der Pfeil rechts oben \downarrow zeigt an, dass dies die erste Menüseite darstellt.

| | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 70 | GERAETEPROGRAMME | AKT.PROG.:0 | \downarrow \uparrow |
| 80 | KOMPARATOR | KO EIN, REL EIN, DY | |
| 90 | KONTRAST | 60 % | |
| 100 | TEMPERATURSENSOR | PT-100 INDIV | |
| 110 | ANZEIGENUMFANG | 21000 DIGIT | |
| 120 | GERÄTETEST | | |
| MENÜ 5 | | ENTER | ESCAPE |

\downarrow \uparrow zeigt an, dass dies die zweite Menüseite ist.

| | | | |
|------------|---------------------|------------------------|------------|
| 130 | DATENAUSGANG | PC | \uparrow |
| 140 | ZUGRIFF | ZUGRIFF FREI | |
| 150 | SCHNITTSTELLE | 9k8, 8n1, B0, G00, I00 | |
| 160 | TEMPERATURBEZUG | 20 C° | |
| 170 | BEZUGSLÄNGE | 1,00 m | |
| 180 | MESSSTROM | KLEIN | |
| MENÜ 5 | | ENTER | ESCAPE |

\uparrow zeigt an, dass dies die letzte Menüseite ist.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

6.4 Messmenü

Messbetrieb

| | | | | | |
|-----------|---------|--------|------------|-----------|-----------|
| M 20 kOhm | Z1 | EINZEL | A 100.0 C° | TK ± 1500 | 15 |
| 19.437 kΩ | | | | | 15.000 kΩ |
| | | | | | > |
| | | | | | 10.000 kΩ |
| (-) | 0 START | | STOPP | AUTOZERO | |

Grenzwerte und Bewertungsergebnis sind nur bei aktiviertem Komparator sichtbar. Bei laufender Messung wird im entsprechenden Feld von 0 - 9 durchgezählt, und zwar immer dann, wenn ein neues Messergebnis vorliegt. Gefahrhinweise und Fehlermeldungen blinken. Die Animation (-) zeigt im Sekundentakt an, dass das Gerät aktiv ist und misst.

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|
| M 20 kOhm | Z1 | EINZEL | A 100.0 C° | TK ± 1500 | 15 |
| 19.437 k $\frac{\Omega}{m}$ | | | | | 15.000 kΩ |
| | | | | | > |
| | | | | | 10.000 kΩ |
| (-) | 0 START | | STOPP | AUTOZERO | |

Alternativ kann die Einheit "Ohm/m, Ohm/km, Ohm/ft und Ohm/kft" gewählt werden.

Darstellung bei Messwertüberlauf

| | | | | | |
|-----------|---------|--------|------------|-----------|----|
| M 20 kOhm | Z1 | EINZEL | A 100.0 C° | TK ± 1500 | 15 |
| <<< >>> | | | | | |
| (-) | 0 START | | STOPP | AUTOZERO | |

6.5 Beschreibung der einzelnen Einstellmenüs

6.5.1 Messbereich

*

| | | | | |
|---|-------|--|--------|---------|
| MESSBEREICH EINSTELLEN ↓ | | | | |
| AUTOMATIK (2 mOhm bis 200 kOhm) | | | | |
| 2 mOhm | | | | |
| 20 mOhm | | | | |
| 200 mOhm | | | | |
| MENÜ 10 | ENTER | | ESCAPE | MESSBER |

Invertierte Auswahlzeile. Anwahl mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER, zurück zu Menü 5. ohne Änderung mit ESC. Der Pfeil rechts oben \downarrow zeigt an, dass dies die erste Menüseite darstellt.

Der Messbereich kann auch während des laufenden Betriebes bei Dauermessung Z1 und bei Einzelmessung Z1 mit den Tasten $\uparrow \downarrow$ geändert werden. Keinesfalls jedoch bei gewählter Zeitkonstante Z2, Z3. Die Wahl AUTOMATIK in Verbindung mit MAN-ZERO macht wenig Sinn, da hier nur in einem Bereich genullt wird. Automatik-Betrieb ist mit der Zeitkonstante Z2 bzw. Z3 nicht möglich.

Der Grund dafür sind hohe Induktionsspannungen die bei der Bereichsumschaltung bei induktiven Prüflingen entstehen können.

Rein ohmsche Prüflinge können mit Z1 gemessen werden.

| | | | | |
|--|-------|--|--------|---------|
| MESSBEREICH EINSTELLEN $\downarrow \uparrow$ | | | | |
| 2 Ohm | | | | |
| 20 Ohm | | | | |
| 200 Ohm | | | | |
| 2 kOhm | | | | |
| MENÜ 10 | ENTER | | ESCAPE | MESSBER |

Invertierte Auswahlzeile. Anwahl mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER. Zurück zu Menü 5 ohne Änderung mit ESC. Die Pfeile rechts oben $\downarrow \uparrow$ zeigen an, dass dies die zweite Menüseite darstellt.

- * Um die Messzeiten in Automatik-Betrieb (Messbereichswahl) zu beschleunigen, kann mit der PC-Software der Automatikbereich eingengt werden (z.B. 20 m Ω bis 20 Ω).

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|--|--------|---------|
| MESSBEREICH EINSTELLEN ↑ | | | | |
| 20 kOhm 200 kOhm | | | | |
| MENÜ 10 | ENTER | | ESCAPE | MESSBER |

Invertierte Auswahlzeile. Anwahl mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER. Zurück zu Menü 5 ohne Änderung mit ESC. Der Pfeil rechts oben \uparrow zeigt an, dass dies die letzte Menüseite darstellt.

6.5.2 Grenzwerte

| | | | | |
|---|--------|--|--------|-----------|
| GRENZWERTEINGABE | | | | |
| OBERER GRENZWERT: 2 Ohm UNTERER GRENZWERT: 1 Ohm | | | | |
| MENÜ 20 | ÄNDERN | | ESCAPE | GRENZWERT |

| | | | | |
|--|--------|--|---|-----------|
| OBEREN GRENZWERT EINGEBEN | | | | |
| AKTUELLER MESSBEREICH: AUTOMATIK 002.00 Ohm | | | | |
| MENÜ 20 | ESCAPE | | → | GRENZWERT |

Der Cursor steht auf der ersten 0. Die Zahl wird durch Drücken von $\uparrow \downarrow$ erhöht bzw. erniedrigt, mit → rückt der Cursor eine Position innerhalb des Eingabefeldes nach rechts. Wenn der Cursor unmittelbar vor "Ohm" steht, schaltet $\uparrow \downarrow$ zwischen m und k um.

Der Grenzwert wird nur dann übernommen, wenn der Cursor in dieser Position steht und ENTER gedrückt wird.

Der untere Grenzwert wird auf die gleiche Weise eingegeben.

Hinweis: Entsprechend dem Vergleich Komparator - zu Messwert schalten die SPS-Ausgänge bzw. die Relais (< = >). Bei einem Messfehler wird keine Bewertung vorgenommen und dementsprechend **keine** Komparatorausgänge (< = >) gesetzt.

6.5.3 Lastfall

| | | | | |
|--|-------|--|--------|----------|
| LASTFALL | | | | |
| RESISTIVE LAST: Z1 INDUKTIVE LAST: Z2 INDUKTIVE LAST: Z3 | | | | |
| MENÜ 30 | ENTER | | ESCAPE | LASTFALL |

Invertierte Auswahlzeile. Anwahl mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER, zurück zu Menü 5. Zurück zu Menü 5 ohne Änderung mit ESC.

Auswahl der LAST / ZEITKONSTANTEN Z1, Z2, Z3

Hiermit wird die Zeitkonstante Z des Stromreglers gewählt:

Z1 wird für rein ohmsche Prüflinge eingestellt.

Die Zeitkonstanten Z2, Z3 werden bei Prüflingen mit induktivem Anteil gewählt. Das Gerät erkennt induktive Prüflinge nicht selbständig. Bei zeitkritischen Anwendungen kann man ausprobieren, ob durch die Wahl einer kleineren Zeitkonstante eine schnellere Messung möglich ist. Starten Sie mit der größten Zeitkonstante Z3 und wählen Sie dann die nächstkleinere Zeitkonstante Z2. Bei gleichem Messergebnis können Sie bei gleichen Prüflingen dann stets die kleinere Zeitkonstante wählen. Vor dem Abklemmen ist in jedem Fall der Prüfling kurzzuschließen.

Bei Z2 und Z3 kann der Messbereich während der laufenden Messung nicht gewechselt werden.

Gefahrhinweise bei Z2, Z3

Im Display erscheint nach Drücken von START eine blinkende Warnanzeige GEFAHR. Die Warnanzeige GEFAHR ist aktiviert während der Messung und für eine Sekunde nach Drücken der Taste STOPP. Ein Erlöschen der Gefahr-Anzeige bedeutet keineswegs, dass keine Gefahr vorliegen kann. Vor dem Abklemmen ist in jedem Fall der Prüfling kurzzuschließen.

Unzulässige Geräteeinstellungen

Die Zeitkonstanten Z2, Z3 können in Verbindung mit Messbereichsautomatik und mit alternierendem Messmodus nicht kombiniert werden.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung


Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle


Wartung und
Kundendienst

Anhang

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|--|
| Einleitung | Typ 2316 | RESISTOMAT® |  |
| Betriebsvorbereitung | 6.5.3.1 Umgang mit induktiven Lasten, z.B. Drosseln, Kabel auf Trommel, Motoren, Spulen, Transformatoren | | |
| Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise <ul style="list-style-type: none"> Das Gerät verfügt über zwei parallelgeschaltete Messanschlüsse, von denen nur einer gleichzeitig benutzt werden darf. In den nicht benutzten Anschluss dürfen aus Sicherheitsgründen keine Leitungen gesteckt sein. Die nicht benutzte Rundbuchse muss mit der mitgelieferten Kappe abgedeckt sein. Vor Beginn jeder Messung ist sicher zu stellen, dass der zu messende Prüfling frei von Fremdspannung (z.B. Netzspannung, eine von einem rotierendem Motor generierte Spannung usw.) ist. Vorsicht beim Umgang mit induktiven Prüflingen. Physikalisch bedingt können bei der Unterbrechung des Messstromes lebensgefährliche Induktionsspannungen entstehen. Gefährliche Induktionsspannungen können entstehen, wenn <ul style="list-style-type: none"> Die Stecker aus der Buchse gezogen werden Der Messstrom (Messbereich) geändert wird oder abgeschaltet wird (STOP) Die Kabel brechen Die Klemmen am Prüfling wackeln Das Gerät während der Messung ausgeschaltet wird Während der Messung der Strom ausfällt Sich der Messstrom aus sonstigen Gründen ändert. Sicherungsbruch eintritt Ein induktiver Prüfling darf im Zustand START weder an- noch abgeklemmt werden. Vor dem Abklemmen ist in jedem Fall der Prüfling kurzzuschließen. | | |
| Bedienelemente | | | |
| Kurzbedienungsanleitung | | | |
| Bedienung | | | |
| Fernbedienung des Gerätes | | | |
| SCPI Befehle | Schutzbeschaltung /Entladeschaltung <p>Die Schutzbeschaltung ist als Geräteschutzschaltung zu verstehen. Die Konstantstromquelle wird durch eine Sicherung, einen Überspannungsableiter und weitere Maßnahmen gegen Fremdspannung geschützt. Wenn Fremdspannungen über 90 V versehentlich in das Gerät eingeleitet werden, zündet der Überspannungsableiter. Dabei wird möglicherweise die 10 A Messstrom-Sicherung zerstört. Bevor sie die Sicherung wechseln, stellen Sie sicher, dass am Gerät keine Fremdspannungen mehr anliegen. Entfernen Sie das Netzkabel und schließen Sie den Prüfling kurz. Ersetzen Sie die Sicherung nur durch eine gleichen Typs. Wählen Sie auf keinen Fall eine Sicherung mit einem höheren Nennwert oder einer anderen Zeitcharakteristik.</p> <p>Der Messverstärker ist ebenfalls gegen Fremdspannungen geschützt. Hier ist keine auswechselbare Sicherung eingebaut.</p> | | |
| Wartung und Kundendienst | | | |
| Anhang | Hinweis: Der Eingangsschutz ist für Spannungsspitzen bis $400 V_{eff}$ ausgelegt. Messungen am Prüfling sind nicht möglich bzw. können das Gerät zerstören, wenn am Prüfling Netzspannung (230 V bzw. 400 V) anliegt. | | |

Im folgenden Bild ist die Schaltung prinzipiell dargestellt.

Die Diode schließt einen Induktionsstrom kurz und entlädt eine Induktivität bis auf eine Restspannung von etwa 3 V. Obwohl besonders leistungsstarke Dioden verwendet werden, kann es unter Umständen bei Prüflingen mit besonders großen Induktivitäten zu einem Problem bei der Beendigung der Messung (beim Abklemmen) kommen. Bei defekter Messstrom-Sicherung kann der Prüfling auch nicht entladen werden. **Vor dem Abklemmen ist deshalb der Prüfling sicherheitshalber kurzzuschließen.**

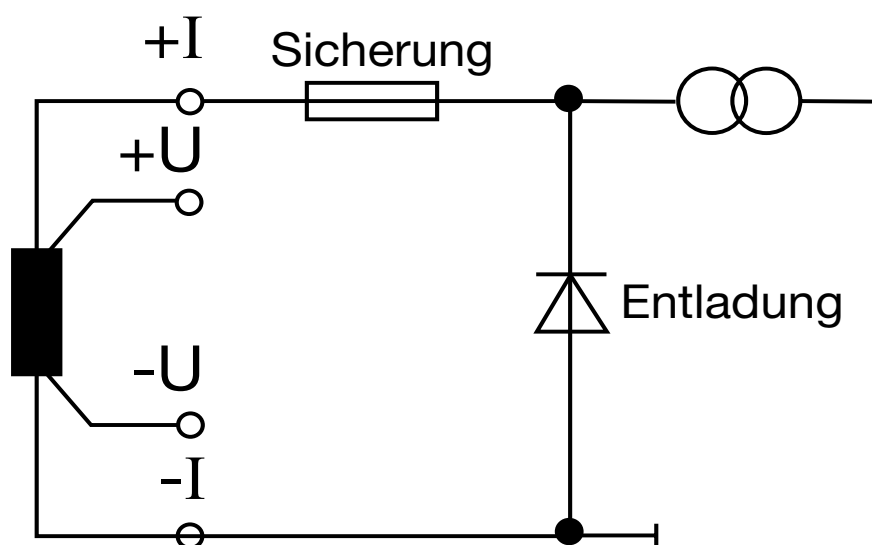

| |
|------------------------------|
| Einleitung |
| Betriebs- vorbereitung |
| Sicherheits- hinweise |
| Bedien- elemente |
| Kurzbedienungs- anleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

6.5.4 Messmodus

| | | | | | |
|----------------------|--------|--|--------|-----------|---|
| MESSMODUS EINSTELLEN | | | | | ↓ |
| DAUERBETRIEB | | | | | |
| EINZELMESSUNG | | | | | |
| ALTERNIEREND | | | | | |
| ABKÜHLKURVE | | | | | |
| MENÜ 40 | WEITER | | ESCAPE | MESSMODUS | |

Anwahl mit ⬆️⬇️, Auswahl mit ENTER

| | | | | | |
|----------------------|--------|--|--------|-----------|---|
| MESSMODUS EINSTELLEN | | | | | ↑ |
| SCHNELLMESSUNG | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MENÜ 40 | WEITER | | ESCAPE | MESSMODUS | |

Anwahl mit ⬆️⬇️, Auswahl mit ENTER

6.5.4.1 Dauerbetrieb

| | | | | |
|--|--------|--|--------|-------|
| * ARITHM. MITTELWERTBILDUNG DAUERMESSUNG | | | | |
| MITTELWERTE AUS 3 MESSWERTEN | | | | |
| | | | | |
| MENÜ 41 | ÄNDERN | | ESCAPE | DAUER |

Dauerbetrieb bedeutet, dass der Messstrom mit Drücken der Taste START ein- und erst nach Drücken der Taste STOP abgeschaltet wird. Es werden Mittelwerte aus n Messwerten angezeigt. Die erste Digitalisierung dauert (Z1, MAN-ZERO, N=1) etwa 550 ms, die weiteren Digitalisierungen jeweils etwa 210 ms. Die Einschwingzeit hängt auch von der gewählten Zeitkonstante Z ab. Bei Z2 und Z3 kann der Messbereich während der laufenden Messung mit den Tasten ⬆️⬇️ nicht gewechselt werden.

Nach Drücken von ÄNDERN erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|--|--------|--|---|-------|
| ARITHM. MITTELWERTBILDUNG DAUERMESSUNG | | | | |
| MITTELWERTE AUS 003 MESSWERTEN | | | | |
| | | | | |
| MENÜ 41 | ESCAPE | | → | DAUER |

Der Cursor steht auf der ersten Null. Die Zahl wird durch Drücken von ⬆️⬇️ erhöht bzw. erniedrigt, mit → rückt der Cursor eine Position innerhalb des Eingabefelds nach rechts. Nach der Auswahl wird ENTER gedrückt, der Wert wird übernommen und das Menü verlassen.

* Bei schwankender Messwertanzeige kann mit der Mittelwertbildung über n-Werte eine konstante Anzeige erreicht werden.

6.5.4.2 Einzelmessung

| | | | | |
|---|--------|--|--------|-------|
| MESSMODUS EINZELMESSUNG | | | | |
| * N-TER MESSWERT NACH START WIRD BEWERTET | | | | |
| N=1 | | | | |
| MENÜ 42 | ÄNDERN | | ESCAPE | DAUER |

Einzelmessung bedeutet, dass zwar alle Werte angezeigt werden, aber erst der n-te Messwert im Display gespeichert und mit den Grenzwerten (Komparator) verglichen wird. Anschließend wird die Stromquelle abgeschaltet. Die erste Digitalisierung dauert (Z1, MAN-ZERO, N=1) etwa 400 ms, die weiteren Digitalisierungen jeweils etwa 100 ms. Die Einschwingzeit hängt hingegen auch von der gewählten Zeitkonstanten Z ab. Bei Z2 und Z3 ist es notwendig, auch in Abhängigkeit vom gewählten Prüfling, N deutlich größer zu wählen, mit N=1 wird kein korrektes Resultat erreicht. Bei Z2, Z3 kann der Messbereich während der laufenden Messung nicht gewechselt werden.

Nach Drücken von ÄNDERN erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|---|--------|--|---|--------|
| MESSMODUS EINZELMESSUNG | | | | |
| N-TER MESSWERT NACH START WIRD BEWERTET | | | | |
| N=0 | | | | |
| MENÜ 42 | ESCAPE | | → | EINZEL |

Der Cursor steht auf der ersten Null. Die Zahl wird durch Drücken von ↑ ↓ erhöht bzw. erniedrigt, mit → rückt der Cursor eine Position innerhalb des Eingabefelds nach rechts. Nach der Auswahl wird ENTER gedrückt, der Wert wird übernommen und das Menü verlassen.

- * Diese Funktion wird meistens nur bei induktiven Prüflingen (Spulen) benötigt. Da das Gerät nicht selbständig erkennt, wann das Magnetfeld des Prüflings konstant ist

$$(\gamma = \frac{L}{R}),$$

muss die Messzeit (n-ter Messwert) empirisch ermittelt werden.

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

6.5.4.3 Alternierender Messmodus

| | | | | |
|------------------------------|--------|--|--------|----------|
| ALTERNIERENDER MESSMODUS | | | | |
| MITTELWERTE AUS 3 MESSWERTEN | | | | |
| MENÜ 44 | ÄNDERN | | ESCAPE | ALT-MESS |

Alternierender Messmodus bedeutet, dass der Messstrom mit Drücken der Taste START ein- und nach Drücken der Taste STOP endgültig abgeschaltet wird. Zur Unterdrückung eventueller Thermospannungen wird die Stromquelle während der Messung permanent zu- und abgeschaltet. Das Gerät bleibt dabei dauerhaft korrekt “abgenullt”. Wählen Sie diesen Messmodus für zeitunkritische Messungen höchster Präzision.

Es werden Mittelwerte aus n Messwerten angezeigt. Eine Digitalisierung dauert (Z1, N=1) etwa 2 s. Während der Messung zeigt die links unten eingeblendete Animation (-) im Sekundentakt an, dass die Messung läuft.

Diese Einstellung ist nicht zulässig in Verbindung mit Zeitkonstanten Z2, Z3 bzw. bei induktiver Last.

Die Einstellung von MAN-ZERO/AUTOZERO wird ignoriert

Nach Drücken von ÄNDERN erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|--------------------------------|--------|---|--|----------|
| ALTERNIERENDER MESSMODUS | | | | |
| MITTELWERTE AUS 003 MESSWERTEN | | | | |
| MENÜ 44 | ESCAPE | → | | ALT-MESS |

Der Cursor steht auf der ersten Null. Die Zahl wird durch Drücken von ↑ ↓ erhöht bzw. erniedrigt, mit → rückt der Cursor eine Position innerhalb des Eingabefelds nach rechts. Nach der Auswahl wird ENTER gedrückt, der Wert wird übernommen und das Menü verlassen.

6.5.4.4 Schnellmessung

Bei der Schnellmessung beträgt die Messzeit bei rein ohmschen Prüflingen (ohne Induktivität) ca. 240 ms.
Die Schnellmessung ist nur mit eingeschränkter Funktionalität möglich.
Folgende Einstellungen müssen zuvor getätigt werden:

- Messbereichsautomatik ausschalten (im Menü 10)
(nur manuelle Messbereichswahl möglich)
- Resistive Last Z1 (im Menü 30)
- Manuelle Nullstellung (im Menü 60)

6.5.4.5 Abkühlkurve

Der Messmodus Abkühlkurve ist zulässig in Verbindung mit allen Zeitkonstanten, sowie manueller und automatischer Nullpunktkorrektur.

Jedoch nicht in Verbindung mit Komparator, Messbereichsautomatik und automatischer Temperaturkompensation. Ebenso wird die Einstellung OHM/m ignoriert. Auch bei Zeitkonstante Z1 ist es hier nicht möglich, während der Messung den Messbereich zu ändern.

| MESSMODUS ABKÜHLKURVE | | | | |
|----------------------------------|--------|--|--------|--------|
| INTERVALLZEIT: 1S | | | | |
| MESSENDE: 100 S | | | | |
| 0 MESSWERTE NACH START VERWERFEN | | | | |
| MITTELWERTE AUS 2 MESSWERTEN | | | | |
| MENÜ 43 | ÄNDERN | | ESCAPE | ABKÜHL |

Nach Drücken von ÄNDERN erscheint folgendes Bild:

| MESSMODUS ABKÜHLKURVE | | | | |
|----------------------------------|--------|--|---|--------|
| INTERVALLZEIT: 0001S | | | | |
| MESSENDE: 100 S | | | | |
| 0 MESSWERTE NACH START VERWERFEN | | | | |
| MITTELWERTE AUS 2 MESSWERTEN | | | | |
| MENÜ 43 | ESCAPE | | → | ABKÜHL |

Der Cursor steht auf der ersten Null. Die Zahl wird durch Drücken von ↑ ↓ erhöht bzw. erniedrigt, mit → rückt der Cursor eine Position innerhalb des Eingabefelds nach rechts. Nach der Auswahl wird ENTER gedrückt, der Wert wird übernommen und das Menü verlassen.

Die INTERVALLZEIT ist diejenige Zeit, die zwischen zwei Messvorgängen liegt. Sie muss immer kleiner als das MESSENDE sein.

| MESSMODUS ABKÜHLKURVE | | | | |
|----------------------------------|--------|--|--------|--------|
| INTERVALLZEIT: 1S | | | | |
| MESSENDE: 100 S | | | | |
| 0 MESSWERTE NACH START VERWERFEN | | | | |
| MITTELWERTE AUS 2 MESSWERTEN | | | | |
| MENÜ 43 | ÄNDERN | | ESCAPE | ABKÜHL |

MESSENDE ist diejenige Zeit, nach der die Messung beendet wird. Wird später als MAX im Display dargestellt. Sie muss immer größer als die INTERVALLZEIT SEIN. Die Intervallzeit ist die Zeit die zwischen zwei Messvorgängen liegt

Nach Drücken von ÄNDERN erscheint folgendes Bild:

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| MESSMODUS ABKÜHLKURVE | | | | |
|----------------------------------|--------|--|---|--------|
| INTERVALLZEIT: 1S | | | | |
| MESSENDE: 0100 S | | | | |
| 0 MESSWERTE NACH START VERWERFEN | | | | |
| MITTELWERTE AUS 2 MESSWERTEN | | | | |
| MENÜ 43 | ESCAPE | | → | ABKÜHL |

Der Cursor steht auf der ersten Null. Die Zahl wird durch Drücken von $\uparrow \downarrow$ erhöht bzw. erniedrigt, mit → rückt der Cursor eine Position innerhalb des Eingabefelds nach rechts. Nach der Auswahl wird ENTER gedrückt, der Wert wird übernommen und das Menü verlassen.

| MESSMODUS ABKÜHLKURVE | | | | |
|----------------------------------|--------|--|--------|--------|
| INTERVALLZEIT: 1S | | | | |
| MESSENDE: 0100 S | | | | |
| 0 MESSWERTE NACH START VERWERFEN | | | | |
| MITTELWERTE AUS 2 MESSWERTEN | | | | |
| MENÜ 43 | ÄNDERN | | ESCAPE | ABKÜHL |

Je nach größe der Induktivität bzw. der Ladezeitkonstante $\tau (\tau = \frac{L}{R})$ liegen die ersten Messwerte nach Messstart zwischen Null und dem wahren Wert.
Mit dieser Einstellung können die ersten Messwerte verworfen werden. Einstellung wie oben beschrieben.

Nach Verlassen von Menü 43 geht es über Menü 5 (Jetzt Messbereich wählen) zurück in den Messbetrieb. Bei gewählter manueller Nullpunktsunterdrückung sieht das Bild so aus:

| | | | | |
|----------|--------|--------|------|------------------------|
| M 2 mOhm | Z1 | ABKÜHL | | 15 |
| | | | | DATALOGGER |
| | | | | IST: STOP MAX: 100s |
| | B-ENDE | | TARA | MAN-ZERO |

TARA löst wie gewohnt die Nullpunktkorrektur aus. Und mit B-ENDE (Belastungsende, Ende der Aufwärmphase des Prüflings) wird die Zeitmessung gestartet und die bisherigen Werte im Datenlogger gelöscht. B-ENDE kann dem Gerät auch über die SPS-Schnittstelle bzw. RS232 übermittelt werden.

| MESSMODUS ABKÜHLKURVE | | | | |
|----------------------------------|--------|--|--------|--------|
| INTERVALLZEIT: 1S | | | | |
| MESSENDE: 0100 S | | | | |
| 0 MESSWERTE NACH START VERWERFEN | | | | |
| MITTELWERTE AUS 2 MESSWERTEN | | | | |
| MENÜ 43 | ÄNDERN | | ESCAPE | ABKÜHL |

Je nach Stabilität der Messwertanzeige, bedingt durch externe elektromagnetische Einstreuungen, kann hier die Anzahl der Mittelwerte für die einzelnen Messpunkte eingegeben werden.

| | | | | |
|-----------|---------|--------|-------|-----------------------|
| M 2 mOhm | Z1 | ABKÜHL | | 15 |
| 1.4379 mΩ | | | | IST: 24s MAX: 100s |
| | | | | |
| (-) | 0 START | | STOPP | AUTOZER |

Mit START wird die eigentliche Widerstandsmessung gestartet (Bei AUTOZERO muss ggf. eine geringe Verzögerung ca. 0,25 s für die Nullpunktmessung berücksichtigt werden) und die Messwerte werden in den Datenlogger übernommen (Maximal 999 Werte). Die Messung kann mit STOPP unterbrochen und mit START wieder weitergeführt werden. Die Ergebnisse der zweiten Messreihe werden im Datenlogger mit Zyklus B usw. bezeichnet. Damit können Sie Prüflinge mit mehreren Wicklungen messen.

Nach zweifachem Drücken der Taste STOPP oder nach Ablauf der MAX-Zeit (ENDZEIT) erscheint folgendes Bild

| | | | | |
|----------|--------|--------|------|------------------------|
| M 2 mOhm | Z1 | ABKÜHL | | 15 |
| | | | | DATALOGGER |
| | | | | IST: STOP MAX: 100s |
| | B-ENDE | | TARA | MAN-ZERO |


Sie können mit DATALOGGER \uparrow die Messergebnisse betrachten.

| NUM | REL.ZEIT | MESSWERT | ZYKLUS | |
|-----|----------|-------------|--------|--------------|
| 1 | 2 s | 1.4379 mOhm | A | \uparrow |
| 2 | 3 s | 1.4368 mOhm | A | |
| 3 | 4 s | 1.4354 mOhm | A | |
| 4 | 13 s | 1.2214 mOhm | B | |
| | | | | \downarrow |
| | DRUCKEN | | ESCAPE | |

Mit den Pfeiltasten $\uparrow \downarrow$ können die Messwerte betrachtet werden.
Die REL-ZEIT ist die Zeit ab Drücken von B-ENDE.

Wenn Sie als Datenausgang DRUCKER gewählt haben, können Sie die Tabelle jetzt komplett ausdrucken.

Wenn Sie als Datenausgang PC gewählt haben, können Sie jetzt die Werte per Schnittstelle in den PC übertragen.

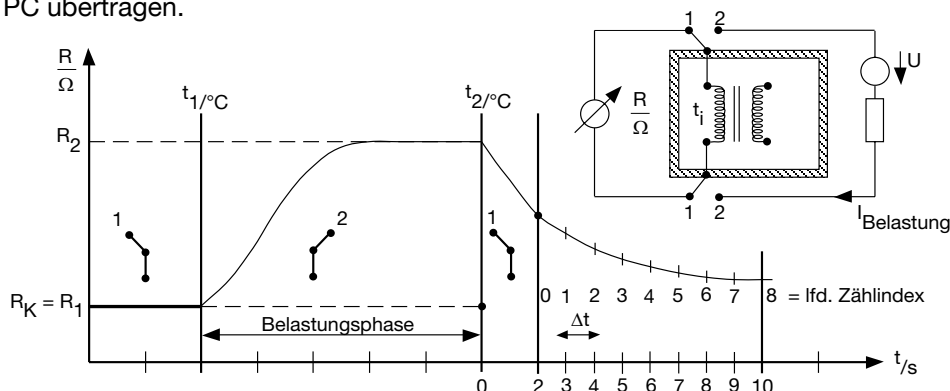

Da der erste Widerstandswert nach Abschaltung des Belastungsstromes erst nach einer gewissen Verzugszeit gemessen werden kann, läßt sich der eigentliche Widerstandswert zum Zeitpunkt Belastungsende (B-Ende) nur durch Extrapolation der Abkühlkurve bestimmen. Die als Zubehör erhältliche kostenpflichtige PC-Software 2316-P001 bietet dazu weitere Unterstützung.

6.5.5 Temperaturkompensation

| TEMPERATURKOMPENSATION EINSTELLEN | | | | |
|---|-------|--|--------|-----------|
| <div>AUS</div> <div> * KUPFER (+3930 PPM/K) ALU (+4030 PPM/K) MESSING 63 (+1500 PPM/K) </div> | | | | |
| MENÜ 50 | ENTER | | ESCAPE | TEMP.KOMP |

Invertierte Auswahlzeile. Anwahl mit ↑↓, Auswahl mit ENTER, zurück ins Menü mit ESCAPE.

Die Aktivierung der Temperaturkompensation bewirkt eine Änderung des Anzeigewerts. Dargestellt wird der Wert den ein Prüfling dieses Werkstoffs hätte, wenn seine Temperatur z. B. 20°C betragen würde. Die Umrechnung im Gerät erfolgt in Anlehnung an DIN VDE 0472:

$$R(T_0) = R(T) \frac{1}{1 + \frac{TK}{1\,000\,000} * (T - T_0)}$$

Hierbei ist

R(T) der bei der Temperatur T gemessene Widerstand

R(T0) der Widerstandswert bei der Bezugstemperatur T0 (üblicherweise 20°C)**

TK der Temperaturkoeffizient in ppm/K.

| TEMPERATURKOMPENSATION EINSTELLEN | | | | |
|--|-------|--|--------|-----------|
| <div>MESSING 80 (+1600 PPM/K)</div> <div> WOLFRAM (+4400 PPM/K) NICKEL (+6180 PPM/K) PLATIN (+3900 PPM/K) </div> | | | | |
| MENÜ 50 | ENTER | | ESCAPE | TEMP.KOMP |

Es ist möglich, 8 weitere, kundenspezifische TK's zusätzlich (max. 8 Werkstoffe, Text und Zahlenwert) per Schnittstelle und PC-Software in das Gerät einzugeben. Diese werden dann auf den beiden Folgeseiten dargestellt.

* Ein Tk von +3930 ppm/k bedeutet, dass der Widerstandswert des Prüflings um 0,393% pro Grad C größer wird.

** In Europa werden die Soll-Messwerte in den Vorschriften üblicherweise auf 20 °C bezogen. In USA auf 23 °C bzw. 25 °C.
Diese Bezugstemperatur kann im Menü 160 geändert werden.

6.5.6 Autozero / Man-Zero

| | | | | |
|--|-------|--|--------|-----------|
| AUTOZERO EINSTELLEN | | | | |
| <div> <div>AUTOZERO</div> <div>MAN-ZERO</div> </div> | | | | |
| MENÜ 60 | ENTER | | ESCAPE | NULLPUNKT |

Anwahl mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER, zurück ins Messmenü mit ESCAPE.

Wenn Autozero aktiviert ist, wird die Spannung an den U-Klemmen nach Drücken der Taste START bei zunächst noch abgeschaltetem Strom n-mal erfasst und tariert. Die Messung erfolgt mit dem gewählten Messmodus und dem gewählten Lastfall. Mit dieser sogenannten Nullkompensation wird die Thermospannung im Messkreis kompensiert. Anschließend erfolgt die eigentliche Messung n-mal bei eingeschaltetem Messstrom. Voraussetzung für eine einwandfrei funktionierende Thermospannungskompensation ist ein thermisches Gleichgewicht der Steckverbinder. Vor dem Wechsel des Prüflings sollte möglichst STOP gedrückt werden. AUTOZERO wird im Display eingeblendet.

Hinweis: Bei induktiven Prüflingen sollte nur MAN-ZERO verwendet werden, da bedingt durch Restladungen auf der Spule sonst ein falscher Nullwert abgespeichert wird.

| | | | | |
|--|-------|--|--------|----------|
| AUTOZERO EINSTELLEN | | | | |
| <div> <div>AUTOZERO</div> <div>MAN-ZERO</div> </div> | | | | |
| MENÜ 60 | ENTER | | ESCAPE | AUTOZERO |

Bei Wahl von MAN-ZERO im Messmenü 2*STOPP drücken.

Es erscheint z. B. folgendes Bild:

| | | | | | |
|--|------|-------|--------|----------|----|
| M 200 kOhm | Z1 | DAUER | | TK AUS | 15 |
| TARIEREN: BITTE DEN PRÜFLING KONTAKTIEREN! | | | | | |
| | TARA | | ESCAPE | MAN-ZERO | |

Mit Drücken der Taste TARA wird die an den U-Klemmen anliegende Spannung erfasst und wegtariert.

Der Messstrom ist noch nicht eingeschaltet. Bitte beachten Sie unbedingt, dass Sie vor dem Trieren den richtigen Messbereich gewählt haben. Die automatische Messbereichswahl macht hier wenig Sinn, ist aber zugelassen.

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

Typ 2316

RESISTOMAT®

burster

6.5.7 Geräteprogramm

| | | | | |
|--|--------|--|--------|-----------|
| GERÄTEPROGRAMM EINSTELLEN | | | | |
| AKTUELLES GERÄTEPROGRAMM: 0 PROGRAMMKOPIE AKTUELLES GERÄTEPROGRAMM INITIALISIEREN KOMPLETTES GERÄT INITIALISIEREN | | | | |
| MENÜ 70 | ÄNDERN | | ESCAPE | MESSPROG. |

Nach Drücken der Taste ÄNDERN ergibt sich folgendes Bild:

| | | | | |
|---|--------|--|---|-----------|
| GERÄTEPROGRAMM EINSTELLEN | | | | |
| AKTUELLES GERÄTEPROGRAMM: 01 PROGRAMMKOPIE AKTUELLES GERÄTEPROGRAMM INITIALISIEREN KOMPLETTES GERÄT INITIALISIEREN | | | | |
| MENÜ 70 | ESCAPE | | → | MESSPROG. |

Die Zahl wird durch Drücken ↑ ↓ erhöht, mit → rückt der Cursor nach rechts. Eingabe immer 2-stellig, führende Nullen. Das LADEN des gewählten Programms erfolgt mit ENTER.

| | | | | |
|--|-------|--|--------|-----------|
| GERÄTEPROGRAMM EINSTELLEN | | | | |
| AKTUELLES GERÄTEPROGRAMM: 0 PROGRAMMKOPIE AKTUELLES GERÄTEPROGRAMM INITIALISIEREN KOMPLETTES GERÄT INITIALISIEREN | | | | |
| MENÜ 70 | ENTER | | ESCAPE | MESSPROG. |

Nach Drücken der Taste ENTER erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|--|-------|--|--------|-----------|
| GERÄTEPROGRAMM KOPIEREN | | | | |
| AKTUELLES GERÄTEPROGRAMM AUF PROGRAMME VON NR.: 1 BIS NR.: 1 KOPIEREN | | | | |
| MENÜ 71 | ENTER | | ESCAPE | PROGKOPIE |

Nach Drücken von ENTER

| | | | | |
|---|--------|--|---|-----------|
| GERÄTEPROGRAMM KOPIEREN | | | | |
| AKTUELLES GERÄTEPROGR. (1) AUF PROGRAMME VON NR.: 01 BIS NR.: 1 KOPIEREN | | | | |
| MENÜ 71 | ESCAPE | | → | PROGKOPIE |

Die Zahl wird durch Drücken von ↑ ↓ erhöht bzw. erniedrigt, mit → rückt der Cursor nach rechts. Eingabe immer 2-stellig, führende Nullen.

Bis NR wird auf die gleiche Weise eingegeben.

Beispiel: Sie kopieren das AKTUELLE Geräteprogramm Nr. 1 auf das Programm Nr. 2 bis einschließlich Nr. 7.

Zulässige Nummern sind 00 bis 15.

Code
4632

6.5.8 Komparator

| KOMPARATORMODUS EINSTELLEN | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------|--------|-----------|
| * | KOMPARATOR EIN, RELAIS EIN | | | |
| | KOMPARATOR EIN, RELAIS AUS | | | |
| | KOMPARATOR AUS | | | |
| | MENÜ 80 | ENTER | ESCAPE | KOMPARAT. |

Wenn der Komparator aktiviert wird, erscheint folgendes Menü:

| RESTMODUS DES KOMPARATORS EINSTELLEN | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|
| | STATISCH | | | |
| | DYNAMISCH | | | |
| | MENÜ 81 | ENTER | ESCAPE | KOMPARAT. |

Anwahl mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER

Statisch bedeutet, dass unmittelbar vor Messbeginn der Komparator zurückgesetzt wird. Das Bewertungsergebnis (Display, SPS ggf. Relais) liegt auch nach Drücken von STOP weiterhin an, bis wieder START gedrückt wird. Vor Messbeginn wird der Komparator zurückgesetzt.

STATISCH bedeutet, dass die 1. Überschreitung des Grenzwertes als Bewertung gespeichert bleibt, auch wenn weitere Messwerte wieder innerhalb der Limitgrenzen liegen.

Beispiel: Grenzwert UG 1 Ω , OG 2 Ω

| | | | |
|-------|--------------|---------------|---------|
| 1. MW | 1,5 Ω | \rightarrow | Komp. = |
| 2. MW | 3 Ω | \rightarrow | Komp. > |
| 3. MW | 1,5 Ω | \rightarrow | Komp. > |

Nach erneutem Messstart

| | | | |
|-------|--------------|---------------|---------|
| 1. MW | 1,5 Ω | \rightarrow | Komp. = |
| 2. MW | 0,5 Ω | \rightarrow | Komp. < |
| 3. MW | 1,5 Ω | \rightarrow | Komp. < |

DYNAMISCH bedeutet, dass das Bewertungsergebnis dem Messergebnis unmittelbar dynamisch folgt.

* Bei eingeschaltetem Komparator sind die Optokopplerausgänge für < = > immer aktiv, auch wenn die Relaisausgänge ausgeschaltet sind.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

6.5.9 Kontrast

| KONTRASTEINSTELLUNG | | | | |
|---|--------|--|--------|----------|
| AKTUELLE EINSTELLUNG: 50 GEWÜNSCHTER KONTRAST: 50 | | | | |
| MENÜ 90 | ÄNDERN | | ESCAPE | KONTRAST |

Nach Drücken der Taste ÄNDERN erscheint folgendes Bild:

| KONTRASTEINSTELLUNG | | | | |
|---|--------|--|---|----------|
| AKTUELLE EINSTELLUNG: 50 GEWÜNSCHTER KONTRAST: 50 | | | | |
| MENÜ 90 | ESCAPE | | → | KONTRAST |

Die Zahl wird durch Drücken von ↑ ↓ erhöht, mit → rückt der Cursor nach rechts. Eingabe immer 2-stellig, Führende Nullen.

6.5.10 Temperatursensor

| TEMPERATURSENSOR EINSTELLEN | | | | |
|---|--------|--|--------|----------|
| PT-100 PT-100 INDIV PYROMETER MANUELL | | | | |
| MENÜ 100 | WEITER | | ESCAPE | TEMPSENS |

Wird PT-100 gewählt, erscheint zur Information folgendes Bild, Änderungen sind nicht möglich.

| PT-100 KOEFFIZIENTEN (DIN EN 60751) (FIX) | | | | |
|---|--------|--|--------|----------|
| $R(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2)$ $R_0 = 100,0$ $A = 3,9083E-03$ $B = -5,7750E-7$ | | | | |
| MENÜ 101 | WEITER | | ESCAPE | TEMPSENS |

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis + 100 °C

Wird Pt100 INDIV gewählt, erscheint zur Information folgendes Bild:

| * | PT-100 KOEFFIZIENTEN (DIN EN 60751) (PC-SCHNITT) | | | | |
|---|---|--------|--|--------|----------|
| | $R(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2)$ $R_0 = 100,0$ $A = 3,9083E-03$ $B = -5,7750E-7$ | | | | |
| | MENÜ 102 | WEITER | | ESCAPE | TEMPSENS |

Dargestellt sind die INDIVIDuell nur per PC-Schnittstelle einzugebenden Werte.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis + 100 °C

- * Mit dem PC-Programm 2316-P001 (kostenpflichtig) können die am Pt100-Sensor ausgemessenen A-B-Faktoren sowie der Ro (z.B. DKD-Schein) in das Gerät übertragen werden. Damit ist eine genaue Temperaturmessung möglich.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

Wird PYROMETER gewählt, erscheint folgendes Bild:

| PYROMETER EINSTELLEN | | | | |
|---|--------|--|--------|-----------|
| <div> <div> <div>UNTERE TEMP.: 0,0 °C (MAX 999,9 °C)</div> <div>UNTERE SPG: 0,00 V (MAX 10 V)</div> <div>OBERE TEMP.: 100,0 °C (MAX 999,9 °C)</div> <div>OBERE SPG: 10 V (MAX 10 V)</div> </div> </div> | | | | |
| MENÜ 103 | ÄNDERN | | ESCAPE | PYROMETER |

Nach Drücken von ÄNDERN ergibt sich folgendes Bild:

| PYROMETER EINSTELLEN | | | | |
|---|--------|--|---|-----------|
| <div> <div> <div>UNTERE TEMP.: 0 00,00 °C (MAX 999,9 °C)</div> <div>UNTERE SPG: 0,00 V (MAX 10 V)</div> <div>OBERE TEMP.: 100,0 °C (MAX 999,9 °C)</div> <div>OBERE SPG: 10 V (MAX 10 V)</div> </div> </div> | | | | |
| MENÜ 103 | ESCAPE | | → | PYROMETER |

Die Zahl wird durch Drücken von ↑ ↓ erhöht, mit → rückt der Cursor nach rechts. Eingabe immer 5-stellig, führende Nullen.

Hinweis: Zulässiger Spannungsbereich 0 ... 10 V

Beispiel:
Ein Pyrometer gibt bei 0 °C eine Spannung von 0 V ab, und bei 100 °C eine Spannung von 10 V:
Dann gilt obiges Bild. Ein Pyrometer Typ 2328-Z001 wird als Zubehör angeboten.

Wenn MANUELL gewählt wird, erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|--|--------|--|--------|---------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR EINSTELLEN | | | | |
| UNTERE TEMP.: 20,00 °C(0,0 ... 100,0 °C) | | | | |
| MENÜ 104 | ÄNDERN | | ESCAPE | MANUELL |

Nach Drücken von ÄNDERN ergibt sich folgendes Bild:

| | | | | |
|---|--------|--|---|---------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR EINSTELLEN | | | | |
| UNTERE TEMP.: 0 20,00 °C (0,0 ... 100,0 °C) | | | | |
| MENÜ 104 | ESCAPE | | → | MANUELL |

Die Zahl wird durch Drücken von ↑↓ erhöht, mit → rückt der Cursor nach rechts.
Eingabe immer 5-stellig, führende Nullen.

6.5.11 Anzeigebereich

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--|--------|---------|
| ANZEIGEBEREICH EINSTELLEN | | | | |
| * 21000 DIGITS 2100 DIGITS | | | | |
| MENÜ 110 | ENTER | | ESCAPE | MANUELL |

Anwahl mit ↑↓ , Auswahl mit ENTER

Der Anzeigebereich beträgt streng genommen 20999 bzw. 2099 Digit.

- * Falls durch äußere Störeinflüsse die letzte Stelle starken Schwankungen unterliegt, ist es oft vorteilhaft den Anzeigebereich einzugrenzen.

6.5.12 Selbsttest

Das Gerät ist mit zahlreichen Diagnosefunktionen ausgerüstet. Damit können Sie vor Ort beurteilen, ob das Gerät korrekt funktioniert und ggf. einen Fehler selbst beheben.

| | | | | |
|--|-------|--|--------|------------|
| GERÄTETEST ↓ | | | | |
| <div>SPS & IO - TEST</div> <div>BETRIEBSSPANNUNGSTEST</div> <div>STROMQUELLENTTEST</div> <div>VERSTÄRKERTEST</div> | | | | |
| MENÜ 120 | ENTER | | ESCAPE | GERÄTETEST |

Anwahl mit ↑↓, Auswahl mit ENTER.

| | | | | |
|--|-------|--|--------|------------|
| GERÄTETEST ↑ | | | | |
| <div>DISPLAYTEST</div> <div>KONTRASTTEST</div> | | | | |
| MENÜ 120 | ENTER | | ESCAPE | GERÄTETEST |

Anwahl mit ↑↓, Auswahl mit ENTER.

Nach Auswahl von "SPS & IO - TEST" erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|---|-----|--|---|---------------------------|
| SPS & IO - TEST ↓ | | | | |
| <div>AUSGÄNGE</div> <div>EINGÄNGE</div> | | | <div>(KLEINER - RELAIS)</div> <div>001010010000000</div> <div>00000000010000</div> <div>(START/STOPP MESSUNG)</div> | <div>→</div> <div>←</div> |
| MENÜ 121 | SET | | ESCAPE | SPS-TEST |

Mit den Pfeiltasten ↑↓ kann der Cursor nach rechts oder links bewegt werden.

In der Zeile "AUSGÄNGE" wird der aktuelle Pegel der Steuerausgänge beschrieben. Im oben abgebildeten Zustand der Status des Komparators. Mit der Taste SET kann der Pegel auf EIN=1 gesetzt werden, mit RESET kann der Pegel auf AUS=0 gesetzt werden.

Hinweis: Hier wird beschrieben, wie der Status der Ausgänge sein soll. Er wird nicht im Gerät durch Messung ermittelt. Falls der tatsächliche Status nicht dem angenommenen Status entspricht, überprüfen Sie bitte die Leitungen und Steckverbinder auf Kabelbruch und Kurzschluss.

Bitte berücksichtigen Sie die Polarität der Pegel. Optional können die IOs nach amerikanischer Norm ausgeführt sein.

In der Zeile "EINGÄNGE" wird der aktuelle Status der Steuereingänge dargestellt.

Nach Auswahl von “Betriebsspannungstest” erscheint nach kurzer Zeit folgendes Bild:

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--------|--------|
| BETRIEBSSPANNUNGSTEST | | | | |
| PASS | | | | |
| MENÜ 122 | | | ESCAPE | U-TEST |

Erscheint dieses Bild nicht, ist eine der internen Betriebsspannungen ausgefallen. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.

Nach Auswahl von “Stromquellentest” erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|---|-------|--|--------|--------|
| STROMQUELENTTEST | | | | |
| <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin: 5px 0;">BITTE MESSLEITUNGEN ABZIEHEN</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin: 5px 0;">SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN ERST DANN START DRÜCKEN</div> | | | | |
| MENÜ 123 | START | | ESCAPE | I-TEST |

Nach einer Wartezeit von ca. 10 s. erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|--------|
| STROMQUELENTTEST | | | | |
| PASS | | | | |
| MENÜ 123 | | | ESCAPE | I-TEST |

Hinweis: Falls der Stromquellentest ohne Fehlerergebnis bleibt und das Gerät trotzdem nicht korrekt arbeitet, tauschen Sie bitte die Stromquellen-Sicherung auf der Geräterückseite aus.

Sicherheitshinweise im Kapitel “Lastfall” beachten.

Sicherung: Superflinke Sicherung 10A, 6,3*32 mm, 600VAC, 50000A Abschaltleistung (oder mehr)
Erhältlich bei RS-Components #209-9383 (In Deutschland).
Nur diese Sicherung verwenden.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

Nach Auswahl von “Verstärkertest” erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|---|-------|--|--------|--------|
| VERSTÄRKERTEST | | | | |
| | | | | |
| BITTE MESSLEITUNGEN ABZIEHEN | | | | |
| SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN ERST DANN START DRÜCKEN | | | | |
| MENÜ 124 | START | | ESCAPE | V-TEST |

Nach Auswahl von “Stromquellentest” erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|----------------|-------|--|--------|--------|
| VERSTÄRKERTEST | | | | |
| PASS | | | | |
| MENÜ 124 | START | | ESCAPE | V-TEST |

Nach Auswahl von "DISPLAYTEST" wird das Display von links nach rechts vollständig beschrieben.
Dieser Test wird nach ca. 35 s automatisch abgebrochen.

Nach Auswahl von "KONTRASTTEST" wird der Einstellbereich des Displaykontrastes demonstriert.
Dieser Test wird nach ca. 20 s automatisch abgebrochen.

6.5.13 Datenausgang

| DATENAUSGANG EINSTELLEN | | | | |
|----------------------------------|-------|--|--------|-----------|
| <div>PC</div> <div>DRUCKER</div> | | | | |
| MENÜ 130 | ENTER | | ESCAPE | DATENAUSG |

Anwahl mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER.

Permanent drucken

Datenausgang DRUCKER einstellen bedeutet, dass jede gültige Messung zum Drucker geschickt wird. Je nach Geräteeinstellung kann eine gehörige Datenmenge anfallen, bitte stellen Sie Gerät und Drucker daher auf die größtmögliche gemeinsame Übertragungsgeschwindigkeit.

Drucken auf Abruf

Gerät auf Einzelmessung stellen. In dieser Einstellung erfolgt bei jeder Messauslösung nur ein Ausdruck.

oder

Datenausgang PC einstellen. Über die IO-Schnittstelle den Eingang "Drucker start" ansteuern. So lange dieses Steuersignal anliegt, wird gedruckt.

Der Ausdruck erfolgt linksbündig untereinander.

| Messwert ohne Komparatorbewertung | Messwert mit Komparatorbewertung | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1.980 k Ω | 1.443 k Ω | = |
| 1.910 k Ω | 1.252 k Ω | = |
| 1.845 k Ω | 1.168 k Ω | = |
| 1.732 k Ω | 0.799 k Ω | < |
| 1.576 k Ω | 0.622 k Ω | < |
| 1.430 k Ω | 0.619 k Ω | < |
| 1.429 k Ω | 0.632 k Ω | < |
| 1.315 k Ω | 0.654 k Ω | < |
| 1.190 k Ω | 1.324 k Ω | = |
| 1.188 k Ω | 1.588 k Ω | = |
| 1.188 k Ω | 1.588 k Ω | = |
| 1.188 k Ω | 1.588 k Ω | = |
| 1.188 k Ω | 1.588 k Ω | = |
| 1.188 k Ω | 1.588 k Ω | = |

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

6.5.14 Zugriff zum Passwort

Hier wird festgelegt, ob der Gerätebenutzer alle Funktionen und Einstellungen des Gerätes bedienen kann oder ob seine Zugriffsmöglichkeiten beschränkt werden. Im Auslieferungszustand ist der Zustand für alle Einstellungen freigegeben.

| | | | | |
|--|-------|--|--------|---------|
| ZUGRIFFSEBENE | | | | |
| AKTUELLER ZUGRIFF FREI FÜR ALLE EINSTELLUNGEN PASSWORT XXXX | | | | |
| MENÜ 141 | ENTER | | ESCAPE | ZUGRIFF |

Durch Drücken der Taste "ENTER" kommt man in die Passwort-Eingabe.

| | | | | |
|---|-------|---|--------|---------|
| ZUGRIFFSEBENE | | | | |
| AKTUELLER ZUGRIFF FREI FÜR ALLE EINSTELLUNGEN PASSWORT X XXX | | | | |
| MENÜ 141 | ENTER | → | ESCAPE | ZUGRIFF |

Die Zahl wird durch Drücken von ↑ ↓ erhöht. Eingabe immer 4-stellig,
Der werksseitig eingestellte Code ist "6948".

| | | | | |
|--|--------|--|--------|---------|
| ZUGRIFF UND PASSWORT ÄNDERN | | | | |
| ZUGRIFF ÄNDERN PASSWORT ÄNDERN | | | | |
| MENÜ 141 | WEITER | | ESCAPE | ZUGRIFF |

Abwahl mit ↑ ↓

Bei Wahl von "ZUGRIFF ÄNDERN" erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|--|-------|--|--------|---------|
| ZUGRIFF ERLAUBEN AUF | | | | |
| START, STOPP START, STOPP, MESSBEREICHWAHL START, STOPP, MESSBEREICHWAHL, GRENZWERT ALLE EINSTELLUNGEN | | | | |
| MENÜ 142 | ENTER | | ESCAPE | ZUGRIFF |

Die aktuelle Einstellung ist markiert. Anwahl mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER.

Bei Wahl von "PASSWORT ÄNDERN" erscheint folgendes Bild:

| | | | | |
|---|--------|--|--|----------|
| PASSWORT ÄNDERN | | | | |
| AKTUELLES PASSWORT: 6948 NEUES PASSWORT: XXXX | | | | |
| MENÜ 144 | ÄNDERN | | | PASSWORT |

| | | | | |
|---|--------|--|---|----------|
| PASSWORT ÄNDERN | | | | |
| AKTUELLES PASSWORT: 6948 NEUES PASSWORT: XXXX | | | | |
| MENÜ 144 | ESCAPE | | → | PASSWORT |

Die Zahl wird durch Drücken von $\uparrow \downarrow$ erhöht. Eingabe immer 4-stellig.

| |
|------------------------------|
| Einleitung |
| Betriebs- vorbereitung |
| Sicherheits- hinweise |
| Bedien- elemente |
| Kurzbedienungs- anleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

6.5.15 Schnittstelle

| | | | | |
|---|--------|--|--------|-----------|
| SCHNITTSTELLE EINSTELLEN ↓ | | | | |
| BAUDRATE: 9600 DAT-FORMAT: 8DATA, 1STOPP, KEINE PAR. ADRESSE: 0 GRUPPE: 0 | | | | |
| MENUE 150 | ÄNDERN | | ESCAPE | SCHNITTST |

Anwahl mit ↑↓, Auswahl mit ÄNDERN. ↓ deutet an, dass es eine zweite Seite gibt:

| | | | | |
|---|-------|--|--------|-----------|
| SCHNITTSTELLE EINSTELLEN | | | | |
| BAUDRATE: 9600 DAT-FORMAT: 8DATA, 1STOPP, KEINE PAR. ADRESSE: 0 GRUPPE: 0 | | | | |
| MENUE 150 | ENTER | | ESCAPE | SCHNITTST |

Bei "BAUDRATE", "DAT-FORMAT" und durch Auswahl mit den Tasten ↑↓ zwischen den möglichen Einstellungen getoggelt, mit ENTER wird die angezeigte Einstellung übernommen.

| | | | | |
|--|-------|--|--------|-----------|
| SCHNITTSTELLE EINSTELLEN | | | | |
| BAUDRATE: 9600 DAT-FORMAT: 8DATA, 1STOPP, KEINE PAR. ADRESSE: 00 GRUPPE: 0 | | | | |
| MENUE 150 | ENTER | | ESCAPE | SCHNITTST |

Bei "ADRESSE" und "GRUPPE" wird die Zahl durch "Drücken von ↑↓ erhöht.
Eingabe immer 2-stellig.
Der gültige Wertebereich beträgt 0 ...99.

| | | | | |
|---|--------|--|--------|-----------|
| SCHNITTSTELLE EINSTELLEN ↑ | | | | |
| BLOCKCHECK: AUS KOMPATIBILITÄTSMODE: STANDARD | | | | |
| MENUE 150 | ÄNDERN | | ESCAPE | SCHNITTST |

Anwahl mit ↑↓, Auswahl mit ÄNDERN. ↑ deutet an, dass es eine erste Seite gibt:

Hier wird durch die Auswahl mit den Tasten ↑↓ zwischen möglichen Einstellungen getoggelt, mit ENTER wird die angezeigte Einstellung übernommen.

Kompatibilitätsmode "2318" bedeutet, dass die alten Schnittstellenbefehle des RESISTOMAT® Typ 2318 vom Gerät erkannt werden. Jedoch verfügt der RESISTOMAT® Typ 2316 über Funktionen, die im RESISTOMAT® Typ 2318 nicht integriert waren und umgekehrt. Bitte verwenden Sie die alten Befehle nur dann, wenn es nicht zu umgehen ist und belassen Sie das Gerät möglichst in der Einstellung Standard. Weitere Erläuterungen finden Sie bei der Beschreibung der Schnittstellenbefehle.

6.5.16 Bezugstemperatur

| BEZUGSTEMPERATUR | | | | |
|---|--------|--|--------|----------|
| AKTUELLE EINSTELLUNG: 20.0 °C GEWÜNSCHTE EINSTELLUNG: 20.0 °C (10°C ... 30°C) | | | | |
| MENÜ 160 | ÄNDERN | | ESCAPE | BEZ.TEMP |

Durch Drücken der Taste "ÄNDERN" erscheint folgendes Bild:

| EINSTELLEN DER BEZUGSTEMPERATUR | | | | |
|---|--------|--|---|----------|
| AKTUELLE EINSTELLUNG: 20.0 °C GEWÜNSCHTE EINSTELLUNG: 20.0 °C (10°C ... 30°C) | | | | |
| MENÜ 160 | ESCAPE | | → | BEZ.TEMP |

Die Zahl wird durch Drücken von ↑ ↓ erhöht. Eingabe immer 4-stellig,

Wichtiger Hinweis:

- Bei von 20 °C abweichender Bezugstemperatur wird im Display in der unteren Statuszeile CAL eingeblendet.
- Diese Temperatureinstellung sollte nach Möglichkeit nicht geändert werden. In den europäischen Ländern sind die Messwerte immer auf 20 °C bezogen. In den USA sind teilweise Bezugstemperaturen von 23 °C oder 25 °C üblich.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

6.5.17 Bezugslänge

| BEZUGSLÄNGE | | | | |
|--|--------|--|--------|----------|
| AKTUELLE EINSTELLUNG: 1.00 m GEWÜNSCHTE EINSTELLUNG: 1.00 (0.1 ... 99.99 m) AUSWAHL D. EINHEIT: Ohm | | | | |
| MENÜ 170 | ÄNDERN | | ESCAPE | BEZ.LÄNG |

Anwahl mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER.

Die Bezugslänge ist standardmäßig auf 1 m eingestellt.

Nach Drücken der Taste ÄNDERN erscheint folgendes Bild:

| EINSTELLEN DER BEZUGSLÄNGE | | | | |
|--|--------|--|---|----------|
| AKTUELLE EINSTELLUNG: 1.00 m GEWÜNSCHTE EINSTELLUNG: 1.00 (0.1 m ... 99.99 m) AUSWAHL D. EINHEIT: Ohm | | | | |
| MENÜ 170 | ESCAPE | | → | BEZ.LÄNG |

Die Zahl wird durch Drücken von $\uparrow \downarrow$ erhöht.

| EINHEIT | | | | |
|--|--------|--|--------|----------|
| AKTUELLE EINSTELLUNG: 1.00 m GEWÜNSCHTE EINSTELLUNG: 1.00 (0.1 m ... 99.99 m) AUSWAHL D. EINHEIT: Ohm | | | | |
| MENÜ 170 | ÄNDERN | | ESCAPE | BEZ.LÄNG |

Anwahl mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER.

| EINSTELLEN DER BEZUGSLÄNGE | | | | |
|--|--------|--|---|----------|
| AKTUELLE EINSTELLUNG: 1.00 m GEWÜNSCHTE EINSTELLUNG: 1.00 (0.1 m ... 99.99 m) AUSWAHL D. EINHEIT: Ohm | | | | |
| MENÜ 170 | ESCAPE | | → | BEZ.LÄNG |

Einstellung mit $\uparrow \downarrow$, Auswahl mit ENTER.

Hier können folgende Einheiten ausgewählt werden:

Ohm, Ohm/m, Ohm/km, Ohm/ft und Ohm/kft.

Von dieser Einstellung sind auch die Grenzwerte betroffen.

Bei auf Bezugslänge bezogener Anzeige Ohm/m, Ohm/km, Ohm/ft und Ohm/kft wird rechts unten der absolute Messwert dargestellt.

Bitte beachten Sie, dass die Messbereiche grundsätzlich in Ohm eingestellt werden.

Wichtiger Hinweis, wenn die Bezugslänge von 1 m abweicht:

Die Bezugslänge wird nur dann berücksichtigt und im Gerät verrechnet, wenn als Einheit "Ohm/m, Ohm/km, Ohm/ft oder Ohm/kft" gewählt wurde.

| | | | | | |
|---|---------|--------|------------|-----------|-----------|
| M 20 kOhm | Z1 | EINZEL | A 100.0 C° | TK ± 1500 | 15 |
| <div>19.437 k $\frac{\Omega}{m}$</div> | | | | | 15.000 kΩ |
| | | | | | > |
| | | | | | 10.000 kΩ |
| (-) | 0 START | | STOPP | | 9.718 kΩ |

absoluter
Messwert
Messlänge
0.5 m

| |
|------------------------------|
| Einleitung |
| Betriebs- vorbereitung |
| Sicherheits- hinweise |
| Bedien- elemente |
| Kurzbedienungs- anleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

6.5.18 Messtromeinstellung

| | | | | |
|----------------------|-------|--|--------|-----------|
| MESSSTROM EINSTELLEN | | | | |
| KLEIN GROSS | | | | |
| MENÜ 180 | ENTER | | ESCAPE | MESSSTROM |

Je nach Umgebung des Messortes können starke elektromagnetische Felder zu einer schwankenden Widerstandsanzeige führen. Zur Abhilfe besteht die Möglichkeit der Mittelwertbildung über mehrere Messungen oder die Erhöhung des Messstromes, womit ein größerer Stör- spannungsabstand erreicht wird. Zu empfehlen ist diese Einstellung bei größeren Motoren bzw. Trafos. Bei kleineren Wickelgütern (kleine Querschnitte) ist zu prüfen inwieweit durch den größeren Messstrom eine Eigenerwärmung auftritt. Im Auslieferungszustand ist der kleine Messstrom eingestellt. Je nach gelieferter Version gilt eine der folgenden Tabellen:

| Messbereich | Auflösung | Messstrom klein | Messstrom groß |
|-------------|-----------|-----------------|----------------|
| * 2 mΩ | 0,0001 mΩ | 3 A | 3 A |
| 20 mΩ | 0,001 mΩ | 1 A | 1 A |
| 200 mΩ | 0,01 mΩ | 100 mA | 1 A |
| 2 Ω | 0,0001 Ω | 10 mA | 1 A |
| 20 Ω | 0,001 Ω | 10 mA | 100 mA |
| 200 Ω | 0,01 Ω | 1 mA | 10 mA |
| 2 kΩ | 0,1 Ω | 1 mA | 1 mA |
| 20 kΩ | 1 Ω | 100 µA | 100 µA |
| 200 kΩ | 10 Ω | 10 µA | 10 µA |

* nur RESISTOMAT® Typ 2316-V0001


6.5.19 Justieren und Kalibrieren

Das Gerät wird digital justiert. Für diese Justage ist die PC-Software Typ 2316-P001 sowie verschiedene Kalibrierwiderstände der Serie 1240 notwendig.

7. Fernbedienung des Gerätes

7.1 Steuerung über die SPS-Schnittstelle

Digital I/O

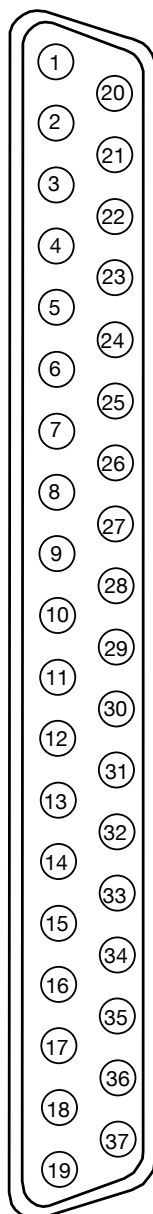

37-pol. Sub Min D
Ansicht auf Buchse

| Pin | Funktion | Bedeutung |
|---------|-------------|-------------------------------|
| 1 | Relais | <, Schließer |
| 2 | NC | Nicht belegt |
| 3 | Relais | =, Schließer |
| 4 | SPS-Ausgang | Geräteprogramm übernommen ok |
| 5 | Relais | >, Schließer |
| 6 | Relais | Gemeinsame Relais-Wurzel |
| 7 | SPS-Ausgang | Busy |
| 8 | SPS-Ausgang | Messende |
| 9 | SPS-Ausgang | Messfehler |
| 10 | SPS-Ausgang | < K2 |
| 11 | SPS-Ausgang | Geräteprogramm 0 gespiegelt |
| 12 | SPS-Ausgang | = K1 |
| 13 | SPS-Ausgang | Geräteprogramm 1 gespiegelt |
| 14 | SPS-Ausgang | > K0 |
| 15 | SPS-Ausgang | GEFAHR |
| 16 | SPS-Ausgang | Geräteprogramm 2 gespiegelt |
| 17 | SPS-Ausgang | Geräteprogramm 3 gespiegelt |
| 18 | SPS | + 24 V Extern |
| 19 | SPS | + 24 V Extern |
| 20 | SPS | Masse 24 V Extern |
| 21 | SPS-Eingang | START / STOP Messung |
| 22 | SPS-Eingang | EIN / AUS Komparator |
| 23 | SPS-Eingang | Belastungsende (Abkühlkrurve) |
| 24 | SPS-Eingang | Reserve 1 |
| 25 | SPS-Eingang | START Drucker |
| 26 | SPS-Eingang | Geräteprogramm übernehmen |
| 27 | SPS-Eingang | Reserve 2 |
| 28 | SPS-Eingang | Geräteprogramm 0 |
| 29 | SPS-Eingang | Geräteprogramm 1 |
| 30 | SPS-Eingang | Geräteprogramm 2 |
| 31 | SPS-Eingang | Geräteprogramm 3 |
| 32 | SPS-Eingang | Reserve 3 |
| 33 | NC | Nicht belegt |
| 34 | Pyrometer | + 10 V Analogeingang |
| 35 | Pyrometer | Masse, FE |
| 36 | Fußtaster | Schließer |
| 37 | Fußtaster | Schließer, DGND |
| Gehäuse | Schirm | Schutzerde, PE |

Steckergehäuse: Potential PE
Gegenstecker: Typ 9900-V165

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung


Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle


Wartung und
Kundendienst

Anhang

SPS-Eingang (Prinzip)

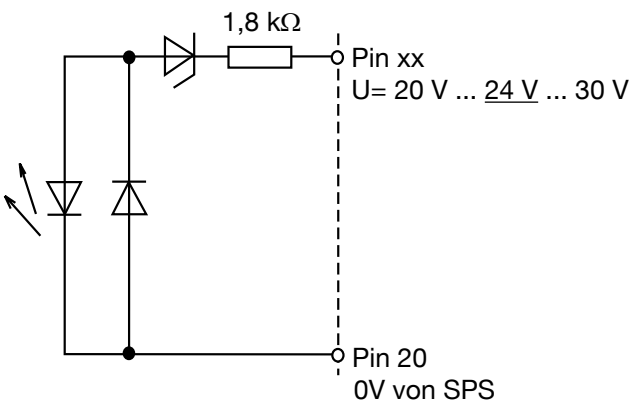

SPS-Ausgang (Prinzip)

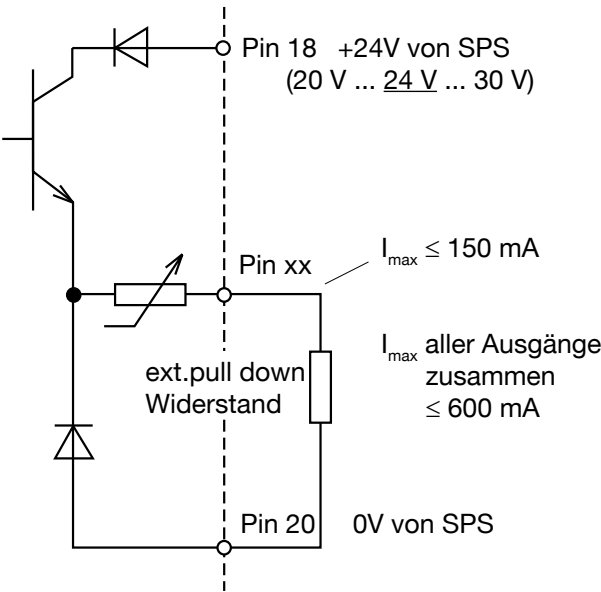

Gleichspannungsversorgung:
Erdung:
SPS Eingänge Low:
SPS Eingänge High:
SPS - Eingangsstrom:
Ausgänge für stromziehende Eingänge:

extern 20 V ... 24 V ... 30 V
extern
0 V ... + 5 V
+ 15 V ... + 30 V
(Ue -8,4 V) / 1,8 k Ohm
Leckstrom Low < 0,2 mA,
Summe aller Ia < 0,6 A, Ia max.: 0,15 A

7.2 Steuerung über die RS232-Schnittstelle

7.2.1 Anschlussbelegung der RS232-Schnittstelle

Die 9-polige Submin-D-Buchse ist wie folgt belegt:

Bei RS 232:

| RESISTOMAT® Typ 2316 | Rechner 9-pol. | Rechner 25-pol. |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Pin | Pin | Pin |
| 2 TXD | 2 RXD | 3 RXD |
| 3 RXD | 3 TXD | 2 TXD |
| 8 - | 8 CTS | 5 CTS |
| 7 im Gerät verbunden | 7 RTS | 4 RTS |
| 4 - | 4 DTR | 20 DTR |
| 6 - | 6 DSR | 6 DSR |
| 5 GND | 5 GND | 7 GND |

Hinweis: Bei Basic-Programmen müssen PC-seitig DTR, DSR und CTS gebrückt sein.
Bei Verwendung des 9-poligen 1:1-Kabels Typ 9900-K333 ist dies durch die Geräteinternen Brücken überflüssig.

7.2.2 Schnittstellenparameter

Die Schnittstellenparameter sind im Menü 150 Schnittstelle einstellbar.

| | |
|-------------|--|
| Baudrate: | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 ^(*) , 19200, 38400, 56000, 57600 |
| Datenbits: | 7 oder 8 ^(*) |
| Stopbits: | 1 ^(*) oder 2 |
| Parität: | keine ^(*) , gerade, ungerade |
| Blockcheck: | Aus ^(*) - oder Eingeschaltet |

kein Hardwarehandshake

^(*) → Default-Einstellung nach Initialisierung

- Das Gerät wartet auf einen Befehl in der Form: <STX>Befehl1<LF><ETX>

| | |
|----------|----------------------------|
| <STX>: | ASCII Wert 02 |
| Befehl1: | SCPI Befehl ohne Frageform |
| <LF>: | ASCII Wert 10 |
| <ETX>: | ASCII Wert 03 |

7.2.3 Kommunikationsprotokoll

| | | |
|------------------|-------|-----------------------------|
| Kontrollzeichen: | <STX> | 0x02 => Start of Text |
| | <ETX> | 0x03 => End of Text |
| | <ENQ> | 0x05 => Enquiry |
| | <ACK> | 0x06 => Acknowledge |
| | <S> | 0x20 => Leerzeichen |
| | <NAK> | 0x15 => Not Acknowledge |
| | <CR> | 0x0D => Carriage Return |
| | <LF> | 0x0A => Line Feed |
| | <EOT> | 0x04 => End Of Transmission |
| | <NUL> | 0x00 => NUL-Zeichen |

Als Kommunikationsprotokoll wird die ANSI Norm X3.28-1976 Subcategory 2.5, A4 verwendet. Diese Norm findet Verwendung in Systemen, in denen mehrere untergeordnete Stationen in einer nichtgeschalteten Mehrpunktverbindung vorhanden sind und alle Befehle von einer Control-Station gesendet werden. Am Bus sind immer nur ein Sender (Master) und ein Empfänger (Slave) aktiv. Eine Station ist die Control-Station. Die Control-Station erhält Master Status und sendet Befehle an eine angewählte Slave-Station oder gibt ihren Master Status an eine untergeordnete Station ab und nimmt selbst den Slave Status an, um Daten zu empfangen. Eine Verbindung zwischen zwei untergeordneten Stationen ist nicht erlaubt. Die Control-Station überwacht die ganze Zeit die Verbindung.


7.2.4 Verbindungsaufbau

Vor dem Aufbau einer Verbindung besitzt die Control Station den Master Status und keine der untergeordneten Stationen besitzt Slave Status. Der Verbindungsaufbau kann in zwei verschiedenen Modi erfolgen:

- (1) "Selection with response"

Hier findet die Adressierung des Gerätes und die Aussendung des Befehls nicht im gleichen Kommunikationsschritt statt. Diese Methode ist sinnvoll, wenn man zum gleichen Gerät mehrere Befehle schicken und die Antworten auf diese Befehle auf einmal abholen will. (Siehe Kommunikationsbeispiel Kapitel 8.16)

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheits-hinweise |
| Bedien-elemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

| | |
|---------------------------|--|
| Einleitung | <h1>Typ 2316</h1> <h1>RESISTOMAT®</h1>  |
| Betriebsvorbereitung | <p>oder</p> <p>(2) "Fast Selection"</p> <p>Hier ist die Adressierung mit dem Befehl kombiniert. Wenn man mit mehreren Geräten Daten austauschen will (über RS485) spart man sich so einen Kommunikationsschritt (Siehe Kommunikationsbeispiel Kapitel 8.16)</p> |
| Sicherheitshinweise | <p>Beim Verbindungsaufbau kann die Control-Station entweder</p> <p>(1) eine Slave-Station bestimmen um eine Verbindung herzustellen, d.h. einen Befehl an den adressierten Slave schicken</p> |
| Bedienelemente | <p>oder</p> <p>(2) pollen, um den Master Status an eine untergeordnete Station abzugeben, d.h. eine Antwort auf einen bereits gesendeten Befehl abzufragen und damit das Senderecht an den Slave zu vergeben.</p> |
| Kurzbedienungsanleitung | |
| Bedienung | <h2>7.2.5 Selection with Response</h2> <p>Die Control-Station sendet eine „Selection Supervisory Sequence“. Die Selection Supervisory Sequence dient dazu, das 2316 als Slave zu initialisieren und ihm danach Befehle senden zu können. Der Prefix wählt eine einzelne untergeordnete Station an. <ENQ> definiert das Ende der Selection Supervisory Sequence.</p> |
| Fernbedienung des Gerätes | <p>Die Selection Supervisory Sequence des 2316 hat folgendes Format.</p> <p style="text-align: center;"><Gruppenadresse><Benutzeradresse>sr<ENQ></p> <ul style="list-style-type: none"> • < Gruppenadresse > Gruppenadresse (dezimal, 0..99) • < Benutzeradresse > Benutzeradresse (dezimal, 0..99) • sr ASCII-Zeichen „s“ und „r“ • <ENQ> ASCII-Zeichen ENQ <p>Eine untergeordnete Station die ihre Selection Supervisory Sequence erkennt, nimmt Slave Status an und sendet eine von zwei Antworten:</p> <p>(1) Wenn die Station bereit ist Daten zu empfangen, sendet sie <ACK>. Auf diese Antwort hin beginnt die Master Station mit der Datenübertragung.</p> <p>(2) Wenn die Station nicht bereit ist Daten zu empfangen, sendet die Station <NAK>. Daraufhin kann die Master-Station versuchen, die gleiche Station erneut anzuwählen.</p> <p>Wenn die Master Station keine oder eine ungültige Antwort empfängt, kann sie versuchen die gleiche Station noch einmal anzusprechen oder sie kann die Übertragung beenden.</p> |
| SCPI Befehle | |
| Wartung und Kundendienst | |
| Anhang | |

7.2.6 Fast Selection

Alternativ zum „Selection with Response“ kann die Master Station eine Selection Supervisory Sequence ohne **<ENQ>** senden. Diese wählt eine untergeordnete Station als Slave Station an. Die Master Station geht direkt zur Datenübertragung über, ohne auf die Acknowledge-Antwort der untergeordneten Station zu warten.

Die Fast Selection Supervisory Sequence des 2316 hat folgendes Format.

<Gruppenadresse><Benutzeradresse>sr<STX>Befehl<ETX><BCC>

- **< Gruppenadresse >** Gruppenadresse (dezimal, 0..99)
- **< Benutzeradresse >** Benutzeradresse (dezimal, 0..99)
- **sr** ASCII-Zeichen „s“ und „r“
- **<STX>** ASCII-Zeichen STX
- **Befehl** Befehlssequenz
- **<ETX>** ASCII-Zeichen ETX
- **<BCC>** **Optional**er Blockcheck

7.2.7 Polling

Die Control-Station sendet eine „Polling Supervisory Sequence“. Die Polling Supervisory Sequence dient dazu, angeforderte Daten vom 2316 abzuholen. Der Prefix wählt eine einzelne Station aus. **<ENQ>** definiert das Ende der „Polling Supervisory Sequence“:

Die Polling Supervisory Sequence des 2316 hat folgendes Format:

<Gruppenadresse><Benutzeradresse>po<ENQ>

- **< Gruppenadresse >** Gruppenadresse (dezimal, 0..99)
- **< Benutzeradresse >** Benutzeradresse (dezimal, 0..99)
- **po** ASCII-Zeichen „p“ und „o“
- **<ENQ>** ASCII-Zeichen ENQ

Eine untergeordnete Station, die ihre Polling Supervisory Sequence erkennt, antwortet mit einer von zwei Möglichkeiten:

(1) Wenn die Station Daten zu senden hat, beginnt sie mit der Datenübertragung. Die Control Station nimmt den Slave Status ein.

(2) Wenn die Station nichts zu senden hat, sendet sie **<EOT>**, was ihren Masterstatus beendet. Der Masterstatus geht zurück an die Control Station.

Wenn die Control-Station keine oder eine ungültige Antwort empfängt, beendet sie die Verbindung durch Senden von **<EOT>**.

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

| |
|------------------------------|
| Einleitung |
| Betriebs- vorbereitung |
| Sicherheits- hinweise |
| Bedien- elemente |
| Kurzbedienungs- anleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

7.2.8 Datenübertragung

Nach dem Verbindungsaufbau werden die Daten nach den Regeln der Subcategory A4 übertragen. Die Master Station beginnt die Übertragung mit **<STX>**. danach werden die entsprechenden Daten gesendet. Beendet wird der Datenblock mit **<ETX>**. Dem **<ETX>** Charakter folgt der optionale Blockcheck Charakter **<BCC>**. Er wird aus allen Bytes, die nach **<STX>** folgen, **einschließlich <ETX>** gebildet. Der **<BCC>** ist die Exklusiv-Oder-Verknüpfung all dieser Bytes. Zu dem Ergebnis dieser Verknüpfung wird zusätzlich 80hex verodert, um eine Verwechslung mit Steuerzeichen auszuschließen.

Die Slave-Station sendet nach dem Erkennen von **<BCC>** eine von zwei möglichen Antworten:

- Wenn die Daten akzeptiert wurden und die Station bereit ist neue Daten zu empfangen, sendet sie **<ACK>**. Daraufhin kann die Master-Station entweder neue Daten senden oder die Übertragung beenden.
- Wurden die Daten nicht akzeptiert, und die Slave Station ist bereit neue Daten zu empfangen, sendet sie **<NAK>**. Daraufhin kann die Master Station andere Daten senden oder die Verbindung beenden.

7.2.9 Verbindungsende

Die Master-Station sendet **<EOT>** um anzuzeigen, dass sie keine weiteren Daten zu übertragen hat. **<EOT>** gibt den Master Status an die Control-Station zurück.

7.2.10 Beispiele für den Kommunikationsablauf

Der nachfolgende Ablauf zeigt die Kommunikation des 2316 mit einem Host Controller in den beiden Kommunikationsmode "Selection with response" und "Fast Selection". Als Beispiel wird der *idn?-Befehl abgefragt, der 2316 hat die Gruppenadresse 00 und Benutzeradresse 00, Blockcheck ist abgeschaltet (bei einem Beispiel wird auch der Blockcheck für den angegebenen Befehl / die angegebenen Daten gezeigt).

7.2.10.1 Kommunikation mit "Selection with response"

Controller sendet: **<EOT>**

um sicherzugehen, dass alle möglicherweise bestehenden Verbindungen beendet und der Empfangsspeicher des 2316 gelöscht wird

Controller sendet: **0000sr<ENQ>**

Selection: Das 2316 mit der Gruppensadresse 0 und Benutzeradresse 0 soll adressiert werden

2316 antwortet: **<ACK>**

Das 2316 meldet, dass es die Adressierung akzeptiert

Controller sendet bei Blockcheck AUS: **<STX>*idn?<LF><ETX>**

Command Sequence: Es soll der idn?- Befehl ausgeführt werden

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

2316 antwortet: <ACK>

Das 2316 meldet, dass es den *idn?-Befehl kennt und verstanden hat

Controller sendet: <EOT>

Der Host Controller deadressiert das Gerät, um gleich eine Polling-Sequenz zu starten

Controller sendet: 0000po<ENQ>

Das 2316 mit der Gruppensadresse 0 und Benutzeradresse 0 soll alle anstehenden Antworten geben

2316 antwortet bei Blockcheck AUS:

<STX>RESISTOMAT 2316,3A,0123456789,V200401,09.12.2004,1<CR><LF><ETX>

→ beim Typ 2316-V0001
→ oder 1A beim Typ 2316-V0000

Das ist die korrekte Antwort auf den *idn?-Befehl

Controller sendet: <ACK>

Der Controller hat die Antwort erhalten und akzeptiert. Hat das 2316 noch weitere Anfragen gespeichert, die jetzt beantwortet werden können?

2316 antwortet: <EOT>

Nein. Damit ist der Kommunikationsablauf beendet und das 2316 hat sich selbst deadressiert.

7.2.10.2 Kommunikation mit "Fast Selection"

Controller sendet: <EOT>

um sicherzugehen, dass alle möglicherweise bestehenden Verbindungen beendet und der Empfangsspeicher des 2316 gelöscht wird

Controller sendet: 0000sr<STX>*idn?<LF><ETX>

Command Sequence: Das 2316 mit der Gruppensadresse 0 und Benutzeradresse 0 soll adressiert werden und es soll der info?-Befehl ausgeführt werden

2316 antwortet: <ACK>

Das 2316 meldet, dass es die Adressierung akzeptiert und den *idn?-Befehl kennt und verstanden hat

Controller sendet: <EOT>

Der Host Controller deadressiert das Gerät, um gleich eine Polling-Sequenz zu starten

Controller sendet: 0000po<ENQ>

Das 2316 mit der Gruppenadresse 0 und der Benutzeradresse 0 soll alle stehenden Antworten geben

2316 antwortet: <STX>RESISTOMAT2316,3A,0123456789,
V200401,09.12.2004,1<CR><LF><ETX>


Das ist die korrekte Antwort auf den *idn?-Befehl

Controller sendet: <ACK>

Der Controller hat die Antwort erhalten und akzeptiert. Hat das 2316 noch weitere Anfragen gespeichert, die jetzt beantwortet werden können?

2316 antwortet: <EOT>

Nein. Damit ist der Kommunikationsablauf beendet und das 2316 hat sich selbst deadressiert.

| | | | |
|---------------------------|----------|---|--|
| Einleitung | Typ 2316 | RESISTOMAT® |  |
| Betriebsvorbereitung | 7.3 | Allgemeine Hinweise | |
| Sicherheits-hinweise | 7.3.1 | Zeitüberwachung der Schnittstelle | |
| Bedien-elemente | 7.3.1.1 | Timer A (Response Timer) | |
| Kurzbedienungsanleitung | | <p>Der Timer A wird von RESISTOMAT® 2316 verwendet, um sich gegen eine ungültige Antwort oder keine Antwort zu schützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Start: Timer A wird gestartet nachdem die Datenübertragung mit <ETX> abgeschlossen wurde. Das Gerät wartet nun auf eine Quittierung durch den Master. • Stopp: Timer A wird gestoppt falls eine gültige Antwort <ACK> empfangen wurde. • Timeout: Wenn ein Timeout auftritt, so sendet der RESISTOMAT® 2316 ein <EOT> und geht zurück in den Grundzustand (bereit für neuen Befehl). <p>Der Timeout von Timer A ist auf 5 Sekunden eingestellt.</p> | |
| Bedienung | 7.3.1.2 | Timer B (Receive Timer) | |
| Fernbedienung des Gerätes | | <p>Der Timer B wird von der Empfangsstation verwendet, um sich gegen das Nichterkennen des <ETX> Zeichens zu schützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Start: Timer B wird gestartet nach dem Empfang des <STX> Zeichens. • Restart: Timer B wird neu gestartet, solange Daten empfangen werden, um den Empfang variabler Datenblocklängen zu erlauben. • Stopp: Timer B wird gestoppt wenn das <ACK> Zeichen empfangen wurde. • Timeout: Wenn ein Timeout auftritt, werden die empfangenen Daten (Befehl) verworfen. Das Gerät geht in den Grundzustand und wartet auf neue Befehle. <p>Der Timeout von Timer B ist auf 5 Sekunden eingestellt.</p> | |
| SCPI Befehle | | <p>Beispiel</p> <p>Befehl: SENS:FRES:RANG:AUTO_(Leerzeichen)_(Blank) 0 (Automatik aus) 1 (Automatik ein)</p> | |
| Wartung und Kundendienst | | | |
| Anhang | | | |

8. SCPI Befehle

8.1 Allgemeines

- Befehlsteile in [] sind optional.
- Es gibt eine Lang- und eine Kurzform der Befehle. Beide Formen sind gültig. Die Kurzform ist in Großbuchstaben geschrieben. Die Langform ist in Kleinbuchstaben ergänzt.
- Die einzelnen Befehlsebenen sind durch Doppelpunkt getrennt.
- Zwischen Befehl und dem ersten Parameter muss ein Leerzeichen stehen.
- Die einzelnen Parameter werden durch Komma getrennt.
- Die einzelnen Antworten werden durch Komma getrennt.
- Die Frageform eines Befehls wird mit einem Fragezeichen abgeschlossen.
- Die Frageform kann auch gleichzeitig mit Parametern versendet werden. In diesem Fall wird der Befehl zuerst ausgeführt und danach das Ergebnis (die Einstellung) zurück geliefert.

8.1.1 Kompatibilität zu 2318-V001

Die Kompatibilität zu alten Programmen ist weitgehend gewährleistet. Die implementierte Befehlssprache SCPI hat sich allerdings stark weiter entwickelt und das Geräte – Timing des RESISTOMAT® 2316 ist völlig anders. Daher kann es notwendig werden, bei Verwendung von älterer Software, die für das 2318 entwickelt wurde, an manchen Stellen Wartezyklen herauszunehmen bzw. welche hinzuzufügen. Ebenso hat sich der Funktionsumfang des Gerätes gegenüber dem Vorläufer 2318 enorm erweitert, allerdings wurde auf die Trockenkreismessung verzichtet. Das alles führt teilweise dazu, dass für ein und die gleiche Funktion ein “alter” und ein “neuer” Befehl vorhanden ist. Es wird empfohlen, die “alten” Befehle nicht mehr für Neuentwicklungen zu verwenden.

Wenn Sie größtmögliche Kompatibilität einstellen möchten, wählen Sie bitte auf Seite 2 von Menü150 den Kompatibilitätsmode: 2318.

| | | | |
|---|--------|--------|-----------|
| SCHNITTSTELLE EINSTELLEN ↑ | | | |
| BLOCKCHECK: | | AUS | |
| KOMPATIBILITÄTSMODE: | | 2318 | |
| MENÜ 150 | ÄNDERN | ESCAPE | SCHNITTST |

Anwahl mit ↑ ↓, Auswahl mit ÄNDERN. ↑ Deutet an, dass es eine erste Seite gibt:

Hier wird durch Auswahl mit den Tasten ↑ ↓ zwischen möglichen Einstellungen getoggelt, mit ENTER wird die angezeigte Einstellung übernommen.

Kompatibilitätsmode “2318” bedeutet, dass die alten Schnittstellenbefehle des RESISTOMAT® 2318 vom Gerät erkannt werden. Jedoch verfügt der RESISTOMAT® 2316 über Funktionen, die im RESISTOMAT® 2318 nicht integriert waren und umgekehrt. Bitte verwenden Sie die alten Befehle nur dann, wenn es nicht zu umgehen ist und belassen Sie das Gerät möglichst in der Einstellung Standard.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| |
|------------------------------|
| Einleitung |
| Betriebs- vorbereitung |
| Sicherheits- hinweise |
| Bedien- elemente |
| Kurzbedienungs- anleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

8.1.2 Geänderte Funktionen

- Die Einstellung von Gruppen- und Benutzeradresse per Schnittstelle hat in der Vergangenheit beim RESISTOMAT® 2318 zu Problemen geführt und ist daher nicht mehr möglich. Das Gerät antwortet mit NAK.
- Auf Grund des variablen Timings durch Mittelwertbildung können die Befehle MEASURE und READ nicht mehr verwendet werden. Das Gerät antwortet mit NAK.
- Die Trockenkreismessung ist nicht mehr verfügbar. Das Gerät antwortet mit NAK.
- Die Abfrage *IDN? liefert einen anderen Identifikationsstring, da dieser die Gerätebezeichnung enthält.

8.1.3 Übersicht alte Befehle

| Befehl | Bedeutung 2318 | Funktion im 2316 |
|---|--------------------------------------|--|
| MEASure[:SCALar:RESistance:DC] | Stoppen, Starten, Messwert holen | Nicht implementiert, Gerät antwortet NAK |
| READ[:SCALar:RESistance:DC]? | Stoppen, Starten, Messwert holen | Nicht implementiert, Gerät antwortet NAK |
| FETCh[:SCALar:RESistance:DC] | Messwert abholen | Implementiert |
| INITiate[:IMMEDIATE] | Messung starten | Implementiert |
| ABORT | Messung stoppen | Implementiert |
| SENSe:RESistance:RANGE:AUTO | Messbereichsautomatik ein/aus | Implementiert |
| SENSe:RESistance:RANGE:[UPPer] | Messbereich einstellen | Implementiert |
| SENSe:RESistance:RANG:STORe | Messbereich speichern | Wird ignoriert, Gerät antwortet ACK |
| CALibration:ZERO[:AUTO] | Nullpunktskorrektur | Implementiert |
| SENSe:CORRection: | | |
| TCOMPensate:MEDium | TK Werkstoff | Implementiert |
| SENSe:RESistance:LOAD | Resistiver/induktiver Prüfling | Wird ausgeführt. COMPL → Z3 REAL → Z1 Z2 nicht ansteuerbar |
| SOURce:VOLTage:LIMIT[:AMPLitude] | Trockenkreismessung | Nicht implementiert, Gerät antwortet NAK |
| CALCulate:LIMit:LOWer | Untere Komparatorgrenze | Implementiert |
| CALCulate:LIMit:UPPer | Obere Komparatorgrenze | Implementiert |
| CALCulate:LIMit:STATe | Komparator ein | Implementiert |
| SYSTem:COMMunicate:SERial:ADDRess:GROUp | Gruppenadresse | Nicht implementiert, Gerät antwortet NAK |
| SYSTem:COMMunicate:SERial:ADDRess:USER | Benutzeradresse | Nicht implementiert, Gerät antwortet NAK |
| SYSTem:ERRor? | Abfrage Systemfehler | Implementiert |
| TEST:DISPlay | 7-Segmenttest | Wird ignoriert, Gerät antwortet ACK |
| SYSTem:KLOCK | Tastatur gesperrt | Wird ignoriert, Gerät antwortet ACK |
| *IDN? | Identifikationsstring | Andere Antwort |
| *RST | Rücksetzen | Implementiert |
| STATus:QUEStionable[:EVENT]? | Q. Event Register lesen | Implementiert |
| STATus:QUEStionable:CONDition? | Q. Condition Register lesen | Implementiert |
| STATus:QUEStionable:ENABle | Q. Enable R. setzen/lesen | Implementiert |
| STATus:OPERation[:EVENT]? | O. Event Register lesen | Implementiert |
| STATus:OPERation:CONDition? | O. Condition Register lesen | Implementiert |
| STATus:OPERation:ENABle | O. Enable R. setzen/lesen | Implementiert |
| STATus:PRESet | SCPI-Enable R. rücksetzen | Implementiert |
| *CLS | Event Register rücksetzen | Implementiert |
| *ESR? | Standard Event R. lesen | Implementiert |
| *ESE | Standard Event Enable R setzen/lesen | Implementiert |

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes


SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.2 SCPI Register

Die mit * gekennzeichneten Bits werden verwendet.

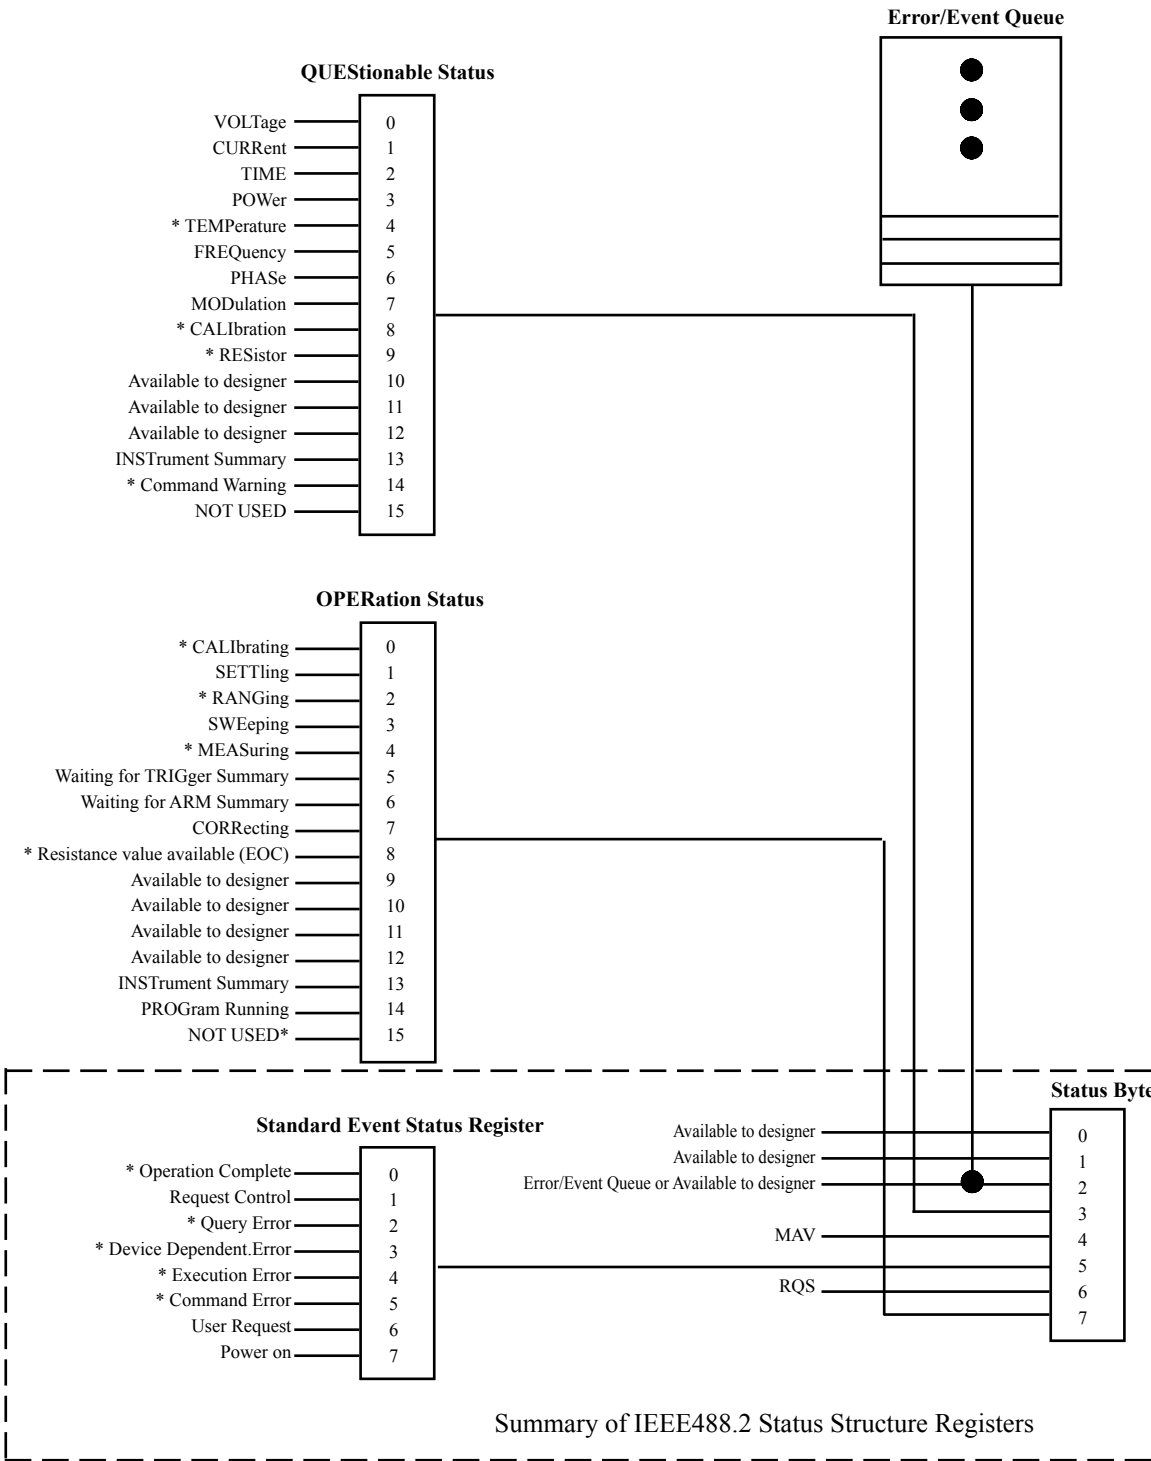

BEMERKUNG:
Bei Dauermessung werden die Register wie folgt gesetzt:

Es wird immer der aktuellste gültige Messwert in den SCPI Ausgabepuffer geschrieben.

Im Operation Status Register wird Bit 8 gesetzt, falls ein gültiger Messwert vorliegt.

Im Questionable Status Register wird Bit 9 gesetzt, falls irgend ein Messfehler vorliegt.

Mit dem Fetch Befehl sollte nur ein Messwert abgeholt werden, falls Bit 8 im Operation Status Register gesetzt ist.

8.3 ACCess Subsystem

8.3.1 ACCess:LEVel

BESCHREIBUNG: Es werden die Zugriffsebenen eingestellt.

SYNTAX: ACCess:LEVel P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|-------------------|--|
| P1 | Erlaubter Zugriff | 1 → Start und Stopp erlaubt 2 → Start, Stopp und Messbereichswahl erlaubt 3 → Start, Stopp, Messbereichswahl und Komparatorgrenzwerte erlaubt 4 → Uneingeschränkter Zugriff |

FRAGEFORM: ACCess:LEVel ?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|-------------------|--|
| A1 | Erlaubter Zugriff | 1 → Wenn Start und Stopp erlaubt 2 → Wenn Start, Stopp und Messbereichswahl erlaubt 3 → Wenn Start, Stopp, Messbereichswahl und Komparatorgrenzwerte erlaubt 4 → Wenn uneingeschränkter Zugriff |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

BEMERKUNG:

Bei Dauermessung werden die Register wie folgt gesetzt:

Es wird immer der aktuellste gültige Messwert in den SCPI Ausgabepuffer geschrieben.

Im Operation Status Register wird Bit 8 gesetzt, falls ein gültiger Messwert vorliegt.

Im Questionable Status Register wird Bit 9 gesetzt, falls irgend ein Messfehler vorliegt.

Mit dem Fetch Befehl sollte nur ein Messwert abgeholt werden, falls Bit 8 im Operation Status Register gesetzt ist.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.4 DISPlay Subsystem

8.4.1 DISPlay:CONTrast

BESCHREIBUNG: Der Kontrast der LCD kann eingestellt werden.

SYNTAX: DISPlay:CONTrast P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|--------------|--|
| P1 | LCD Kontrast | Floatwert zwischen 0.0 und 1.0 0.0 → minimaler Kontrast 1.0 → maximaler Kontrast |

FRAGEFORM: DISPlay:CONTrast?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--------------|--|
| A1 | LCD Kontrast | Floatwert zwischen 0.0 und 1.0 0.0 → minimaler Kontrast 1.0 → maximaler Kontrast Es wird eine Stelle nach dem Komma übertragen. |

BEMERKUNG:
Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

8.5 CALCulate Subsystem

8.5.1 CALCulate:LIMit:STATe

BESCHREIBUNG: Ein- bzw. Ausschalten der Komparatorfunktion.

SYNTAX: CALCulate:LIMit:STATe P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|--------------------|---|
| P1 | Komparator ein/aus | 1 oder ON → Komparatorfunktion wird eingeschaltet 0 oder OFF → Komparatorfunktion wird ausgeschaltet |

FRAGEFORM: CALCulate:LIMit:STATe?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--------------------|---|
| A1 | Komparator ein/aus | 1 oder ON → Wenn Komparatorfunktion wird eingeschaltet 0 oder OFF → Wenn Komparatorfunktion wird ausgeschaltet |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.

Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.5.2 CALCulate:LIMit:RELais

BESCHREIBUNG: Ein- bzw. Ausschalten der Relaisfunktion.

SYNTAX: CALCulate:LIMit:RELais P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|----------------------------|--|
| P1 | Relais Funktion ein/aus | 1 oder ON → Relaisfunktion wird eingeschaltet |
| | | 0 oder OFF → Relaisfunktion wird ausgeschaltet |

FRAGEFORM: CALCulate:LIMit:RELais?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---------------------------|---|
| A1 | Relaisfunktion ein/aus | 1 oder ON → Wenn Relaisfunktion wird eingeschaltet |
| | | 0 oder OFF → Wenn Relaisfunktion wird ausgeschaltet |

BEMERKUNG:
Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

8.5.3 CALCulate:LIMit:RESet

BESCHREIBUNG: Verhalten der Komparatorfunktion. Der Komparator wird mit Messstart zurückgesetzt (statisches Verhalten) oder nicht (dynamisches Verhalten).

SYNTAX: CALCulate:LIMit:RESet P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|------------------------------|---|
| P1 | Verhalten des Komparators | 1 oder ON → Komparator wird mit Start zurückgesetzt (statisches Verhalten) |
| | | 0 oder OFF → Komparator wird mit Start nicht zurückgesetzt (dynamisches Verhalten) |

FRAGEFORM: CALCulate:LIMit:RESet?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|------------------------------|--|
| A1 | Verhalten des Komparators | 1 → Komparator wird mit Start zurückgesetzt (statisches Verhalten) |
| | | 0 → Komparator wird mit Start nicht zurückgesetzt (dynamisches Verhalten) |

BEMERKUNG:
Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet

8.5.4 CALCulate:LIMit:LOWer

BESCHREIBUNG: Einstellen des unteren Komparatorgrenzwertes. Dieser Wert wird aber erst mit dem CALCulate:LIMit:ACKnowledge? Befehl übernommen, nachdem vorher noch der obere Komparatorgrenzwert mit dem CALCulate:LIMit:UPPer Befehl übertragen wurde.

SYNTAX: CALCulate:LIMit:LOWer P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|-----------------------------|---|
| P1 | Unterer Komparatorgrenzwert | Numerischer Wert, optional mit Einehit (UOHM, MOHM, OHM,KOHM) Wird keine Einheit mit gesendet, so wird der Wert in OHM interpretiert |

FRAGEFORM: CALCulate:LIMit:LOWer?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|
| A1 | Aktueller unterer Komparatorgrenzwert | Numerischer Wert mit Einehit OHM |

BEMERKUNG:
Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

8.5.5 CALCulate:LIMit:UPPer

BESCHREIBUNG: Einstellen des oberen Komparatorgrenzwertes. Dieser Wert wird aber erst mit dem CALCulate:LIMit:ACKnowledge? Befehl übernommen, nachdem vorher noch der untere Komparatorgrenzwert mit dem CALCulate:LIMit:LOWer Befehl übertragen wurde.

SYNTAX: CALCulate:LIMit:UPPer P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|----------------------------|---|
| P1 | Oberer Komparatorgrenzwert | Numerischer Wert, optional mit Einehit (UOHM, MOHM, OHM,KOHM) Wird keine Einheit mit gesendet, so wird der Wert in OHM interpretiert |

FRAGEFORM: CALCulate:LIMit:UPPer?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A1 | Aktueller oberer Komparatorgrenzwert | Numerischer Wert mit Einehit OHM |

BEMERKUNG:
Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| Einleitung | Typ 2316 | RESISTOMAT® | burster | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------|-----------|-----------|------|----|--|--|
| Betriebsvorbereitung | 8.5.6 CALCulate:LIMit:ACKnowledge? | | | | | | | | |
| Sicherheits-hinweise | <p>BESCHREIBUNG: Übernahme der Komparatorgrenzwerte. Mit diesem Befehl werden die Komparatorgrenzwerte übernommen, nachdem sie vorher mit den beiden Befehlen CALCulate:LIMit:LOWer (unterer Komparatorgrenzwert) und CALCulate:LIMit:UPPer (oberer Komparatorgrenzwert) übertragen wurde.</p> <p>SYNTAX: CALCulate:LIMit:ACKnowledge?</p> <p>Kein Parameter</p> <p>FRAGEFORM: Nur Frageform</p> <p>ANTWORT: A1</p> <p>Bedeutung der Antwort An</p> | | | | | | | | |
| Bedien-elemente | <table><tr><th>Antwort</th><th>Bedeutung</th><th>Wert</th></tr><tr><td>A1</td><td>Status der Komperatorgrenzwertübernahme</td><td>1 → Grenzwerte wurden übernommen; alles ok 0 → Grenzwertübernahme fehlerhaft</td></tr></table> | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | Status der Komperatorgrenzwertübernahme | 1 → Grenzwerte wurden übernommen; alles ok 0 → Grenzwertübernahme fehlerhaft |
| Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | | |
| A1 | Status der Komperatorgrenzwertübernahme | 1 → Grenzwerte wurden übernommen; alles ok 0 → Grenzwertübernahme fehlerhaft | | | | | | | |
| Kurzbedienungsanleitung | <p>BEMERKUNG:</p> <p> Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.</p> | | | | | | | | |
| Bedienung | 8.5.7 CALCulate:LIMit:CONTRol:DATA | | | | | | | | |
| Fernbedienung des Gerätes | <p>BESCHREIBUNG: Einstellen nach wieviel Messwerten nach Start bewertet wird.</p> <p>SYNTAX: CALCulate:LIMit:CONTRol:DATA P1</p> <p>Bedeutung der Parameter Pn</p> | | | | | | | | |
| SCPI Befehle | <table><tr><th>Parameter</th><th>Bedeutung</th><th>Wert</th></tr><tr><td>P1</td><td>Nach wieviel Messwerten nach Start wird bewertet</td><td>Integerwert zwischen 1 und 999</td></tr></table> <p>FRAGEFORM: CALCulate:CONTRol:DATA?</p> <p>ANTWORT: A1</p> <p>Bedeutung der Antwort An</p> | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Nach wieviel Messwerten nach Start wird bewertet | Integerwert zwischen 1 und 999 |
| Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | |
| P1 | Nach wieviel Messwerten nach Start wird bewertet | Integerwert zwischen 1 und 999 | | | | | | | |
| Wartung und Kundendienst | <table><tr><th>Antwort</th><th>Bedeutung</th><th>Wert</th></tr><tr><td>A1</td><td>Nach wieviel Messwerten nach Start wird bewertet</td><td>Integerwert zwischen 1 und 999</td></tr></table> | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | Nach wieviel Messwerten nach Start wird bewertet | Integerwert zwischen 1 und 999 |
| Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | | |
| A1 | Nach wieviel Messwerten nach Start wird bewertet | Integerwert zwischen 1 und 999 | | | | | | | |
| Anhang | <p>BEMERKUNG:</p> <p> Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.</p> | | | | | | | | |

8.5.8 CALCulate:MATH[:EXPRession]

BESCHREIBUNG: Umschalten der Messwertanzeige zwischen Ohm und Ohm/m

SYNTAX: CALCulate:MATH[:EXPRession] P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---------------------------|--|
| P1 | Anzeige in Ohm oder Ohm/m | OHM → Messwertanzeige in Ohm OHM/M → Messwertanzeige in Ohm/m OHM/KM → Messwertanzeige in Ohm/km OHM/FT → Messwertanzeige in Ohm/ft OHM/KFT → Messwertanzeige in Ohm/kft |

FRAGEFORM: CALCulate:MATH[:EXPRession]?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---------------------------|--|
| P1 | Anzeige in Ohm oder Ohm/m | OHM → Messwertanzeige in Ohm OHM/M → Messwertanzeige in Ohm/m OHM/KM → Messwertanzeige in Ohm/km OHM/FT → Messwertanzeige in Ohm/ft OHM/KFT → Messwertanzeige in Ohm/kft |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.

Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---------|-----------|-----------|------|----|-----------------|---|----|----------------|---|----|-------------------|---|----|------------------|---|
| Einleitung | Typ 2316 | RESISTOMAT® | burster | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsvorbereitung | 8.6 SCALE Subsystem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheits-hinweise | 8.6.1 SCALE:VOLTage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedien-elemente | <p>BESCHREIBUNG: Skalierung des Spannungseingangs vom Pyrometer.</p> <p>SYNTAX: SCALE:VOLTage P1,P2,P3,P4</p> <p>Bedeutung der Parameter Pn</p> <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Untere Spannung</td><td>Floatwert optional mit Einheit (UV, MV, V, KV, MAV)</td></tr><tr><td>P2</td><td>Obere Spannung</td><td>Floatwert optional mit Einheit (UV, MV, V, KV, MAV)</td></tr><tr><td>P3</td><td>Untere Temperatur</td><td>Floatwert optional mit Einheit (C, CEL)</td></tr><tr><td>P4</td><td>Obere Temperatur</td><td>Floatwert optional mit Einheit (C, CEL)</td></tr></table> | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Untere Spannung | Floatwert optional mit Einheit (UV, MV, V, KV, MAV) | P2 | Obere Spannung | Floatwert optional mit Einheit (UV, MV, V, KV, MAV) | P3 | Untere Temperatur | Floatwert optional mit Einheit (C, CEL) | P4 | Obere Temperatur | Floatwert optional mit Einheit (C, CEL) |
| Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | Untere Spannung | Floatwert optional mit Einheit (UV, MV, V, KV, MAV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P2 | Obere Spannung | Floatwert optional mit Einheit (UV, MV, V, KV, MAV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P3 | Untere Temperatur | Floatwert optional mit Einheit (C, CEL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P4 | Obere Temperatur | Floatwert optional mit Einheit (C, CEL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbedienungsanleitung | <p>Bedingung:</p> <p>Untere Spannung < Obere Spannung und Untere Temperatur < Obere Temperatur</p> <p>FRAGEFORM: SCALE:VOLTage?</p> <p>ANTWORT: A1,A2,A3,A4</p> <p>Bedeutung der Parameter An</p> <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Untere Spannung</td><td>Floatwert mit Einheit V</td></tr><tr><td>P2</td><td>Obere Spannung</td><td>Floatwert mit Einheit V</td></tr><tr><td>P3</td><td>Untere Temperatur</td><td>Floatwert mit Einheit CEL</td></tr><tr><td>P4</td><td>Obere Temperatur</td><td>Floatwert mit Einheit CEL</td></tr></table> | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Untere Spannung | Floatwert mit Einheit V | P2 | Obere Spannung | Floatwert mit Einheit V | P3 | Untere Temperatur | Floatwert mit Einheit CEL | P4 | Obere Temperatur | Floatwert mit Einheit CEL |
| Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | Untere Spannung | Floatwert mit Einheit V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P2 | Obere Spannung | Floatwert mit Einheit V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P3 | Untere Temperatur | Floatwert mit Einheit CEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P4 | Obere Temperatur | Floatwert mit Einheit CEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung des Gerätes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCPI Befehle | <p>BEMERKUNG:</p> <p>Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.</p> <p>Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartung und Kundendienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anhang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.6.2 SCALE:PT100

BESCHREIBUNG: Einstellung der Pt100 Koeffizienten für positive Temperaturen.

SYNTAX: SCALE:PT100 P1,P2,P3

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|----------------------|-----------|
| P1 | Pt100 Koeffizient RO | Floatwert |
| P2 | Pt100 Koeffizient a | Floatwert |
| P3 | Pt100 Koeffizient b | Floatwert |

Zusammenhang: $R_t = R_0 * (1 + a * t + b * t^2)$

FRAGEFORM: SCALE:PT100?

ANTWORT: A1,A2,A3

Bedeutung der Parameter An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|----------------------|-----------|
| A1 | Pt100 Koeffizient RO | Floatwert |
| A2 | Pt100 Koeffizient a | Floatwert |
| A3 | Pt100 Koeffizient b | Floatwert |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------|--|--|---------|--|-----------|-----------|------|----|--|---|
| Einleitung | Typ 2316 | | | RESISTOMAT® | | | burster | | | | | | | |
| Betriebs- vorbereitung | 8.7 HCOPy Subsystem | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.7.1 HCOPy:DESTination | | | | | | | | | | | | | |
| | BESCHREIBUNG: Einstellung der Funktion der seriellen Schnittstelle. Druckerausgang oder PC-Schnittstelle. | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheits- hinweise | SYNTAX: HCOPy:DESTination P1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Parameter Pn | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Funktion der seriellen Schnittstelle</td><td>PRINTER → Serielle Schnittstelle ist Druckerausgang PC → Serielle Schnittstelle ist PC-Schnittstelle</td></tr></table> | | | | | | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Funktion der seriellen Schnittstelle | PRINTER → Serielle Schnittstelle ist Druckerausgang PC → Serielle Schnittstelle ist PC-Schnittstelle |
| Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | | |
| P1 | Funktion der seriellen Schnittstelle | PRINTER → Serielle Schnittstelle ist Druckerausgang PC → Serielle Schnittstelle ist PC-Schnittstelle | | | | | | | | | | | | |
| Bedien- elemente | FRAGEFORM: HCOPy:DESTination? | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTWORT: A1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Antwort An | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbedienungs- anleitung | <table><tr><td>Antwort</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>A1</td><td>Funktion der seriellen Schnittstelle PC</td><td>PRINTER → Serielle Schnittstelle ist Druckerausgang → Serielle Schnittstelle ist PC-Schnittstelle</td></tr></table> | | | | | | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | Funktion der seriellen Schnittstelle PC | PRINTER → Serielle Schnittstelle ist Druckerausgang → Serielle Schnittstelle ist PC-Schnittstelle |
| | Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | |
| | A1 | Funktion der seriellen Schnittstelle PC | PRINTER → Serielle Schnittstelle ist Druckerausgang → Serielle Schnittstelle ist PC-Schnittstelle | | | | | | | | | | | |
| Bedienung | BEMERKUNG: | | | | | | | | | | | | | |
| | Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. | | | | | | | | | | | | | |
| | Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet. | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung des Gerätes | 8.8 CCURve Subsystem | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.8.1 CCURve:TIME:END | | | | | | | | | | | | | |
| | BESCHREIBUNG: Einstellung für die Dauer der kompletten Abkühlkurven Messung (Endzeit). | | | | | | | | | | | | | |
| SCPI Befehle | SYNTAX: CCURve:TIME:END P1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Parameter Pn | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Endzeit</td><td>Integerwert zwischen 1 und 9999 in Sekunden</td></tr></table> | | | | | | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Endzeit | Integerwert zwischen 1 und 9999 in Sekunden |
| Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | | |
| P1 | Endzeit | Integerwert zwischen 1 und 9999 in Sekunden | | | | | | | | | | | | |
| Wartung und Kundendienst | FRAGEFORM: CCURve:TIME:END? | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTWORT: A1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Antwort An | | | | | | | | | | | | | |
| Anhang | <table><tr><td>Antwort</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>A1</td><td>Endzeit</td><td>Integerwert zwischen 1 und 9999 in Sekunden</td></tr></table> | | | | | | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | Endzeit | Integerwert zwischen 1 und 9999 in Sekunden |
| | Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | |
| | A1 | Endzeit | Integerwert zwischen 1 und 9999 in Sekunden | | | | | | | | | | | |
| BEMERKUNG: | | | | | | | | | | | | | | |
| Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. | | | | | | | | | | | | | | |
| Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet. | | | | | | | | | | | | | | |

8.8.2 CCURve:TIME:DELTA

BESCHREIBUNG: Einstellung der Deltazeit für die Abkühlkurve.

SYNTAX: CCURve:TIME:DELTA P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---------------------------|---|
| P1 | Deltazeit für Abkühlkurve | Integerwert zwischen 1 und 9999 in Sekunden |

FRAGEFORM: CCURve:TIME:DELTA?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---------------------------|---|
| A1 | Deltazeit für Abkühlkurve | Integerwert zwischen 1 und 9999 in Sekunden |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

8.8.3 CCURve:COUNT

BESCHREIBUNG: Es wird die Anzahl der im Datalogger abgespeicherten Messwerte zurückgeliefert

SYNTAX: CCURve:COUNT?

Keine Parameter

FRAGEFORM: nur Frageform

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|------------------------------------|------------------|
| A1 | Anzahl der Messwerte im Datalogger | Numerischer Wert |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---------|-----------|-----------|------|----|--|---|----|---|---------------------------|----|-----------------|-----------------------|----|-------------------------------------|--|
| Einleitung | Typ 2316 | RESISTOMAT® | burster | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsvorbereitung | 8.8.4 CCURve:DATA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitshinweise | BESCHREIBUNG: Die einzelnen Einträge im Datalogger können ausgelesen werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SYNTAX: CCURve:DATA? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Parameter Pn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Nummer des Eintrags im Datalogger</td><td>Numerischer Wert</td></tr></table> | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Nummer des Eintrags im Datalogger | Numerischer Wert | | | | | | | | | |
| Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | Nummer des Eintrags im Datalogger | Numerischer Wert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedienelemente | FRAGEFORM: Nur Frageform | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTWORT: A1,A2,A3,A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Antwort An | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbedienungsanleitung | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>A1</td><td>Nummer des Eintrags</td><td>Numerischer Wert</td></tr><tr><td>A2</td><td>Zeit in Sekunden relativ zum Belastungsende</td><td>Floatwert mit Einheit (s)</td></tr><tr><td>A3</td><td>Widerstandswert</td><td>Floatwert mit Einheit</td></tr><tr><td>A4</td><td>Kennzeichnung der Start/Stop Zyklen</td><td>Fortlaufende Buchstaben entspr. dem Alphabet</td></tr></table> | | | Parameter | Bedeutung | Wert | A1 | Nummer des Eintrags | Numerischer Wert | A2 | Zeit in Sekunden relativ zum Belastungsende | Floatwert mit Einheit (s) | A3 | Widerstandswert | Floatwert mit Einheit | A4 | Kennzeichnung der Start/Stop Zyklen | Fortlaufende Buchstaben entspr. dem Alphabet |
| Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | Nummer des Eintrags | Numerischer Wert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | Zeit in Sekunden relativ zum Belastungsende | Floatwert mit Einheit (s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | Widerstandswert | Floatwert mit Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 | Kennzeichnung der Start/Stop Zyklen | Fortlaufende Buchstaben entspr. dem Alphabet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedienung | BEMERKUNG: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung des Gerätes | 8.8.5 CCURve:CHARGE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCPI Befehle | BESCHREIBUNG: START / STOPP Zeit von Belastungsende. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SYNTAX: CCURve:CHARGE P1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Parameter Pn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartung und Kundendienst | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Belastungsende Zeit starten bzw. stoppen</td><td>1 oder ON → Zeit nach Belastungsende starten 0 oder OFF→ die Zeit wieder stoppen</td></tr></table> | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Belastungsende Zeit starten bzw. stoppen | 1 oder ON → Zeit nach Belastungsende starten 0 oder OFF→ die Zeit wieder stoppen | | | | | | | | | |
| Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | Belastungsende Zeit starten bzw. stoppen | 1 oder ON → Zeit nach Belastungsende starten 0 oder OFF→ die Zeit wieder stoppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anhang | FRAGEFORM: Keine Frageform | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BEMERKUNG: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Befehl ist nur im Abkühlkurven Modus erlaubt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.8.6 CCURve:INITiate

BESCHREIBUNG: Starten der Abkühlkurven Messung.

SYNTAX: CCURve:INITiate

Kein Parameter

FRAGEFORM: Keine Frageform

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.
Befehl ist nur im Abkühlkurven Modus erlaubt.

8.8.7 CCURve:ABORT

BESCHREIBUNG: Stoppen der Abkühlkurven Messung.

SYNTAX: CCURve:ABORT

Kein Parameter

FRAGEFORM: Keine Frageform

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.
Befehl ist nur im Abkühlkurven Modus erlaubt.

| |
|------------------------------|
| Einleitung |
| Betriebs- vorbereitung |
| Sicherheits- hinweise |
| Bedien- elemente |
| Kurzbedienungs- anleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------|-----------|------|----|-------------|--|
| Einleitung | Typ 2316 | RESISTOMAT® | burster | | | | | | |
| Betriebsvorbereitung | 8.9 TRACe Subsystem | | | | | | | | |
| Sicherheits-hinweise | 8.9.1 TRACe:DATA:LENGth | | | | | | | | |
| Bedien-elemente | BESCHREIBUNG: Übertragen und Abfragen der Bezugslänge. | | | | | | | | |
| | SYNTAX: TRACe:DATA:LENGth P1 | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Parameter Pn | | | | | | | | |
| Kurzbedienungsanleitung | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Bezugslänge</td><td>Floatwert optional mit Einheit (UM, MM, CM, DM, M, KM)</td></tr></table> | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Bezugslänge | Floatwert optional mit Einheit (UM, MM, CM, DM, M, KM) |
| | Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | |
| | P1 | Bezugslänge | Floatwert optional mit Einheit (UM, MM, CM, DM, M, KM) | | | | | | |
| FRAGEFORM: TRACe:DATA:LENGth? | | | | | | | | | |
| ANTWORT: A1 | | | | | | | | | |
| Bedeutung der Antwort An | | | | | | | | | |
| Bedienung | <table><tr><td>Antwort</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>A1</td><td>Bezugslänge</td><td>Floatwert mit Einheit M</td></tr></table> | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | Bezugslänge | Floatwert mit Einheit M |
| | Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | |
| | A1 | Bezugslänge | Floatwert mit Einheit M | | | | | | |
| BEMERKUNG: | | | | | | | | | |
| Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. | | | | | | | | | |
| Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet. | | | | | | | | | |
| Fernbedienung des Gerätes | 8.10 TRIGger Subsystem | | | | | | | | |
| SCPI Befehle | 8.10.1 ABORT | | | | | | | | |
| Wartung und Kundendienst | BESCHREIBUNG: Eine gestartete Messung wird gestoppt. | | | | | | | | |
| | SYNTAX: ABORT | | | | | | | | |
| | Kein Parameter | | | | | | | | |
| Anhang | FRAGEFORM: Keine Frageform | | | | | | | | |
| | BEMERKUNG: | | | | | | | | |
| | Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. | | | | | | | | |
| Befehl nicht erlaubt wenn Messung schon gestoppt. | | | | | | | | | |
| Aus Geschwindigkeitsgründen gibt es noch eine nicht SCPI konforme Kurzform: AB | | | | | | | | | |

8.10.2 INITiate[IMMediate]

BESCHREIBUNG: Eine gestoppte Messung wird gestartet.

SYNTAX: INITiate[IMMediate]

Kein Parameter

FRAGEFORM: Keine Frageform

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.

Befehl nicht erlaubt wenn Messung schon gestartet.

Aus Geschwindigkeitsgründen gibt es noch eine nicht SCPI konforme Kurzform: IN

8.10.3 INITiate:CONTInuos

BESCHREIBUNG: Umschaltung zwischen Einzel- und Dauermessung.

SYNTAX: INITiate:CONTInuos P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| P1 | Einzel- oder Dauermessung | 1 oder ON -> Dauermessung |
| | | 0 oder OFF -> Einzelmessung |

FRAGEFORM: INITiate:CONTInuos?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---------------------------|--------------------|
| A1 | Einzel- oder Dauermessung | 1 -> Dauermessung |
| | | 0 -> Einzelmessung |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.

Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.10.4 FETCh?

BESCHREIBUNG: Ein Messwert kann abgeholt werden.

SYNTAX: FETCh?

Kein Parameter

FRAGEFORM: Nur Frageform

ANTWORT: A1, A2

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|-----------------------|
| A1 | Gemessener Widerstandswert | Floatwert mit Einheit |
| A2 | Komparatorergebnis, wenn Komparator eingeschaltet | <, = oder > |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.

Aus Geschwindigkeitsgründen gibt es noch eine nicht SCPI konforme Kurzform: FE

8.11 SYSTem Subsystem

8.11.1 SYSTem:VERSion?

BESCHREIBUNG: Die SCPI Version wird zurückgeliefert.

SYNTAX: SYSTem:VERSion?

Kein Parameter

FRAGEFORM: Nur Frageform

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|------------------|--------|
| A1 | Die SCPI Version | 1997.0 |

BEMERKUNG:

8.11.2 SYSTem:LANGuage

BESCHREIBUNG: Einstellung und Abfragen der Bediensprache.

SYNTAX: SYSTem:LANGuage P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|-------------------|---|
| P1 | Die Bediensprache | GERMAN -> Deutsche Bediensprache ENGLISH -> Englische Bediensprache FRENCH -> Französische Bediensprache ITALIAN -> Italienische Bediensprache SPANISH -> Spanische Bediensprache |

FRAGEFORM: SYSTem:LANGuage?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|-------------------|---|
| A1 | Die Bediensprache | GERMAN -> Deutsche Bediensprache ENGLISH -> Englische Bediensprache FRENCH -> Französische Bediensprache ITALIAN -> Italienische Bediensprache SPANISH -> Spanische Bediensprache |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet.

8.11.3 SYSTem:PASSword

BESCHREIBUNG: Das Reset- und Zugriff-Passwort können eingestellt und abgefragt werden.

SYNTAX: SYSTem:PASSword P1, P2

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|----------------------|---|
| P1 | Das Zugriff Passwort | Numerischer Wert zwischen 0000 und 9999 |
| P2 | Das Reset Passwort | Numerischer Wert zwischen 0000 und 9999 |

FRAGEFORM:SYSTem:PASSword?

ANTWORT: A1, A2

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|----------------------|---|
| A1 | Das Zugriff Passwort | Numerischer Wert zwischen 0000 und 9999 |
| A2 | Das Reset Passwort | Numerischer Wert zwischen 0000 und 9999 |

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.11.4 SYSTem:ERRor[:NEXT]?

BESCHREIBUNG: Es können aufgetretene Fehler des Gerätes abgefragt werden.

SYNTAX: SYSTem:ERRor[:NEXT]?

Kein Parameter

FRAGEFORM: Nur Frageform

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--------------|----------------------------------|
| A1 | Fehlerstatus | 0, NO ERROR: |
| | | -100, COMMAND ERROR: |
| | | -101, INVALID CHARACTER: |
| | | -105, GET NOT ALLOWED: |
| | | -108, PARAMETER NOT ALLOWED |
| | | -109, MISSING PARAMETER: |
| | | -110, COMMAND HEADER ERROR: |
| | | -120, NUMERIC DATA ERROR: |
| | | -200, EXECUTION ERROR: |
| | | -204,ILLEGAL DEVICE STATE: |
| | | -213, INIT IGNORED: |
| | | -220,PARAMETER ERROR: |
| | | -221, SETTING CONFLICT: |
| | | -222,DATA OUT OF RANGE: |
| | | -224, ILLEGAL PARAMETER VALUE: |
| | | -231,DATA QUESTIONABLE: |
| | | -350, QUEUE OVERFLOW: |
| | | -400,QUERY ERROR: |
| | | -410,QUERY INTERRUPTED |
| | | -420, QUERY UNTERMINATED: |
| | | -720, RESISTANCE OFFSET ERROR |

8.12 STATus Subsystem

8.12.1 STATus:PRESet

BESCHREIBUNG: Das Operation Status Enable Register und das Questionable Status Enable Register werden beide auf 0 zurückgesetzt.

SYNTAX: STATus:PRESet

Kein Parameter

FRAGEFORM: Keine Frageform

8.12.2 STATus:OPERation:ENABLE

BESCHREIBUNG: Das Operation Status Enable Register wird gesetzt.

SYNTAX: STATus:OPERation:ENABLE P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---|----------------------------------|
| P1 | Inhalt des 16 bit Operation Status Enable Registers | Dezimalwert zwischen 0 und 32767 |

FRAGEFORM: STATus:OPERation:ENABLE?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|----------------------------------|
| A1 | Inhalt des 16 bit Operation Status Enable Registers | Dezimalwert zwischen 0 und 32767 |

BEMERKUNG:

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.12.3 STATUS:QUESTIONable:ENABLE

BESCHREIBUNG: Das Questionable Status Enable Register wird gesetzt.

SYNTAX: STATUS:QUESTIONable:ENABLE P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---|----------------------------------|
| P1 | Inhalt des 16 bit Operation Status Enable Registers | Dezimalwert zwischen 0 und 32767 |

FRAGEFORM: STATUS:QUESTIONable:ENABLE?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|----------------------------------|
| A1 | Inhalt des 16 bit Operation Status Enable Registers | Dezimalwert zwischen 0 und 32767 |

BEMERKUNG:

8.12.4 STATUS:OPERation:CONDition?

BESCHREIBUNG: Das Operation Status Condition Register wird ausgelesen.

SYNTAX: STATUS:OPERation:CONDition?

Kein Parameter

FRAGEFORM: Nur Frageform

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--|----------------------------------|
| A1 | Inhalt des 16 bit Operation Status Condition Registers | Dezimalwert zwischen 0 und 32767 |

BEMERKUNG:

Aus Geschwindigkeitsgründen gibt es noch eine nicht SCPI konforme Kurzform: S:O:C?

8.12.5 STATus:QUEStionable:CONDition?

BESCHREIBUNG: Das Questionable Status Condition Register wird ausgelesen.

SYNTAX: STATus:QUEStionable:CONDition?

Kein Parameter

FRAGEFORM: Nur Frageform

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|----------------------------------|
| A1 | Inhalt des 16 bit Questionable Status Condition Registers | Dezimalwert zwischen 0 und 32767 |

BEMERKUNG:

Aus Geschwindigkeitsgründen gibt es noch eine nicht SCPI konforme Kurzform: S:Q:C?

8.12.6 STATus:OPERation[:EVENT]?

BESCHREIBUNG: Das Operation Status Event Register wird ausgelesen.

SYNTAX: STATis:OPERation[:EVENT]?

Kein Parameter

FRAGEFORM: Nur Frageform

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--|----------------------------------|
| A1 | Inhalt des 16 bit Operation Status Event Registers | Dezimalwert zwischen 0 und 32767 |

BEMERKUNG:

Aus Geschwindigkeitsgründen gibt es noch eine nicht SCPI konforme Kurzform: S:Q:[E]?

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.12.7 STATus:QUEStionable:[EVENT]?

BESCHREIBUNG: Das Questionable Status Event Register wird ausgelesen.

SYNTAX: STATus:QUEStionable:[EVENT]?

Kein Parameter

FRAGEFORM: Nur Frageform

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|----------------------------------|
| A1 | Inhalt des 16 bit Questionable Status Event Registers | Dezimalwert zwischen 0 und 32767 |

BEMERKUNG: Fehler bleibt gespeichert bis Abfrage erfolgt.

Aus Geschwindigkeitsgründen gibt es noch eine nicht SCPI konforme Kurzform: S:Q:[E]?

8.13 SENSE Subsystem

8.13.1 SENSE:TCOMpensate

BESCHREIBUNG: Einstellung wie die Temperatur für die Temperaturkompensation erfasst wird.

SYNTAX: SENSE:TCOMpensate P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|--------------|--|
| P1 | Wie wird die | MAN -> Manuelle Eingabe der Temperatur |
| | Temperatur | PT100 -> Erfassung mit Pt100 (Standard Koeffizienten) |
| | erfasst | PT100INDIV -> Erfassung mit Pt100 (Einstellbare Koeffizienten) |
| | | UINP -> Erfassung mit Pyrometer (U-Eingang) |

FRAGEFORM: SENSE:TCOMpensate?

ANTWORT: A1,A2,A3,A4

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--------------|--|
| A1 | Wie wird die | MAN -> Manuelle Eingabe der Temperatur |
| | Temperatur | PT100 -> Erfassung mit Pt100 (Standard Koeffizienten) |
| | erfasst | PT100INDIV -> Erfassung mit Pt100 (Einstellbare Koeffizienten) |
| | | UINP -> Erfassung mit Pyrometer (U-Eingang) |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode
Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------|-----------|-----------|------|----|---|---|
| Einleitung | Typ 2316 | | RESISTOMAT® | | burster | | | | | | |
| Betriebsvorbereitung | 8.13.2 SENSE:TCOMpensate:STATe | | | | | | | | | | |
| Sicherheits-hinweise | BESCHREIBUNG: Ein- bzw. Ausschalten der Temperaturkompensation. | | | | | | | | | | |
| | SYNTAX: SENSE:TCOMpensate:STATe P1 | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Parameter Pn | | | | | | | | | | |
| Bedien-elemente | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Temperaturkompensation ein bzw. aus</td><td>1 oder ON Temperaturkompensation einschalten 0 oder OFF Temperaturkompensation ausschalten</td></tr></table> | | | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Temperaturkompensation ein bzw. aus | 1 oder ON Temperaturkompensation einschalten 0 oder OFF Temperaturkompensation ausschalten |
| | Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | |
| | P1 | Temperaturkompensation ein bzw. aus | 1 oder ON Temperaturkompensation einschalten 0 oder OFF Temperaturkompensation ausschalten | | | | | | | | |
| FRAGEFORM: SENSE:TCOMpensate:STATe? | | | | | | | | | | | |
| Kurzbedienungs-anleitung | ANTWORT: A1 | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Antwort An | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Antwort</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>A1</td><td>Temperaturkompensation ein bzw. aus</td><td>1 -> Temperaturkompensation einschalten 0 -> Temperaturkompensation ausschalten</td></tr></table> | | | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | Temperaturkompensation ein bzw. aus | 1 -> Temperaturkompensation einschalten 0 -> Temperaturkompensation ausschalten |
| Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | |
| A1 | Temperaturkompensation ein bzw. aus | 1 -> Temperaturkompensation einschalten 0 -> Temperaturkompensation ausschalten | | | | | | | | | |
| Bedienung | BEMERKUNG: | | | | | | | | | | |
| | Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode | | | | | | | | | | |
| | Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet. | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung des Gerätes | 8.13.3 SENSE:TCOMpensate:TEMPerature | | | | | | | | | | |
| SCPI Befehle | BESCHREIBUNG: Eingabe der Temperatur bei manueller Temperaturkompensation. | | | | | | | | | | |
| | SYNTAX: SENSE:TCOMpensate:TEMPerature P1 | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Parameter Pn | | | | | | | | | | |
| Wartung und Kundendienst | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Temperatur bei manueller Temperaturkompensation</td><td>Floatwert mit optionaler Einheit (C oder CL)</td></tr></table> | | | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Temperatur bei manueller Temperaturkompensation | Floatwert mit optionaler Einheit (C oder CL) |
| | Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | |
| | P1 | Temperatur bei manueller Temperaturkompensation | Floatwert mit optionaler Einheit (C oder CL) | | | | | | | | |
| FRAGEFORM: SENSE:TCOMpensate:TEMPerature? | | | | | | | | | | | |
| Anhang | ANTWORT: A1 | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Antwort An | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Antwort</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>A1</td><td>Temperatur bei manueller und automatischer Temperaturkompensation</td><td>Floatwert mit Einheit CEL</td></tr></table> | | | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | Temperatur bei manueller und automatischer Temperaturkompensation | Floatwert mit Einheit CEL |
| Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | |
| A1 | Temperatur bei manueller und automatischer Temperaturkompensation | Floatwert mit Einheit CEL | | | | | | | | | |
| BEMERKUNG: | | | | | | | | | | | |
| Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. | | | | | | | | | | | |
| Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet. | | | | | | | | | | | |

8.13.4 SENSE:TCOMpensate:TEMPerature:REFerence

BESCHREIBUNG: Eingabe der Bezugstemperatur für die Temperaturkompensation.

SYNTAX: SENSE:TCOMpensate:TEMPeratureREFerence P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---|---|
| P1 | Bezugstemperatur für Temperaturkompensation | Floatwert mit optionaler Einheit (C oder CEL) |

FRAGEFORM: SENSE:TCOMpensate:TEMPerature:REFerence?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|---------------------------|
| A1 | Bezugstemperatur für Temperaturkompensation | Floatwert mit Einheit CEL |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet.

Hinweis: Die Bezugstemperatur gibt an auf welche Temperatur der Messwert nominiert wird. In Europa ist diese Temperatur üblicherweise 20 °C. In USA 23°C oder 25 °C. Diese Temperatur hat nichts mit der gemessenen Raumtemperatur zu tun.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.13.5 SENSE:TCOMpensate:TCOefficient:SElect

BESCHREIBUNG: Für die Temperaturkompensation wird ein Temperaturkoeffizient angewählt.

SYNTAX: SENSE:TCOMpensate:TCOefficient:SElect P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|------------------------------------|--|
| P1 | Nummer des Temperaturkoeffizienten | Numerischer Wert zwischen 1 und 16 1 -> TEMPKOMP_AUS 2 -> TEMPKOMP_KUPFER 3 -> TEMPKOMP_ALU 4 -> TEMPKOMP_MESSING63 5 -> TEMPKOMP_MESSING80 6 -> TEMPKOMP_WOLFRAM 7 -> TEMPKOMP_NICKEL 8 -> TEMPKOMP_PLATIN 9 -> TEMPKOMP_BENUTZER 1 10 -> TEMPKOMP_BENUTZER 2 11 -> TEMPKOMP_BENUTZER 3 12 -> TEMPKOMP_BENUTZER 4 13 -> TEMPKOMP_BENUTZER 5 14 -> TEMPKOMP_BENUTZER 6 15 -> TEMPKOMP_BENUTZER 7 16 -> TEMPKOMP_BENUTZER 8 |

FRAGEFORM: SENSE:TCOMpensate:TCOefficient:SElect?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|------------------------------------|--|
| P1 | Nummer des Temperaturkoeffizienten | Numerischer Wert zwischen 1 und 16 1 -> TEMPKOMP_AUS 2 -> TEMPKOMP_KUPFER 3 -> TEMPKOMP_ALU 4 -> TEMPKOMP_MESSING63 5 -> TEMPKOMP_MESSING80 6 -> TEMPKOMP_WOLFRAM 7 -> TEMPKOMP_NICKEL 8 -> TEMPKOMP_PLATIN 9 -> TEMPKOMP_BENUTZER 1 10 -> TEMPKOMP_BENUTZER 2 11 -> TEMPKOMP_BENUTZER 3 12 -> TEMPKOMP_BENUTZER 4 13 -> TEMPKOMP_BENUTZER 5 14 -> TEMPKOMP_BENUTZER 6 15 -> TEMPKOMP_BENUTZER 7 16 -> TEMPKOMP_BENUTZER 8 |

BEMERKUNG: Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet.

8.13.6 SENSE:TCOMpensate:TCOefficient:USER:CHANge

BESCHREIBUNG: Die vom Benutzer änderbaren Temperaturkoeffizienten können eingestellt werden.

SYNTAX: SENSE:TCOMpensate:TCOefficient:USER:CHANge P1, P2, P3

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|--|------------------------------------|
| P1 | Nummer des vom Benutzer definierbaren TK | Numerischer Wert zwischen 9 und 16 |
| P2 | Kennzeichnung des TK | String mit maximal 10 Zeichen |
| P3 | Wert des TK in ppm | Floatwert |

FRAGEFORM: SENSE:TCOMpensate:TCOefficient:USER:CHANge? P1

ANTWORT: A1,A2,A3

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|--|------------------------------------|
| P1 | Nummer des vom Benutzer definierbaren TK | Numerischer Wert zwischen 9 und 16 |

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--|------------------------------------|
| A1 | Nummer des vom Benutzer definierbaren TK | Numerischer Wert zwischen 9 und 16 |
| A2 | Kennzeichnung des TK | String mit maximal 10 Zeichen |
| A3 | Wert des TK in ppm | Floatwert |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

Einleitung

Betriebsvorbereitung

Sicherheits-hinweise

Bedien-elemente

Kurzbedienungs-anleitung

Bedienung

Fernbedienung des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und Kundendienst

Anhang

Typ 2316

RESISTOMAT®

burster

8.13.7 SENSE:FRESistance:RESolution

BESCHREIBUNG:

Die Auflösung der Messwertanzeige wird eingestellt.

SYNTAX:

SENSe:FRESistance:RESolution P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|-------------------------------|---|
| P1 | Auflösung der Messwertanzeige | 0.0005 -> Kleine Auflösung (2000) 0.00005 -> Große Auflösung (20000) |

FRAGEFORM:

SENSe:FRESistance:RESolution?

ANTWORT:

A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|-------------------------------|---|
| A1 | Auflösung der Messwertanzeige | 0.0005 -> Kleine Auflösung (2000) 0.00005 -> Große Auflösung (20000) |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode

Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet.

Anstatt FRESistance kann auch RESistance verwendet werden.

8.13.8 SENSE:FRESistance:MODE

BESCHREIBUNG:

Der Messablauf wird ausgewählt.

SYNTAX:

SENSe:FRESistance:MODE P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|------------|---|
| P1 | Messablauf | SINGLE -> Einzelmessung CONTinuous -> Dauermessung ALTernate -> Alternierende Messung CCURve -> Abkühlkurve FASTmeasure -> Schnellmessung |

FRAGEFORM:

SENSe:FRESistance:MODE?

ANTWORT:

A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|------------|--|
| A1 | Messablauf | SING -> Einzelmessung CONT -> Dauermessung ALT -> Alternierende Messung CCUR -> Abkühlkurve FAST -> Schnellmessung |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode

Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet.

Anstatt FRESistance kann auch RESistance verwendet werden.

8.13.9 SENSE:FRESistance:TIME:CONStant

BESCHREIBUNG: Einstellung der Lastart des Prüflings

SYNTAX: SENSE:FRESistance:TIME:CONStant P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---|---|
| P1 | Zeitkonstante, bzw. Lastart des Prüflings | T1 -> Resistive Last Z1 T2 -> Induktive Last Z2 T3 -> Induktive Last Z3 |

FRAGEFORM: SENSE:FRESistance:TIME:CONStant?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|--|
| A1 | Zeitkonstante, bzw. Lastart des Prüflings | T1-> Resistive Last Z1 T2 -> Induktive Last Z2 T3 -> Induktive Last Z3 |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode
Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet.
Anstatt FRESistance kann auch RESistance verwendet werden.

8.13.10 SENSE:FRESistance:RANGe?

BESCHREIBUNG: Der momentane Messbereich kann abgefragt werden.

SYNTAX: SENSE:FRESistance:RANGe?

Keine Parameter

FRAGEFORM: Nur Frageform

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|------------------------------------|---|
| A1 | Momentan eingestellter Messbereich | 1 -> 2 mΩ Bereich 2 -> 20 mΩ Bereich 3 -> 200 mΩ Bereich 4 -> 2 Ω Bereich 5 -> 20 Ω Bereich 6 -> 200 Ω Bereich 7 -> 2 kΩ Bereich 8 -> 20 kΩ Bereich 9 -> 200 kΩ Bereich |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode
Anstatt FRESistance kann auch RESistance verwendet werden.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.13.11 **SENSe:FRESistance:RANGe:AUTO**

BESCHREIBUNG: Umschaltung zwischen manueller und automatischer Bereichswahl.

SYNTAX: SENSe:FRESistance:RANGe:AUTO P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---|--|
| P1 | Manuelle oder automatische Bereichswahl | 1 oder ON -> Automatische Bereichswahl 0 oder OFF-> Manuelle Bereichswahl |

FRAGEFORM: SENSe:FRESistance:RANGe:AUTO?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|--|
| A1 | Manuelle oder automatische Bereichswahl | 1 -> Automatische Bereichswahl 0 -> Manuelle Bereichswahl |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode

Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet.

Anstatt FRESistance kann auch RESistance verwendet werden.

8.13.12 SENSE:FRESistance:RANGe:UPPer

BESCHREIBUNG: Den größten zulässigen Messbereich für die automatische Bereichswahl einstellen.

SYNTAX: SENSE:FRESistance:RANGe:UPPer P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---|---------------------------|
| P1 | Max. Messbereich bei automatischer Bereichswahl | 2MOHM -> 2 mΩ Bereich |
| | | 20MOHM -> 20 mΩ Bereich |
| | | 200MOHM -> 200 mΩ Bereich |
| | | 2OHM -> 2 Ω Bereich |
| | | 20OHM -> 20 Ω Bereich |
| | | 200OHM -> 200 Ω Bereich |
| | | 2KOHM -> 2 kΩ Bereich |
| | | 20KOHM -> 20 kΩ Bereich |
| | | 200KOHM -> 200 kΩ Bereich |

FRAGEFORM: SENSE:FRESistance:RANGe:UPPer?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|---------------------------|
| A1 | Max. Messbereich bei automatischer Bereichswahl | 2MOHM -> 2 mΩ Bereich |
| | | 20MOHM -> 20 mΩ Bereich |
| | | 200MOHM -> 200 mΩ Bereich |
| | | 2OHM -> 2 Ω Bereich |
| | | 20OHM -> 20 Ω Bereich |
| | | 200OHM -> 200 Ω Bereich |
| | | 2KOHM -> 2 kΩ Bereich |
| | | 20KOHM -> 20 kΩ Bereich |
| | | 200KOHM -> 200 kΩ Bereich |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
 Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet.
 Der Bereich muss größer sein als der Minimale zulässige Messbereich der mit SENSE:FRESistance:RANGe:LOWer eingestellt wird.
 Anstatt FRESistance kann auch RESistance verwendet werden.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.13.13 SENSE:FRESistance:RANGe:LOWer

BESCHREIBUNG: Den kleinsten zulässigen Messbereich für die automatische Bereichswahl einstellen.

SYNTAX: SENSE:FRESistance:RANGe:LOWer P1

Bedeutung der Antwort Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---|---------------------------|
| P1 | Min. Messbereich bei automatischer Bereichswahl | 2MOHM -> 2 mΩ Bereich |
| | | 20MOHM -> 20 mΩ Bereich |
| | | 200MOHM -> 200 mΩ Bereich |
| | | 2OHM -> 2 Ω Bereich |
| | | 20OHM -> 20 Ω Bereich |
| | | 200OHM -> 200 Ω Bereich |
| | | 2KOHM -> 2 kΩ Bereich |
| | | 20KOHM -> 20 kΩ Bereich |
| | | 200KOHM -> 200 kΩ Bereich |

FRAGEFORM: SENSE:FRESistance:RANGe:LOWer?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|---------------------------|
| A1 | Min. Messbereich bei automatischer Bereichswahl | 2MOHM -> 2 mΩ Bereich |
| | | 20MOHM -> 20 mΩ Bereich |
| | | 200MOHM -> 200 mΩ Bereich |
| | | 2OHM -> 2 Ω Bereich |
| | | 20OHM -> 20 Ω Bereich |
| | | 200OHM -> 200 Ω Bereich |
| | | 2KOHM -> 2 kΩ Bereich |
| | | 20KOHM -> 20 kΩ Bereich |
| | | 200KOHM -> 200 kΩ Bereich |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.

Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet.

Der Bereich muss kleiner sein als der Maximale zulässige Messbereich der mit SENSE:FRESistance:RANGe:UPPer eingestellt wird.

Anstatt FRESistance kann auch RESistance verwendet werden.

8.13.14 SENSE:FRESistance:RANGe:MANual

BESCHREIBUNG: Einstellen des Messbereiches bei manueller Bereichswahl.

SYNTAX: SENSE:FRESistance:RANGe:MANual P1

Bedeutung der Antwort Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|--|---------------------------|
| P1 | Messbereich bei manueller Bereichswahl | 2MOHM -> 2 mΩ Bereich |
| | | 20MOHM -> 20 mΩ Bereich |
| | | 200MOHM -> 200 mΩ Bereich |
| | | 2OHM -> 2 Ω Bereich |
| | | 20OHM -> 20 Ω Bereich |
| | | 200OHM -> 200 Ω Bereich |
| | | 2KOHM -> 2 kΩ Bereich |
| | | 20KOHM -> 20 kΩ Bereich |
| | | 200KOHM -> 200 kΩ Bereich |

FRAGEFORM: SENSE:FRESistance:RANGe:MANual?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--|---------------------------|
| A1 | Messbereich bei manueller Bereichswahl | 2MOHM -> 2 mΩ Bereich |
| | | 20MOHM -> 20 mΩ Bereich |
| | | 200MOHM -> 200 mΩ Bereich |
| | | 2OHM -> 2 Ω Bereich |
| | | 20OHM -> 20 Ω Bereich |
| | | 200OHM -> 200 Ω Bereich |
| | | 2KOHM -> 2 kΩ Bereich |
| | | 20KOHM -> 20 kΩ Bereich |
| | | 200KOHM -> 200 kΩ Bereich |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
 Befehl ist nicht erlaubt wenn eine Messung gestartet und induktiver Prüfling eingestellt.
 Anstatt FRESistance kann auch RESistance verwendet werden.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

SCPI Befehle

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------|--|---------|-----------|-----------|------|----|--|---|
| Einleitung | Typ 2316 | | RESISTOMAT® | | burster | | | | | | |
| Betriebs- vorbereitung | 8.13.15 | SENSe:AVERage:COUNT | | | | | | | | | |
| | BESCHREIBUNG: | Die Anzahl der Mittelungen für die Widerstandsmessung wird eingestellt. | | | | | | | | | |
| | SYNTAX: | SENSe:AVERage:COUNT P1 | | | | | | | | | |
| Sicherheits- hinweise | Bedeutung der Parameter Pn | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Anzahl der Mittelungen</td><td>Numerischer Wert zwischen 1 und 99</td></tr></table> | | | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Anzahl der Mittelungen | Numerischer Wert zwischen 1 und 99 |
| | Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | |
| P1 | Anzahl der Mittelungen | Numerischer Wert zwischen 1 und 99 | | | | | | | | | |
| FRAGEFORM: SENSe:AVERage:COUNT? | | | | | | | | | | | |
| Bedien- elemente | ANTWORT: | A1 | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Antwort An | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Antwort</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>A1</td><td>Anzahl der Mittelungen</td><td>Numerischer Wert zwischen 1 und 99</td></tr></table> | | | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | Anzahl der Mittelungen | Numerischer Wert zwischen 1 und 99 |
| Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | |
| A1 | Anzahl der Mittelungen | Numerischer Wert zwischen 1 und 99 | | | | | | | | | |
| Kurzbedienungs- anleitung | BEMERKUNG: | | | | | | | | | | |
| | Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet. | | | | | | | | | | |
| Bedienung | 8.13.16 | SENSe:CORRection:OFFSet | | | | | | | | | |
| | BESCHREIBUNG: | Start der Nullmessung bei ausgeschalteter automatischer Thermospannungskompensation ("MANZERO") | | | | | | | | | |
| | SYNTAX: | SENSe:CORRection:OFFSet? | | | | | | | | | |
| SCPI Befehle | Kein Parameter | | | | | | | | | | |
| | FRAGEFORM: | keine Frageform | | | | | | | | | |
| | BEMERKUNG: | | | | | | | | | | |
| SCPI Befehle | Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode. Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet. | | | | | | | | | | |
| | 8.13.17 | SENSe:CORRection:OFFSet:AUTO:STATe | | | | | | | | | |
| Wartung und Kundendienst | BESCHREIBUNG: | Ein-/Ausschalten der automatischen Thermospannungskompensation. | | | | | | | | | |
| | SYNTAX: | SENSe:CORRection:OFFSet:AUTO:STATe P1 | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Parameter Pn | | | | | | | | | | |
| Anhang | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Status der autom. Thermospannungs-kompensation</td><td>1 oder ON -> Automatische Thermospannungskompensation an 0 oder OFF-> Automatische Thermospannungskompensation aus</td></tr></table> | | | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Status der autom. Thermospannungs-kompensation | 1 oder ON -> Automatische Thermospannungskompensation an 0 oder OFF-> Automatische Thermospannungskompensation aus |
| | Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | |
| P1 | Status der autom. Thermospannungs-kompensation | 1 oder ON -> Automatische Thermospannungskompensation an 0 oder OFF-> Automatische Thermospannungskompensation aus | | | | | | | | | |

FRAGEFORM: SENSE:CORRection:OFFSet:AUTO:StAtE?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|---|
| A1 | Status der autom. Thermospannungskompensation | 1 -> Automatische Thermospannungskompensation an 0 -> Automatische Thermospannungskompensation aus |

BEMERKUNG:

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode.
Befehl nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

8.14 SOURce Subsystem

8.14.1 SOURce:CURRent[:LEVel:IMMediate:AMPLitude]

BESCHREIBUNG: Der Messstrom wird eingestellt.

SYNTAX: SOURce:CURRent[:LEVel:IMMediate:AMPLitude] P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|-------------------|------------------------------|
| P 1 | Erlaubter Zugriff | MINimum -> Kleiner Messstrom |
| | | MAXimum -> Großer Messstrom |

FRAGEFORM: SOURce:CURRent[:LEVel:IMMediate:AMPLitude]?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|-------------------|-----------------------------------|
| A1 | Erlaubter Zugriff | MINimum -> Wenn kleiner Messstrom |
| | | MAXimum -> Wenn großer Messtrom |

Befehl ist nicht erlaubt im Abgleichmode
Befehl ist nicht erlaubt wenn Messung gestartet.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

SCPI Befehle

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

8.15 IEEE-488.2 Befehle

8.15.1 *SRE Befehl

BESCHREIBUNG: Das Service-Request-Enable-Register wird gesetzt.

SYNTAX: *SRE P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|---|-------------------------------------|
| P1 | Inhalt des Service-Request-Enable-Registers | Numerischer Wert zwischen 0 und 255 |

FRAGEFORM: *SRE?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|---|-------------------------------------|
| A1 | Inhalt des Service-Request-Enable-Registers | Numerischer Wert zwischen 0 und 255 |

8.15.2 *STB? Befehl

BESCHREIBUNG: Auslesen des Status Byte Registers.

SYNTAX: STB?

Kein Parameter

FRAGEFORM: Nur Frageform

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------|
| A1 | Inhalt des Status Byte Registers | Numerischer Wert zwischen 0 und 255 |

8.15.3 *ESE Befehl

BESCHREIBUNG: Das Standard-Event-Status-Enable-Register wird gesetzt.

SYNTAX: *ESE P1

Bedeutung der Parameter Pn

| Parameter | Bedeutung | Wert |
|-----------|--|-------------------------------------|
| P1 | Inhalt des Standard-Event-Status-Registers | Numerischer Wert zwischen 0 und 255 |

FRAGEFORM: *ESE?

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--|-------------------------------------|
| A1 | Inhalt des Standard-Event-Status-Registers | Numerischer Wert zwischen 0 und 255 |

8.15.4 *ESR? Befehl

BESCHREIBUNG: Das Standard-Event-Status-Register wird ausgelesen.

SYNTAX: ESR?

Kein Parameter

FRAGEFORM: Nur Frageform

ANTWORT: A1

Bedeutung der Antwort An

| Antwort | Bedeutung | Wert |
|---------|--|-------------------------------------|
| A1 | Inhalt des Standard-Event-Status-Registers | Numerischer Wert zwischen 0 und 255 |

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------|---------|-----------|------|----|--|-------------------------------|
| Einleitung | Typ 2316 | RESISTOMAT® | burster | | | | | | |
| Betriebs- vorbereitung | 8.15.5 *OPC Befehl | | | | | | | | |
| Sicherheits- hinweise | BESCHREIBUNG: | Das Gerät wird in den Operation-Complete-Activ-State (OCAS) gesetzt. | | | | | | | |
| | SYNTAX: | *OPC | | | | | | | |
| | BEMERKUNG: | Dieser Befehl hat keine Funktion beim 2316. Macht keinen Sinn bei der seriellen Schnittstelle mit ANSI Protokoll. | | | | | | | |
| Bedien- elemente | 8.15.6 *RST Befehl | | | | | | | | |
| Kurzbedienungs- anleitung | BESCHREIBUNG: | Das Gerät wird in einen definierten Grundzustand gesetzt. Die Einstellung der seriellen Schnittstelle wird nicht beeinflusst. | | | | | | | |
| | SYNTAX: | *RST | | | | | | | |
| | Kein Parameter | | | | | | | | |
| | FRAGEFORM: | Keine Frageform | | | | | | | |
| Bedienung | | | | | | | | | |
| Fernbedienung des Gerätes | 8.15.7 *TST? Befehl | | | | | | | | |
| | BESCHREIBUNG: | Selftest Query Befehl. Der Befehl wird vom Gerät erkannt, hat jedoch keine weitere Funktion. | | | | | | | |
| | SYNTAX: | *TST? | | | | | | | |
| | Kein Parameter | | | | | | | | |
| | FRAGEFORM: | Nur Frageform | | | | | | | |
| | ANTWORT: | A1 | | | | | | | |
| | Bedeutung der Antwort An | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Antwort</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>A1</td><td></td><td>Es wird eine 1 zurückgeführt.</td></tr></table> | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | | Es wird eine 1 zurückgeführt. |
| Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | | |
| A1 | | Es wird eine 1 zurückgeführt. | | | | | | | |
| SCPI Befehle | | | | | | | | | |
| Wartung und Kundendienst | | | | | | | | | |
| Anhang | | | | | | | | | |

8.15.8 *WAI Befehl

BESCHREIBUNG: Dieser Befehl stellt das Gerät so ein, dass alle Befehle sequentiell abgearbeitet werden. Beim RESISTOMAT® 2316 hat der Befehl keine Funktion, da die Befehle immer sequentiell abgearbeitet werden. Der Befehl wird lediglich erkannt.

SYNTAX: *WAI

Kein Parameter

FRAGEFORM: Keine Frageform

BEMERKUNG: Keine Funktion beim 2316

8.15.9 *CLS Befehl

BESCHREIBUNG: Der SCPI Fehlerbuffer wird gelöscht. Das Statusbyte Register wird zurückgesetzt.
Das Standard-Event-Status-Register zurückgesetzt.
Das Operation-Status-Event-Register zurückgesetzt.
Das Questionable-Status-Event-Register zurückgesetzt.

SYNTAX: *CLS

Kein Parameter

FRAGEFORM: Keine Frageform

| |
|---------------------------|
| Einleitung |
| Betriebsvorbereitung |
| Sicherheitshinweise |
| Bedienelemente |
| Kurzbedienungsanleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|---------|-----------|-----------|------|----|------------------------------------|------------------------------------|----|---------|--|----|--------------|----------------------------|----|---------|----------------------------|----|---------------|----------------------------|----|----------------|---------------------|
| Einleitung | Typ 2316 | | RESISTOMAT® | | burster | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsvorbereitung | 8.15.10 *IDN? Befehl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheits-hinweise | BESCHREIBUNG: | Es werden verschiedene Informationen zur Identifikation des Gerätes abgeholt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SYNTAX: | *IDN? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kein Parameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FRAGEFORM: | Nur Frageform | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedien-elemente | ANTWORT: | A1, A2, A3, A4, A5, A6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Antwort An | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbedienungsanleitung | <table><tr><td>Antwort</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>A1</td><td>Gerätebezeichnung</td><td>RESISTOMAT® 2316</td></tr><tr><td>A2</td><td>Derivat</td><td>V0000 -> 1 Ampere Gerät V0001 -> 3 Ampere Gerät</td></tr><tr><td>A3</td><td>Seriennummer</td><td>String mit max. 10 Zeichen</td></tr><tr><td>A4</td><td>Version</td><td>String mit max. 11 Zeichen</td></tr><tr><td>A5</td><td>Abgleichdatum</td><td>Datum in der Form dd.mm.yy</td></tr><tr><td>A6</td><td>Abgleichzähler</td><td>Fortlaufende Nummer</td></tr></table> | | | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | Gerätebezeichnung | RESISTOMAT® 2316 | A2 | Derivat | V0000 -> 1 Ampere Gerät V0001 -> 3 Ampere Gerät | A3 | Seriennummer | String mit max. 10 Zeichen | A4 | Version | String mit max. 11 Zeichen | A5 | Abgleichdatum | Datum in der Form dd.mm.yy | A6 | Abgleichzähler | Fortlaufende Nummer |
| | Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A1 | Gerätebezeichnung | RESISTOMAT® 2316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A2 | Derivat | V0000 -> 1 Ampere Gerät V0001 -> 3 Ampere Gerät | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A3 | Seriennummer | String mit max. 10 Zeichen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A4 | Version | String mit max. 11 Zeichen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A5 | Abgleichdatum | Datum in der Form dd.mm.yy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A6 | Abgleichzähler | Fortlaufende Nummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedienung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung des Gerätes | 8.15.11 *RCL Befehl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCPI Befehle | BESCHREIBUNG: | Ein Messprogramm (0 bis 15) kann angewählt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SYNTAX: | *RCL P1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bedeutung der Parameter Pn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartung und Kundendienst | <table><tr><td>Parameter</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>P1</td><td>Nummer des Messprogramms</td><td>Numerischer Wert zwischen 0 und 15</td></tr></table> | | | | | Parameter | Bedeutung | Wert | P1 | Nummer des Messprogramms | Numerischer Wert zwischen 0 und 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parameter | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P1 | Nummer des Messprogramms | Numerischer Wert zwischen 0 und 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FRAGEFORM: | *RCL? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTWORT: | A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedeutung der Antwort An | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anhang | <table><tr><td>Antwort</td><td>Bedeutung</td><td>Wert</td></tr><tr><td>A1</td><td>Nummer des aktuellen Messprogramms</td><td>Numerischer Wert zwischen 0 und 15</td></tr></table> | | | | | Antwort | Bedeutung | Wert | A1 | Nummer des aktuellen Messprogramms | Numerischer Wert zwischen 0 und 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Antwort | Bedeutung | Wert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | Nummer des aktuellen Messprogramms | Numerischer Wert zwischen 0 und 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.16 Programmierbeispiele

QBasic-Beispiele

Diese beiden Beispiele wurden mit Quick-Basic 4.5 geschrieben und holen auf beide beschriebene Arten den Info-String ab.

8.16.1 Kommunikation mit "Selection with response"

```

REM *****
REM **
REM **      2316_1.bas      Developed by:MN,Li      **
REM **      Changed by:CS      **
REM **      Communication      Prog. language: Qbasic 1.1      **
REM **      exe-File created with QB 4.5      **
REM **      with selection with      **
REM **      response      date: 09.12.2004      **
REM **      example: ask for ID-string      **
REM **      **
REM *****

REM (1) Definition of ASCII-Control Characters

REM STX Start of text: 0x02
STX$ = CHR$(2)

REM ETX End of text: 0x03
ETX$ = CHR$(3)

REM EOT End of transmission: 0x04
EOT$ = CHR$(4)

REM ENQ Enquiry: 0x05
ENQ$ = CHR$(5)

REM ACK Acknowledge: 0x06
ACK$ = CHR$(6)

REM LF line feed: 0x0a
LF$ = CHR$(10)

REM CR carriage return: 0x0d
CR$ = CHR$(13)

REM NAK not acknowledge: 0x15
NAK$ = CHR$(21)

REM*****
REM Dialog: Selection and opening/initialisation of PC-Interface
REM*****

CLS
INPUT „Which interface do you want to use? (1 -> COM1, 2 -> COM2)“; a
IF ((a <> 1) AND (a <> 2)) THEN PRINT „illegal Interface“: END
IF (a = 1) THEN com$ = „COM1“
IF (a = 2) THEN com$ = „COM2“
openstr$ = com$ + „:9600,N,8,1“
PRINT

REM ** rs232 initialisation
OPEN openstr$ FOR RANDOM AS #3

REM*****
REM Ask Device (adr 0) for ID-String with Mode „selection with response“
REM (one of the two communication modes)
REM*****

```

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| | |
|---------------------------|--|
| Einleitung | |
| Betriebs-vorbereitung | <pre> PRINT „——>>>> Connecting Device with adress 1....“ REM ** Sending „selection supervisory sequence“ and pick up answer send EOT first to end other (probably unanswered) enquiries PRINT #3, EOT\$ + „0000“ + „sr“ + ENQ\$ REM clear answer string ant\$ = „“ REM read characters from serial interface ant\$ = INPUT\$(1, #3) REM new char should be an ACK IF ant\$ <> ACK\$ THEN PRINT „Communication error, not (ACK) received but:“; ant\$ PRINT „selection supervisory string sent“ REM press ‚enter‘ to proceed INPUT „ENTER TO GO ON“; a\$: a\$ = „“ REM ** Sending command „INFO?“ to 2316 (enclosed with STX and ETX) PRINT #3, STX\$ + „*idn?“ + ETX\$ REM clear answer string ant\$ = „“ REM read characters from serial interface ant\$ = INPUT\$(1, #3) REM new char should be an ACK IF ant\$ <> ACK\$ THEN PRINT „Communication error, not (ACK) received but:“; ant\$ REM !!IMPORTANT!! de-adress before start polling PRINT #3, EOT\$ PRINT „ID-Enquiry sent“ REM press ‚enter‘ to proceed INPUT „ENTER TO GO ON“; a\$: a\$ = „“ REM 9310 wants to answer now and waits for polling REM start polling PRINT #3, „0000“ + „po“ + ENQ\$ REM clear answer string ant\$ = „“ REM initialize variable char\$ to anything but ETX char\$ = STX\$ REM read from serial interface until ETX and add to answer-string WHILE (char\$ <> ETX\$) char\$ = INPUT\$(1, #3) ant\$ = ant\$ + char\$ WEND REM ID-string received, send ACK PRINT #3, ACK\$ REM Printing „Dev 0 INFO:“ on PC-screen: PRINT „DEVICE 0 answers: „, ant\$ REM Reading EOT from 2316 ant\$ = „“ ant\$ = INPUT\$(1, #3) REM new char should be an EOT IF ant\$ <> EOT\$ THEN PRINT „Communication error, not (EOT) received but:“; ant\$ PRINT „Program has ended successfully“ END </pre> |
| Sicherheits-hinweise | |
| Bedien-elemente | |
| Kurzbedienungs-anleitung | |
| Bedienung | |
| Fernbedienung des Gerätes | |
| SCPI Befehle | |
| Wartung und Kundendiens | |
| Anhang | |

8.16.2 Kommunikation mit "Fast Selection"

```

REM *****
REM **
REM **      2316_2.bas      Developed by:MN,Li      **
REM **                      Changed by:CS           **
REM **                      Prog. language: Qbasic 4.5 **
REM **      Communication      exe-File created with QB 4.5 **
REM **      with fast selection      date: 09.12.2004 **
REM **      example: ask for ID-string with fast selection **
Rem *****

REM Definition of ASCII-Control Characters

REM STX Start of text: 0x02
STX$ = CHR$(2)

REM ETX End of text: 0x03
ETX$ = CHR$(3)

REM EOT End of transmission: 0x04
EOT$ = CHR$(4)

REM ENQ Enquiry: 0x05
ENQ$ = CHR$(5)

REM ACK Acknowledge: 0x06
ACK$ = CHR$(6)

REM LF line feed: 0x0a
LF$ = CHR$(10)

REM CR carriage return: 0x0d
CR$ = CHR$(13)

REM NAK not acknowledge: 0x15
NAK$ = CHR$(21)

REM*****
REM Dialog: Selection and opening/initialisation of PC-Interface
REM*****

CLS
INPUT „Which interface do you want to use? (1 -> COM1, 2 -> COM2)“; a
IF ((a <> 1) AND (a <> 2)) THEN PRINT „illegal Interface“: END
IF (a = 1) THEN com$ = „COM1“
IF (a = 2) THEN com$ = „COM2“
openstr$ = com$ + „:9600,N,8,1“
PRINT

REM ** rs232 initialisation
OPEN openstr$ FOR RANDOM AS #3

PRINT „Please set up the 2316 with:“
PRINT „      baudrate = 9600, Data bits = 8,“
PRINT „      Stopp bits = 1, No parity, no blockcheck“
PRINT „      adress 0“
PRINT

```

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| |
|------------------------------|
| Einleitung |
| Betriebs- vorbereitung |
| Sicherheits- hinweise |
| Bedien- elemente |
| Kurzbedienungs- anleitung |
| Bedienung |
| Fernbedienung des Gerätes |
| SCPI Befehle |
| Wartung und Kundendienst |
| Anhang |

```

REM+++++
REM Ask Device (adr 0) for ID-String with Mode „fast selection“
REM (one of the two communication modes)
REM All commands in the user manual are described in this mode
REM+++++

PRINT „——>>>> Connecting Device with adress 0....“

REM send EOT first to end other (probably un-answered) enquiries (strongly recommended)
PRINT #3, EOT$

REM Create and send command
PRINT #3, „0000“ + „sr“ + STX$ + „*IDN?“ + ETX$

REM clear answer string

ant$ = „“
REM read characters from serial interface
ant$ = INPUT$(1, #3)

REM new char should be an ACK
IF ant$ <> ACK$ THEN PRINT „Communication error, not (ACK) received but:“; ant$

REM press ,enter` to proceed
INPUT „ENTER TO GO ON“; a$: a$ = „“

REM !!IMPORTANT!! de-address before start polling
PRINT #3, EOT$

REM 9310 wants to answer now and waits for polling

REM start polling
PRINT #3, „0000“ + „po“ + ENQ$

REM clear answer string
ant$ = „“

REM initialize variable char$ to anything but ETX
char$ = STX$
REM read from serial interface until ETX and add to answer-string
WHILE (char$ <> ETX$)
    char$ = INPUT$(1, #3)
    ant$ = ant$ + char$
WEND

REM ID-string received, send ACK
PRINT #3, ACK$

REM Printing „INFO“ on PC-screen:
PRINT „Device (0) answers: „, ant$

REM Reading EOT from 2316
ant$ = „“
ant$ = INPUT$(1, #3)

REM new char should be an EOT
IF ant$ <> EOT$ THEN PRINT „Communication error, not (EOT) received but:“; ant$

PRINT „Program has ended successfully“

END

```

8.16.3 Programmierbeispiel

Programmfolge um aus dem RESISTOMAT® 2316 einen Messwert abzuholen

Gerätetyp und Identifikation vom Gerät abfragen:

1. PC: <EOT>0000sr<STX>*idn?<LF><ETX>
2. 2316: <ACK>
3. PC: <EOT>0000po<ENQ>
4. 2316: <STX>RESISTOMAT2316,[Gerätetyp 3A/1A],
[Seriennummer],[Softwareversion]<LF><ETX>
5. PC: <ACK>
6. 2616: <EOT>

Messung starten:

7. PC: <EOT>0000sr<STX>init<LF><ETX>
8. 2316: <ACK>

Prüfen und solange warten, bis ein Messwert verfügbar ist: SCPI Status Operation Condition Register auslesen und Bit 8 (EOC) ausmaskieren à wenn EOC = 1 dann ist ein neuer Messwert verfügbar und der Messwert kann mit dem nachfolgenden Schritt **fetc?** ausgelesen werden

9. PC: <EOT>0000sr<STX>S:O:C?<LF><ETX>
10. 2316: <ACK>
11. PC: <EOT>0000po<ENQ>
12. 2316: <STX>[Registerwert]<CR><LF><ETX>
13. PC: <ACK>
14. 2316: <EOT>

Messwert in den PC einlesen

15. PC: <EOT>0000sr<STX>fetc?<LF><ETX>
16. 2316: <ACK>
17. PC: <EOT>0000po<ENQ>
18. 2316: <STX>[Messwert]<CR><LF><ETX>
19. PC: <ACK>
20. 2316: <EOT>

Um einen neuen Messwert abzuholen springe zu Zeile 9.

Um die Messung zu beenden springe zu Zeile 21.

Messung beenden:

21. PC: <EOT>0000sr<STX>abor<LF><ETX>
22. 2316: <ACK>
23. PC: <EOT>1. PC : <EOT>0000sr<STX>*idn?<LF><ETX>

Hinweis: Auf der Internetseite <http://www.burster.de/software.html> kann kostenlos das Testprogramm "Serielle Konsole" zum Test dieser SCPI Befehle heruntergeladen werden.

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Einleitung | <div> <div>Typ 2316</div> <div>RESISTOMAT®</div> <div>  </div> </div> | |
| Betriebsvorbereitung | <div> <div>9. Wartung, Kundendienst, Versand, Reinigung</div> </div> | |
| Sicherheits-hinweise | <div> <div>Wartung</div> <div> <p>Der RESISTOMAT® 2316 ist aus Sicht des Anwenders grundsätzlich wartungsfrei. Eventuell anfallende Reparaturarbeiten dürfen nur im Herstellerwerk durchgeführt werden. Eine Rekalibrierung ist alle 24 Monate zu empfehlen.</p> </div> </div> | |
| Bedien-elemente | <div> <div>Kundendienst</div> <div> <div>Rückfragen</div> <div> <p>Bei technischen Rückfragen an das Herstellerwerk wird dringend gebeten, die Serien-Nummer und die Software-Version anzugeben. Nur damit ist eine Feststellung des technischen Standes und damit eine schnelle Hilfe möglich. Diese Informationen entnehmen Sie bitte dem Einschalt-Menü.</p> </div> </div> </div> | |
| Kurzbedienungs-anleitung | <div> <div>Versandhinweise</div> <div> <p>Wenn der RESISTOMAT® 2316 zu Reparaturarbeiten eingeschickt werden muss, ist bezüglich der Verpackung und des Versandes folgendes zu beachten:</p> <p>Für den Versand wird empfohlen, die Originalverpackung oder eine vergleichbare Verpackung zu verwenden. Transportschäden durch unzureichende Verpackung werden von der Garantie nicht erfaßt. Bei einer Beanstandung des Gerätes bringen Sie bitte am Gehäuse eine Notiz an, die den Fehler stichwortartig beschreibt. Wenn hierbei auch Name, Abteilungsbezeichnung, Faxnummer und Ihre Telefonnummer sowie Email-Adresse für eventuelle Rückfragen angegeben wird, beschleunigt dies die Abwicklung.</p> </div> </div> | |
| Bedienung | | |
| Fernbedienung des Gerätes | <div> <div>Werksgarantie</div> <div> <p>burster garantiert die zuverlässige Funktion des Gerätes für die Dauer von 24 Monaten nach der Auslieferung. Innerhalb dieser Zeit anfallende Reparaturen werden ohne Berechnung ausgeführt. Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursacht werden, fallen nicht unter die Garantieverpflichtungen. Technische Daten können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Ebenso weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass für Folgeschäden jegliche Haftung ausgeschlossen ist.</p> </div> </div> | |
| SCPI Befehle | <div> <div>Reinigung</div> <div> <p>Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die organische Lösungsmittel oder starke anorganische Bestandteile beinhalten. Verwenden Sie daher keinesfalls Aceton, Toluol, Xylol, Benzol, Ethanol, Isopropanol, Reinigungsbenzin etc. Es genügt meistens, ein Baumwolltuch mit einer milden Seifenlösung anzufeuchten. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit abrasiven Bestandteilen.</p> </div> </div> | |
| Wartung und Kundendienst | | |
| Anhang | | |

10 . Anhang

10.1 Technische Daten

Nur Werte mit Toleranzen oder Grenzwerten sind garantierte Daten. Werte ohne Toleranzen sind informative Daten ohne Garantieverpflichtung.

Das Gerät ist servicefreundlich aufgebaut und in einem stabilen Metallgehäuse untergebracht. Leichte Zugänglichkeit der einzelnen Bauteile und optimaler Service sind damit ebenfalls sichergestellt.

Anzeigeumfang: ca. 21000 Digits, letztes Digit abschaltbar

Anzeige: Kontrastreiches Grafik-LCD mit heller, weißer LED Hintergrund-Beleuchtung, Darstellung schwarz auf weiß
264 * 64 Dots, ca. 127mm * 34 mm

Tastatur: Robuste Folientastatur, gutes taktiles Feedback, für die Bedienung mit Handschuhen geeignet.

Bedienung: über Tastatur oder Schnittstelle

Messfehler: $\leq \pm 0,03 \% \text{ v.M. } \pm 3 \text{ Digits}$

Temperaturgang: $< 50 \text{ ppm/k}$

| Messbereich | Auflösung | Messstrom klein | Messstrom groß |
|-------------|-----------|-----------------|----------------|
| * 2 mΩ | 0,0001 mΩ | 3 A | 3 A |
| 20 mΩ | 0,001 mΩ | 1 A | 1 A |
| 200 mΩ | 0,01 mΩ | 100 mA | 1 A |
| 2 Ω | 0,0001 Ω | 10 mA | 1 A |
| 20 Ω | 0,001 Ω | 10 mA | 100 mA |
| 200 Ω | 0,01 Ω | 1 mA | 10 mA |
| 2 kΩ | 0,1 Ω | 1 mA | 1 mA |
| 20 kΩ | 1 Ω | 100 μA | 100 μA |
| 200 kΩ | 10 Ω | 10 μA | 10 μA |

* nur RESISTOMAT® Typ 2316-V0001

Messverfahren: Ratiometrisches Konstantstromverfahren

Abtastrate: ca. 5 / s im Display

Einzelmessung: Messzeit ca. 400 ms (Step auf 99,97 %) bei rein ohmschen Prüflingen

Nullpunktabgleich/Thermospg. komp.: Automatisch vor Messbeginn, abschaltbar

Messanschluss: 4-Leiter-Technik, 5pol Rundbuchse
4x4 mm Anschlussbuchsen für Bananenstecker

Potentialbindung: FE-PE getrennt, 250 V Potential gegen Erde

Bürdenspannung: ca. 5 V max.

Messbereichswahl: manuell und automatisch (nicht bei induktiven Lasten)

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

| Anhang | Wartung und Kundendienst | SCPI Befehle | Fernbedienung des Gerätes | Bedienung | Kurzbedienungsanleitung | Bedienelemente | Sicherheits-hinweise | Betriebs-vorbereitung | Einleitung | Typ 2316 | RESISTOMAT® | burster |
|--------|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Induktive Lasten: | 3 verschiedene Messparameter vordefiniert, dadurch optimierte Geschwindigkeit, Schutzbeschaltung, Entladung der Induktivität | |
| | | | | | | | | | | Messstörung: | Schwingungserkennung Kabelbrucherkennung Pt100 Abwesenheitserkennung | |
| | | | | | | | | | | Einlaufzeit: | < 15 min bis zum Erreichen der Fehlergrenzen | |
| | | | | | | | | | | Hilfsenergie: | 100 ... 240 V _{AC} , 50/60 Hz | |
| | | | | | | | | | | Leistungsaufnahme: | 30 VA max. | |
| | | | | | | | | | | Schutzbeschaltung: | Schutzbeschaltung gegen Induktionsspannungen gegen Fremdspannung bis 400 V _{eff} | |
| | | | | | | | | | | Temperaturkompensation: | Messeingänge für Pt 100 und 0 ... 10 V Pyrometer, TK einstellbar, bekannte Werkstoffe einstellbar, | |
| | | | | | | | | | | Grenzwerte: | über Tastatur einstellbar | |
| | | | | | | | | | | Steuereingänge: | SPS und Fußschalter | |
| | | | | | | | | | | Bewertungsergebnisse: | SPS-Pegel und / oder Relais 24 V / 1 A * Um. | |
| | | | | | | | | | | SPS-Pegel: | positiv (optional negativ) | |
| | | | | | | | | | | Schnittstelle: | RS232, ANSI X328, 2400 ... 38000 Baud, SCPI | |
| | | | | | | | | | | Druckerausgang: | RS232, Messwert, Temp., Komparatorbewertung | |
| | | | | | | | | | | Bedienersprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch | |
| | | | | | | | | | | Geräteprogrammspeicher: | für 16 Geräteprogramme | |
| | | | | | | | | | | Gehäuse: | stabiles Tischgehäuse aus Aluminiumprofil mit Kunststoffrahmen, RAL 7035 | |
| | | | | | | | | | | Gehäusemaße (HxBxT): | 106 x 247 x 275 [mm] | |
| | | | | | | | | | | Gewicht: | ca. 3,5 kg | |
| | | | | | | | | | | Sicherheit: | übliche EN-Normen, CE, EN 61010-1 | |
| | | | | | | | | | | Verwendung: | in Innenräumen | |
| | | | | | | | | | | Höhe: | bis 2000 m NN | |
| | | | | | | | | | | Betriebstemperaturbereich: | 0 ... <u>+23</u> ... + 50 °C | |
| | | | | | | | | | | Lagertemperaturbereich: | 0 ... + 70 °C | |
| | | | | | | | | | | Feuchte: | bis 31 °C 80 %, darüber linear abnehmend auf 50 % bei T max., nicht betauend | |
| | | | | | | | | | | Auslegung: | Industriegerecht für Fertigungsumgebung (staubig, normale EMV-Störungen) | |
| | | | | | | | | | | Schutzart: | IP 40 | |
| | | | | | | | | | | Überspannungskategorie: | 2 | |
| | | | | | | | | | | Verschmutzungsgrad: | 2 | |
| | | | | | | | | | | Schutzklasse: | 1 | |
| | | | | | | | | | | Gebrauchslage: | waagrecht | |

10.2 Justieren und Kalibrieren

Das Gerät wird digital justiert. Für die Justage ist die PC-Software 2316-P001 (kostenpflichtig) sowie verschiedene Kalibrierwiderstände der Serie 1240 notwendig.

10.3 Fehlermeldungen und Problembeseitigung

| Fehler | Mögliche Ursache | Beseitigung |
|--|--|--|
| Anzeige bleibt dunkel | Netzsicherung defekt. Netzkabel defekt oder lose. | Netzkabel entfernen. Netzsicherung tauschen 0,63 A träge. Netzkabel prüfen |
| Blinkende Nullen, Überlastanzeige, Übersteuerung | Messbereich falsch gewählt, Unterbrechung der Messleitung +U oder -U, Bürde zu groß. | Richtigen Messbereich wählen. Messleitungen korrekt anschließen. |
| Anzeige schlecht lesbar | Kontrast per Schnittstelle oder manuell verstellen. Temperaturbereich überschritten | Zunächst Kontrast auf 50 % einstellen. Gerät korrekt temperieren. |
| Messwerte schwanken | Einstreuung in die Messleitungen | Messleitungen anders verlegen. |
| Fehlermeldung Stromquelle schwingt | Ungünstiger Lastfall | Nächstgrößere Zeitkonstante wählen (Z2 oder Z3) |
| Fehlermeldung Strom zu klein | Sicherung der Stromquelle defekt. Stromleitung zum Prüfling unterbrochen | Prüfling kurzschließen und abklemmen. Netzkabel entfernen. Sicherung ersetzen. Nur diesen Sicherungstyp einsetzen: Superflinke Sicherung 10, 6,3*32 mm, 600VAC, 50000 Abschaltleistung; RS-Components #209-9383 (In Deutschland) Messleitungen überprüfen |
| Fehlermeldung Pt100-Fehler | Pt100 Kontaktprobleme | Anwesenheit, Kabel und Steckverbinder des Pt100 Fühlers prüfen. |
| Fehlermeldung Pyrometer | 0-10 V überschritten | Pyrometerspannung prüfen |
| Fehlermeldung Messstrom zu groß | Stromquelle defekt | Gerät einschicken |

Einleitung

Betriebs-
vorbereitung

Sicherheits-
hinweise

Bedien-
elemente

Kurzbedienungs-
anleitung

Bedienung

Fernbedienung
des Gerätes

SCPI Befehle

Wartung und
Kundendienst

Anhang

Interne Gerätefehler

Nach dem Einschalten überprüft das Gerät die Kalibrierdaten im Datenspeicher, die nichtflüchtigen Variablen im Datenspeicher und das EEPROM auf der Analogkarte. Da mehrere Fehler gleichzeitig auftreten können werden diese binär kodiert und im Fehlerfall auf der LCD angezeigt.

- Bit 0 gesetzt bedeutet,
- Bit 1 gesetzt bedeutet,
- Bit 2 gesetzt bedeutet,
- Bit 3 gesetzt bedeutet,
- dass nichtflüchtige Daten im RAM verloren gingen.
- dass eine neue Gerätesoftwareversion gefunden wurde
(Versionsnummer)
- dass das EEPROM noch nicht programmiert wurde oder defekt ist.
- dass Kalibrierdaten im Datenspeicher verloren gingen.

Der Fehlercode wird hexadezimal angezeigt:

| Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | Fehlercode |
|------|------|------|------|------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0x01 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0x02 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0x03 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x04 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0x05 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0x06 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0x07 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0x08 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0x09 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0x0A |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0x0B |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0x0C |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0x0D |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0x0E |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0x0F |

Dieses Fehlermenü kann nur durch Eingabe eines Codes verlassen werden:

Bitte verständigen Sie unsere Serviceabteilung, Tel. +49(0)7224-645-0.